

 
前 言

感谢您选用深圳市雷赛智能控制股份有限公司 LD5 系列交流伺服系统。本手册提供了使用本系统所需知识及注意事项。


操作不当可能引起意外事故。在使用本系统以前，务必仔细阅读本手册

由于产品的改进，手册内容可能变更，恕不另行通知。
用户对产品的任何改动我厂将不承担任何责任，产品的保修单将因此作废


阅读本手册时，请特别留意以下警示标志：



表示错误的操作可能会引起灾难性的后果——死亡或重伤。

 

表示错误的操作可能使操作人员受到伤害，还可能使设备损坏。

 

表示不当使用可能损坏产品及设备。

安全守则



 
- 本产品的设计和制造并非是为了使用在对人身安全有威胁的机械和系统中。
- 用户的机械和系统选用本产品时，须在设计和制造中考虑安全防护措施，防止因不当操作或本产品异常意外事故。

验收



- 损坏或有故障的产品不可投入使用。


运输



- 必须按产品储运环境条件储存和运输。
- 不得超高堆放，防止跌落。
- 转运时产品应包装妥善。
- 不得拖曳电线、电机轴和编码器搬运伺服电机。

- 伺服驱动器及伺服电机不得承受外力及撞击。

 安装



伺服驱动器和伺服电机:

- 不得安装在易燃品上面或附近，防止火灾。
- 避免振动，严禁承受冲击。
- 受损或零件不全时，不得进行安装。

伺服驱动器:

- 必须安装在足够防护等级的控制柜内。
- 必须与其它设备间保留足够的间隙。
- 必须有良好的散热条件。
- 防止尘、腐蚀性气体、导电物体、液体及易燃易爆物质侵入。

 
伺服电机:

- 安装务必牢固，防止因振动松脱。
- 防止液体侵入损坏电机和编码器。
- 禁止敲击电机和电机轴，以免损坏编码器。
- 电机轴不可承受超越极限的负荷。

接线




- 参与接线或检查的人员都必须具有做此工作的充分能力。
- 接线和检查必须在电源切断 5 分钟后进行。
- 伺服驱动器和伺服电机必须良好接地。
- 错误的电压或电源极性可能会引起爆炸或操作事故。
- 伺服驱动器和伺服电机安装妥当后，才能进行接线。
- 确保电线绝缘，避免挤压电线，以免电击。



- 接线必须正确而且牢固，否则可能会使伺服电机错误运转，也可能因接触不良损坏设备。
- 伺服电机 U、V、W 端子不可反接，不可接交流电源。
- 伺服电机与伺服驱动器之间须直连，不能接入电容、电感或滤波器。
- 防止导电紧固件及电线头进入伺服驱动器。
- 电线及不耐温体不可贴近伺服驱动器散热器和伺服电机。
- 并接在输出信号直流继电器上的续流二极管不可接反。

 调试运转



- 通电前应确认伺服驱动器和伺服电机已安装妥善，固定牢固，电源电压及接线正确。
- 调试时伺服电机应先空载运转，确认参数设置无误后，再作负载调试，防止因错误的操作导致机械和设备损坏。

使用



- 应接入一个紧急停止电路，确保发生事故时，设备能立即停止运转，电源立即切断。
- 在复位一个报警之前，必须确认运行信号已关断，否则会突然再启动。
- 伺服驱动器必须与规定的伺服电机配套使用。
- 不要频繁接通、断开伺服系统电源，防止损坏系统。
- 伺服驱动器和伺服电机连续运转后可能会发热，运行时和断电后的一段时间内，不能触摸驱动器散热器和电机。
- 不得改装伺服系统。

故障处理



- 伺服驱动器即使断电后，高压仍会保持一段时间，断电后 5 分钟内请勿拆卸电线，不要触摸端子排。
- 参与拆卸与维修的人员必须具备相应的专业知识和工作能力。



- 出现报警后必须排除故障原因，在重新启动前，复位报警信号。
- 在瞬时停电后重新上电时，应运离机器，因为机器可能突然启动（机器的设计应保证重新启动时不会造成危险）。

系统选配



- 伺服电机的额定转矩要高于有效的连续负载转矩。
- 负载惯量与伺服电机惯量之比应小于推荐值。
- 伺服驱动器与伺服电机应配套使用。

前 言.....	i
第一章 概述.....	1
1.1 产品简介.....	1
1.2 到货检查.....	2
1.3 产品外观.....	3
第二章 安装.....	4
2.1 储存和安装环境.....	4
2.2 伺服驱动器安装.....	5
2.2.1 安装方法.....	5
2.2.2 安装间隔.....	5
2.3 伺服电机安装.....	6
第三章 接线.....	8
3.1 标准接线.....	8
3.1.1 配线.....	8
3.1.2 位置控制方式.....	9
3.1.3 力矩、速度控制方式.....	10
3.2 驱动器各端子功能.....	11
3.2.1 控制信号端口-CN1 端子.....	11
3.2.2 编码器输入端口-CN2 端子.....	13
3.2.3 通讯端口.....	13
3.2.4 功率端口.....	14
3.2.5 总线端口.....	14
3.3 I/O 接口原理.....	15
3.3.1 开关量输入接口.....	15
3.3.2 开关量输出接口.....	15
3.3.3 脉冲量输入接口.....	16
3.3.4 模拟量输入接口（预留）.....	17
3.3.5 伺服电机光电编码器输入接口.....	17
第四章 参数.....	18
4.1 参数一览表.....	18
4.2 参数功能.....	23
4.2.1 【分类 0】基本设定.....	23
4.2.2 【分类 1】增益调整.....	27
4.2.3 【分类 2】振动抑制.....	31
4.2.4 【分类 3】速度、转矩控制.....	33
4.2.5 【分类 4】I/F 监视器设定.....	- 38 -
4.2.6 【分类 5】扩展设定.....	- 43 -
4.2.7 【分类 6】特殊设定.....	- 45 -
【分类 7】出厂设定.....	- 46 -
第五章 报警与处理.....	- 49 -
5.1 报警一览表.....	- 49 -
5.2 报警处理方法.....	- 50 -
第六章 显示与操作.....	- 58 -
6.1 概述.....	- 58 -
6.2 面板显示和面板操作.....	- 59 -
6.2.1 面板操作流程图.....	- 59 -
6.2.2 驱动器运行数据监视.....	- 60 -
6.2.3 系统参数设定界面.....	- 63 -
6.2.4 辅助功能.....	- 65 -
6.2.5 参数保存.....	- 67 -
6.2.6 异常报警.....	- 67 -

第七章 通电运行.....	- 68 -
7.1 运行前准备.....	- 68 -
7.1.1 接线检查.....	- 68 -
7.1.2 故障时序图.....	- 69 -
7.2 试运行.....	- 69 -
7.2.1 寸动控制.....	- 69 -
7.2.2 位置控制.....	- 71 -
7.2.3 速度控制.....	- 72 -
7.2.4 转矩控制.....	- 74 -
7.3 自动控制模式运行.....	- 75 -
7.3.1 操作模式选择.....	- 75 -
7.3.2 位置模式.....	- 76 -
7.3.3 速度模式.....	- 79 -
7.3.4 转矩模式.....	- 83 -
第八章 产品规格.....	- 86 -
8.1 驱动器技术规格和尺寸.....	- 86 -
8.2 伺服电机规格.....	- 88 -
8.3 配件选择.....	- 88 -
第九章 订货指导.....	- 90 -
9.1 容量选择.....	- 90 -
9.2 电子齿轮比.....	- 90 -
9.3 停止特性.....	- 90 -
9.4 伺服系统与位置控制器选型计算方法.....	- 91 -

第一章 概述


1.1 产品简介

交流伺服技术上世纪九十年代初发展至今，技术日臻成熟，性能不断提高，现已广泛应用于数控机床、印刷包装机械、纺织机械、自动化生产线等自动化领域。


LD5 系列交流伺服系统是深圳市雷赛智能控制股份有限公司自主研发的新一代全数字交流伺服系统，采用美国 TI 公司最新数字信号处理器 DSP、现场可编程门阵列（FPGA）集成度高、体积小、保护完善、可靠性好。采用最优 PID 算法完成 PWM 控制，性能已达到国外同类产品的水平。


与步进系统相比，LD5 系列交流伺服系统具有以下优点：

- ✧ 避免失步现象
伺服电机自带编码器，位置信号反馈至伺服驱动器，与开环位置控制器一起构成半闭环控制系统。
- ✧ 宽速比、恒转矩
调速比为 1：5000，从低速到高速都具有稳定的转矩特性。
- ✧ 高速度、高精度
伺服电机最高转速可达 3000rpm，回转定位精度 1/10000r。
【注】不同型号伺服电机最高转速不同。
- ✧ 控制简单、灵活
通过修改参数可对伺服系统的工作方式、运行特性做出适当的设置，以适应不同的要求。

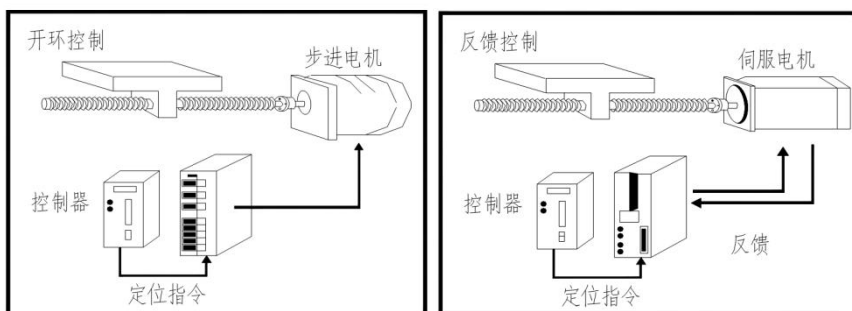

步进电机和伺服电机力矩速度曲线比较

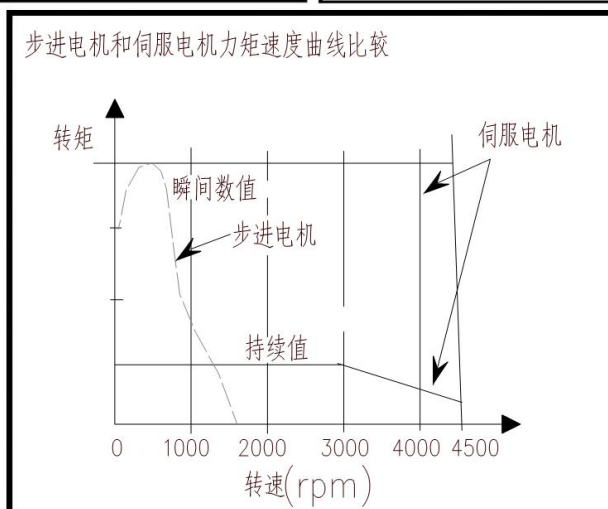

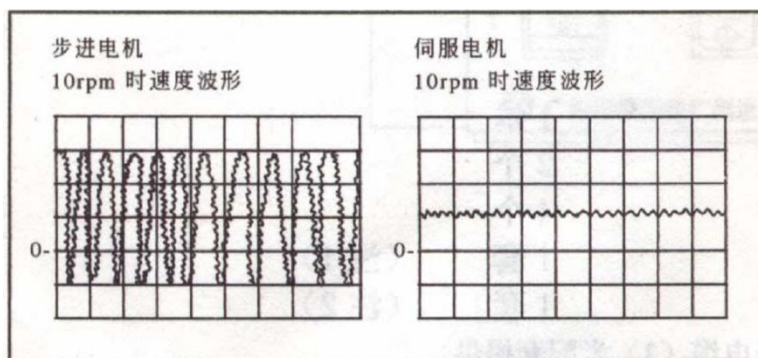

1.2 到货检查

1 收货后，必须进行以下检查：

- (1) 包装箱是否完好，货物是否因运输受损？
- (2) 核对伺服驱动器和伺服电机铭牌，收到的货物是否确是所订货物？
- (3) 核对装箱单，附件是否齐全？




注意

- 受损或零件不全的伺服系统，不可进行安装。
- 伺服驱动器必须与性能匹配的伺服电机配套使用。
- 收货后有任何疑问，请与供应商或我公司联系。

2 型号意义：

(1) L5 系列伺服驱动器

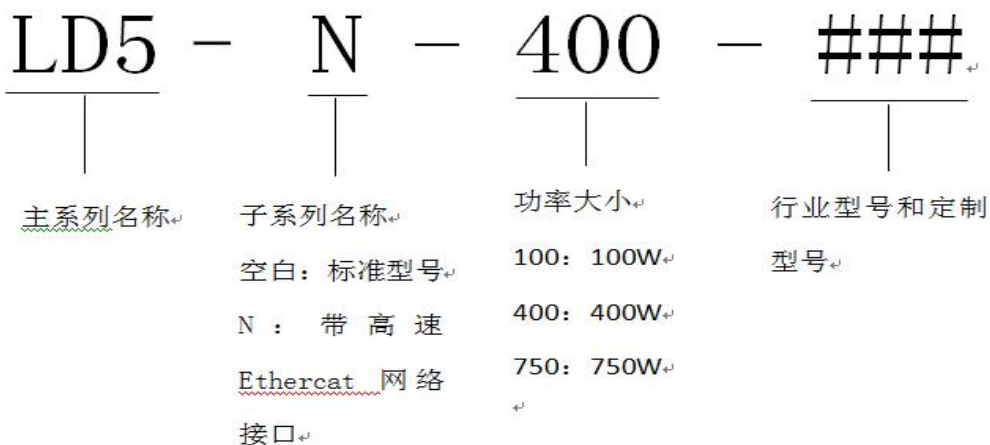

(2) 伺服电机型号

LD5 系列交流伺服驱动器可与国内外多款伺服电机配套使用，由用户订货时选择。

1.3 产品外观

1 LD5-400 系列交流伺服驱动器外观



图 1-1 驱动器外观图

2 伺服电机外观

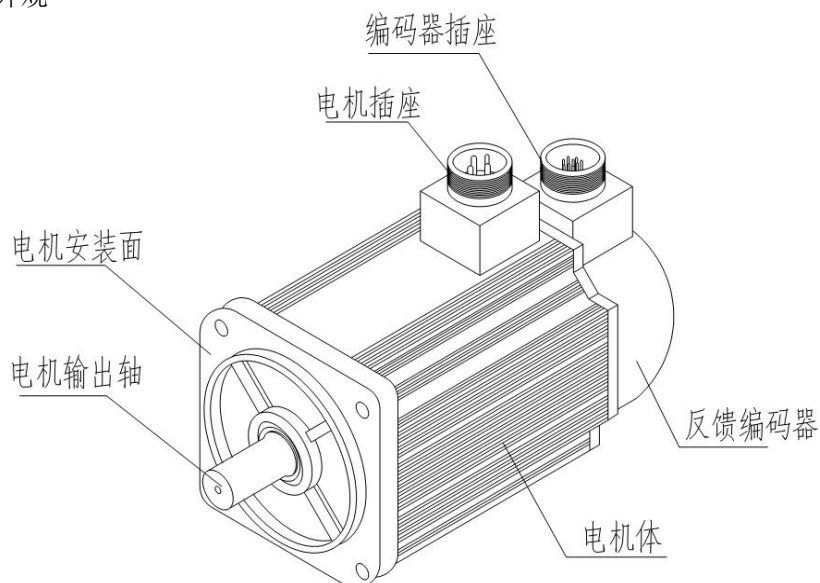


图 1-2 配套伺服电机外观图

3 附件

LD5 系列伺服驱动器标准附件

CN1 插头 (DB26 孔) 一套

〔注〕: LD5 系列配套 PC 机调试软件需要另行下载, 调试线型号 CABLE-ACH1000 需单独购买。

第二章 安装

2.1 储存和安装环境

表 3.1 伺服驱动器、伺服电机储存环境要求

项目	LD5 系列驱动器	配套伺服电机
温度	-20~80℃	-25~70℃
湿度	90%RH 以下（不结露）	80%RH 以下（不结露）
大气环境	室内（无暴晒）无腐蚀性气体、易燃气体、油污或尘埃等。	室内（无暴晒）无腐蚀性气体、易燃气体、油污或尘埃等。
标高	海拔 1000m 以下	海拔 2500m 以下
振动	小于 0.5G（4.9m/s ² ）10-60Hz（非连续运行）	
防护等级	IP00（无防护）	IP65

表 3.2 伺服驱动器、伺服电机安装环境要求

项目	LD5 系列驱动器	配套伺服电机
温度	0~55℃（不结冻）	-25~40℃（不结冻）
湿度	90%RH 以下（不结露）	90%RH 以下（不结露）
大气环境	室内（无暴晒）无腐蚀性气体、易燃气体、油污或尘埃等。	室内（无暴晒）无腐蚀性气体、易燃气体、油污或尘埃等。
标高	海拔 1000m 以下	海拔 2500m 以下
振动	小于 0.5G（4.9m/s ² ）10-60Hz（非连续运行）	
防护等级	IP00（无防护）	IP65

2.2 伺服驱动器安装



注意

- 伺服驱动器必须安装在保护良好的电柜内。
- 伺服驱动器必须按规定的方向和间隔安装，并保证良好的散热条件。
- 不可安装在易燃物体上面或附近，防止火灾。

2.2.1 安装方法

用户可采用底板安装方式或面板安装方式安装，安装方向垂直于安装面向上。图 2.1 为底板安装示意图。

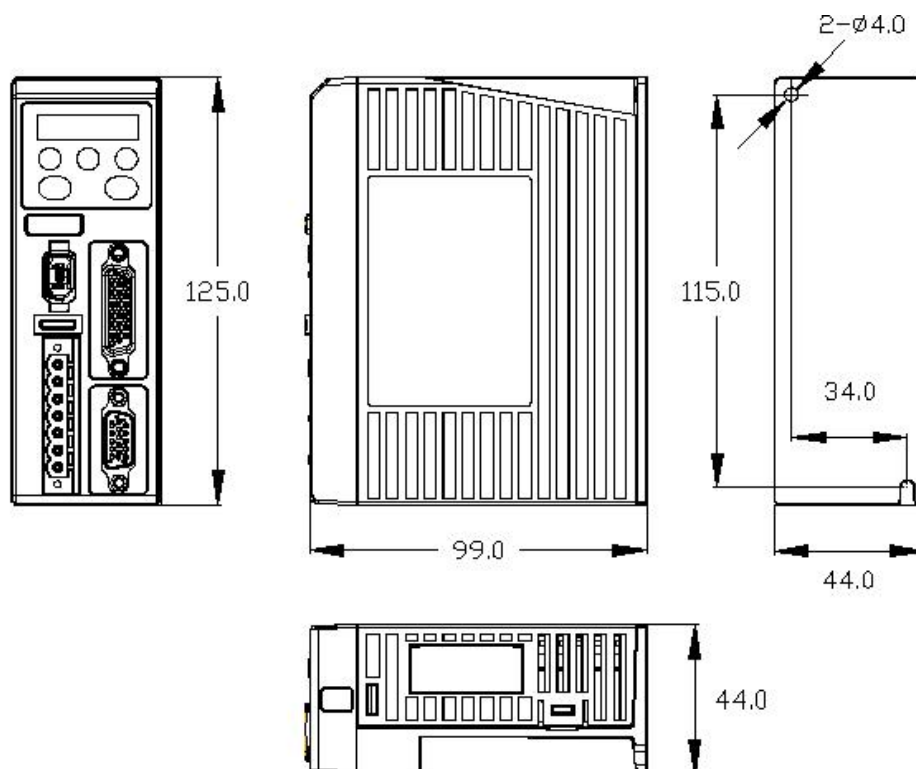


图 2-1 LD5-400 驱动器底板安装方法

2.2.2 安装间隔

为保证良好的散热条件，实际安装中应尽可能留出较大间隔。

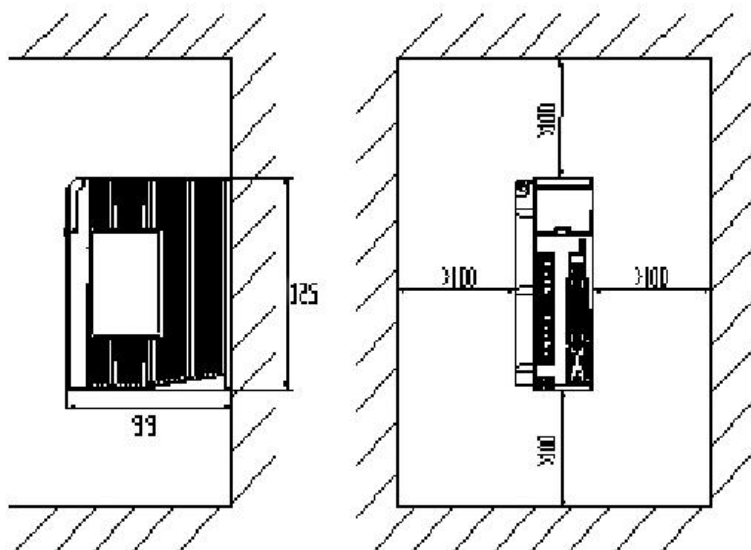


图 2-2 单台驱动器安装间隔

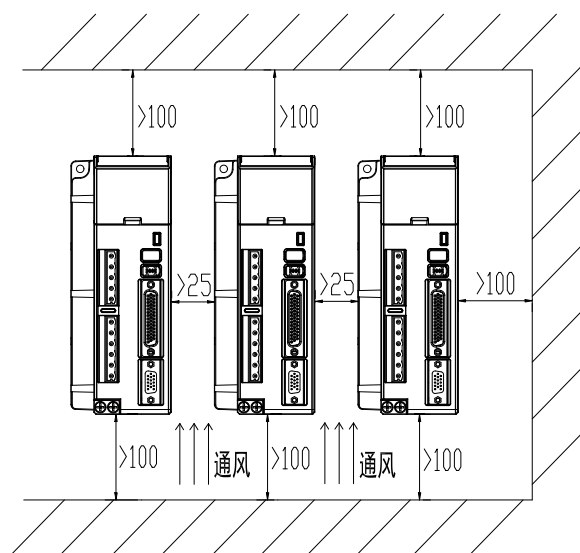


图 2-3 多台驱动器安装间隔

2.3 伺服电机安装



注意

- 拆装带轮时应采用螺旋式压拨工具拆装。
- 禁止敲击电机轴或编码器，防止电机受到振动或冲击。
- 搬运电机不得拖拽电机轴、引出线或编码器。
- 电机轴不能承受超负荷的轴向、径向负载，否则可能损坏电机。
- 建议选用弹性联轴器连接负载。
- 电机安装务必牢固，并应有防松措施，固定电机时需用止松垫圈紧固。

1) 安装环境

(1) 防护

深圳雷赛 LD5 系列配套的伺服电机不是防水型的，所以安装使用时必须防止液体溅到电机上，必须防止有水从电机引线和电机轴进入电机内部。

【注】用户需要防水型伺服电机，请在订货时声明。

(2) 温湿度

环境温度应保持在-25~40℃(不结冰)。电机长期运行会发热升温，周围空间较小或附近有发热设备时，应考虑强迫散热。湿度应不大于 90%RH，不得结露。

(3) 振动

伺服电机应避免安装在有振动的场合，振动应不大于 0.5G (4.9m/s²)。

2) 安装方法

(1) 安装方式

深圳雷赛 LD5 系列配套的伺服电机采用凸缘安装方式，电机安装方向任意。

(2) 安装注意事项：

- 拆装带轮时，不可敲击电机或电机轴，防止损坏编码器。应采用螺旋式压拨工具拆装。
- 深圳雷赛 LD5 系列配套的伺服电机不可承受大的轴向、径向负荷。建议选用弹性联轴器连接负载。

固定电机时需用止松垫圈紧固，防止电机松脱。

第三章 接线



警告

- 参与接线或检查的人员都必须具有做此工作的充分能力。
- 接线和检查必须在电源切断后 5 分钟以后进行，防止电击。



小心

- 必须按端子电压和极性接线，防止设备损坏或人员伤害。
- 驱动器和伺服电机必须良好接地。

3.1 标准接线

3.1.1 配线

(1) 电源端子 TB

- 线径：Vdc、GND、BR、PE、U、V、W 端子线径 $\geq 1.5\text{mm}^2$ (AWG14-16)。
- 接地：接地线应尽可能粗一点，驱动器与伺服电机在 PE 端子一点接地，接地电阻 $< 100\ \Omega$ 。
- 建议电源经噪声滤波器供电，提高抗干扰能力。
- 请安装非熔断型（NFB）断路器，使驱动器故障时能及时切断外部电源。

(2) 控制信号 CN1、反馈信号 CN2

- 线径：采用屏蔽电缆(最好选用绞合屏蔽电缆)，线径 $\geq 0.12\text{mm}^2$ (AWG24-26)，屏蔽层须接 FG 端子。
- 线长：电缆长度尽可能短，控制 CN1 电缆不超过 3 米，反馈信号 CN2 电缆长度不超过 20 米。
- 布线：远离动力线路布线，防止干扰串入。
- 请给相关线路中的感性元件（线圈）安装浪涌吸收元件：直流线圈反向并联续流二极管，交流线圈并联阻容吸收回路。



注意

- U、V、W 与电机绕组一一对应连接，不可反接。
- 电缆及导线须固定好，并避免靠近驱动器散热器和电机，以免因受热降低绝缘性能。
- 伺服驱动器内有大容量电解电容，即使断电后，仍会保持高压，断电后 5 分钟内切勿触摸驱动器和电机。

3.1.2 位置控制方式

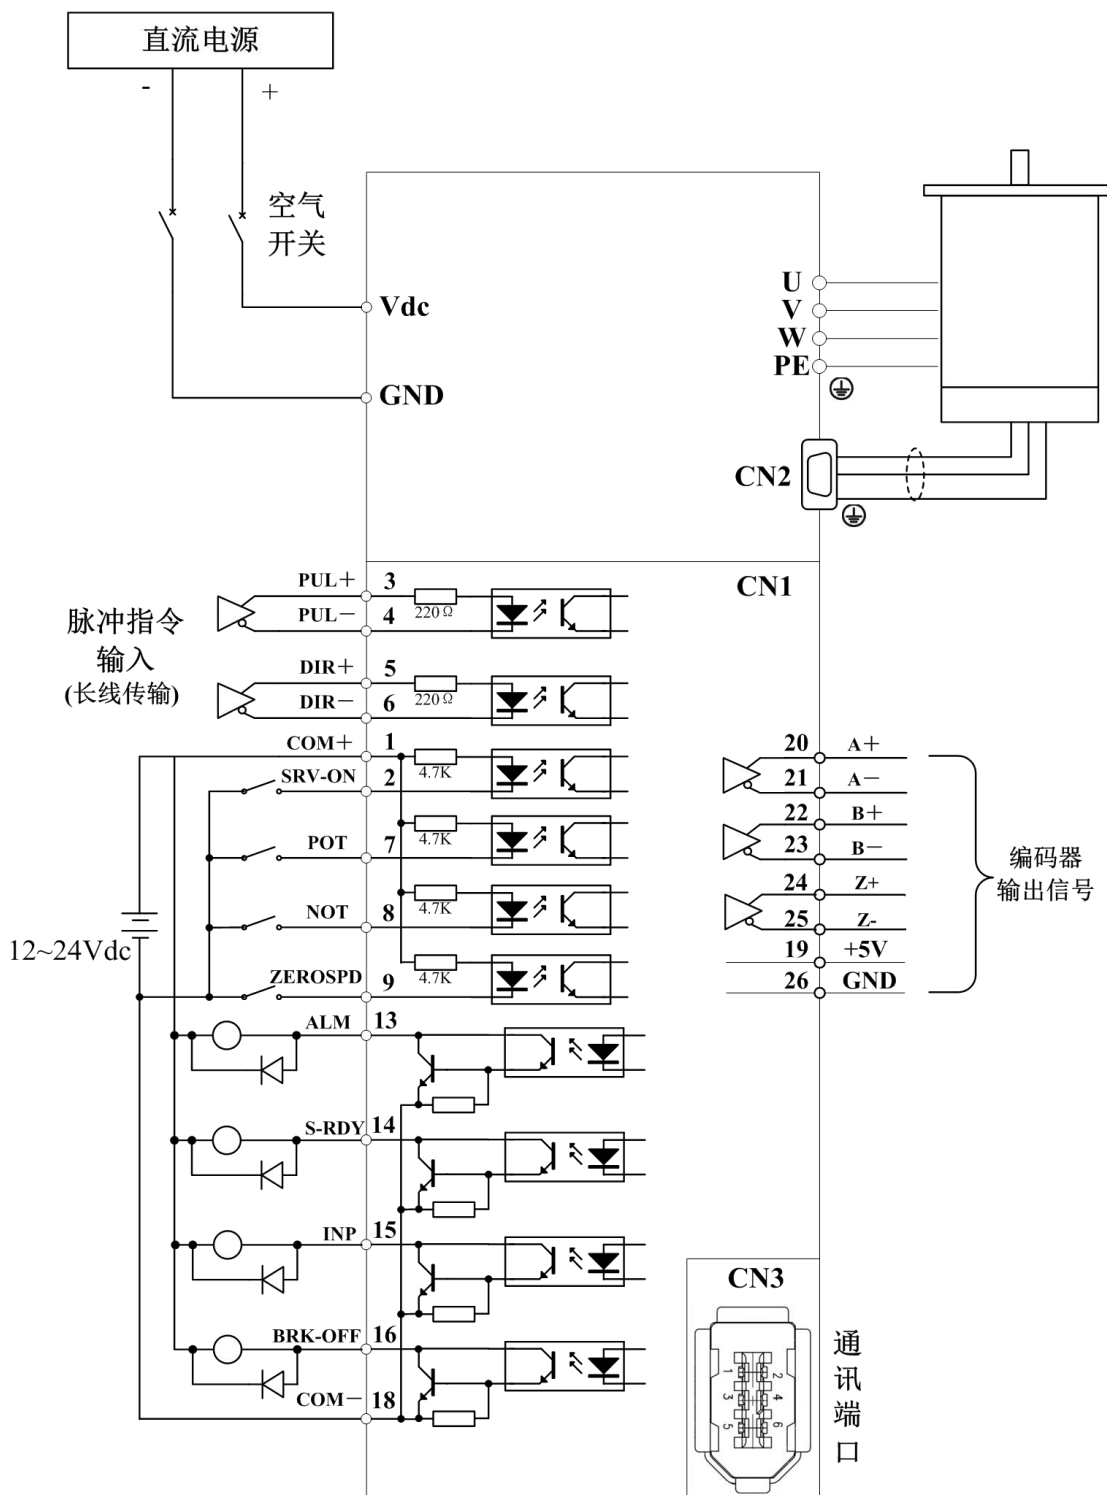


图 3-1 位置控制方式标准接线

3.1.3 力矩、速度控制方式

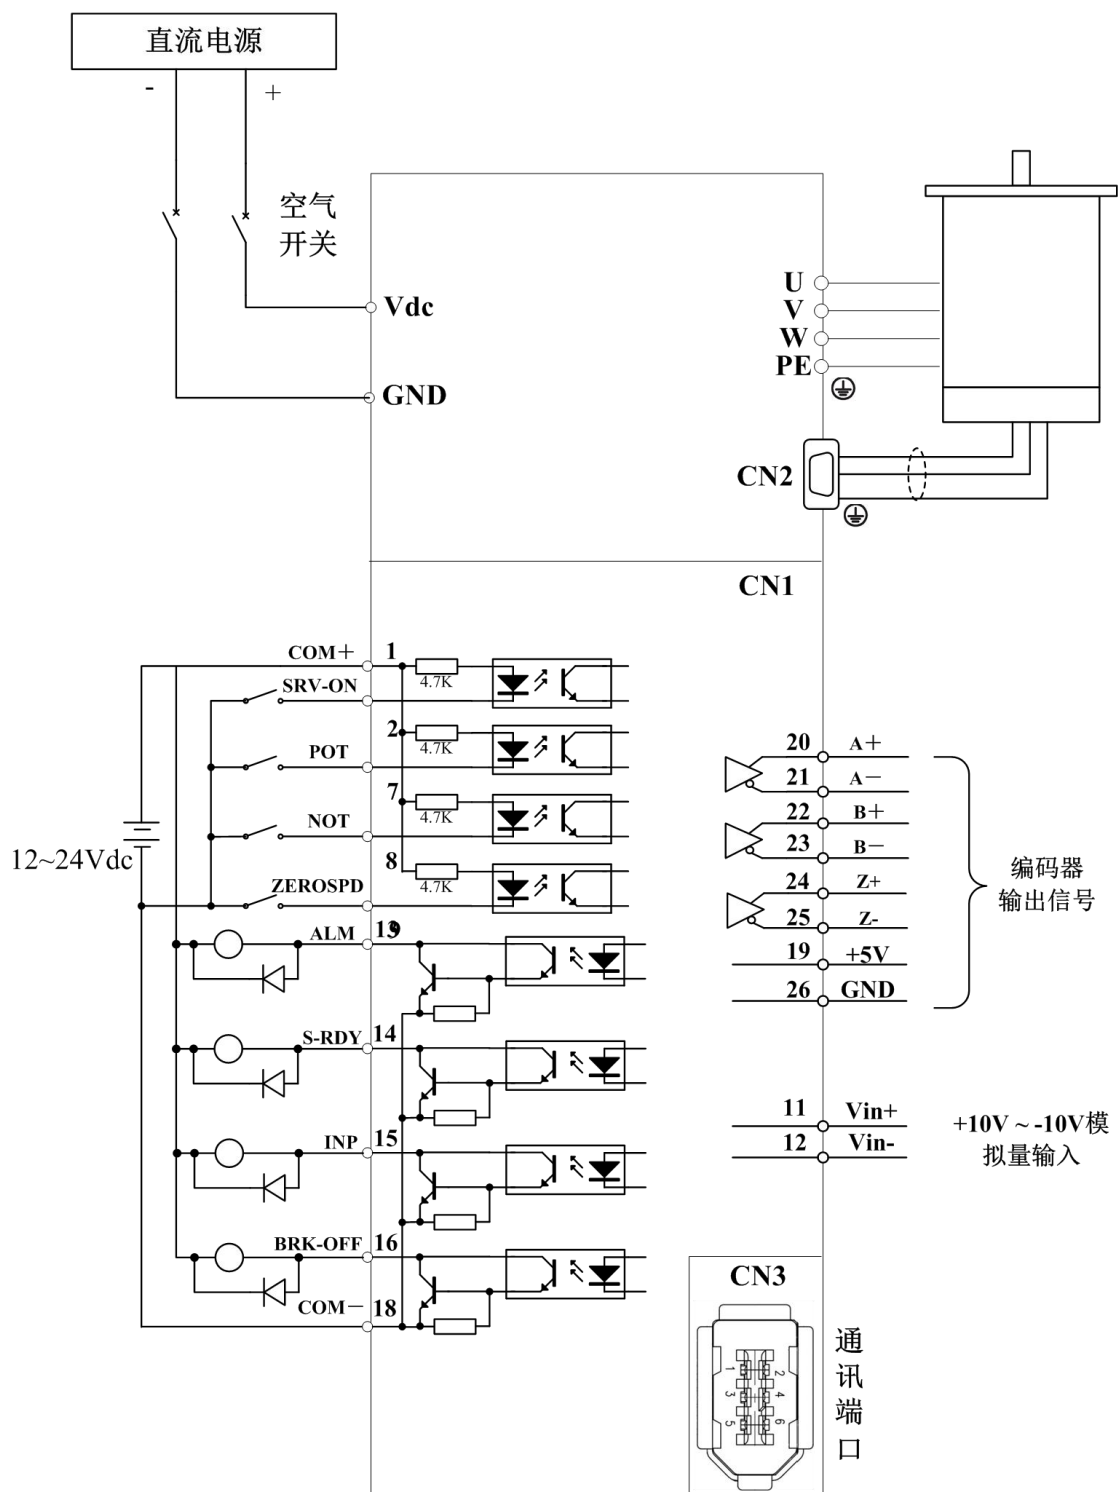


图 3-2 力矩、速度控制方式标准接线

3.2 驱动器各端子功能

3.2.1 控制信号端口-CN1 端子

图 3.3 左侧伺服驱动器控制信号端口 CN1 为 DB26 接插件，驱动器侧插座为孔式，与控制侧连接插头为针式；图 3.3 右侧从上到下依次为开关量 SI 输入、开关量 SO 输出、模拟量 A1 输入输入。

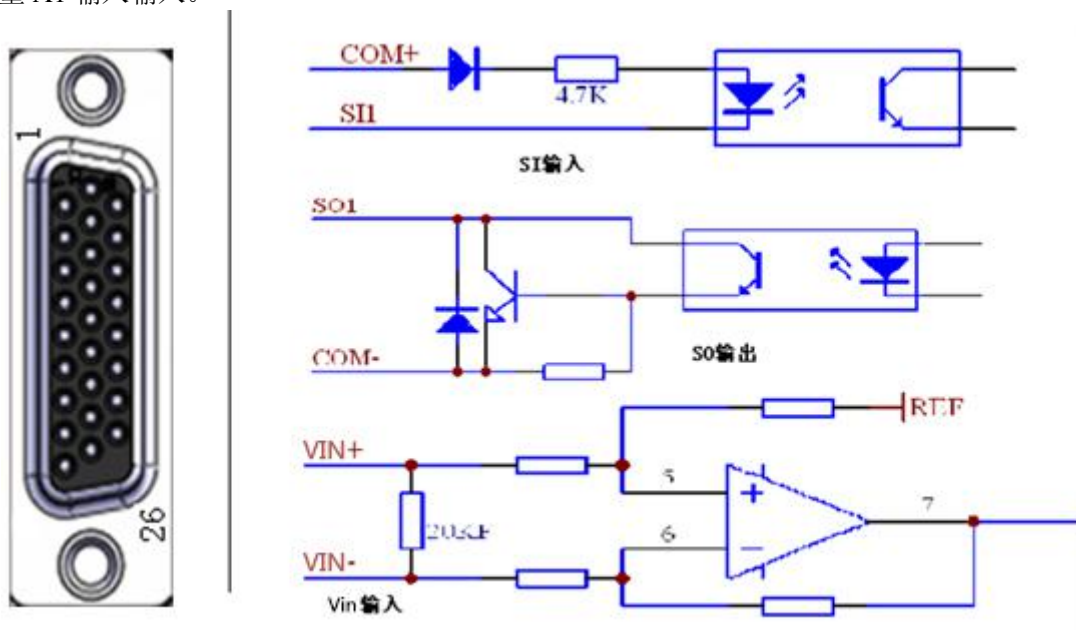


图 3-3 伺服驱动器接口端子配置图

表 3.1 控制信号端口—CN1 信号说明

端子号	图示	管脚号	信号	输入/输出	名称
CN1 (采用 DB26 端子)		1	COM+	输入	外部输入控制信号公共电源正端，12VDC~24VDC。
		2	SII-Svon	输入	数字输入信号 1，默认为位置模式下的伺服使能输入(Svon)信号，最大输入 24VDC。
		3	PUL+	输入	分别为脉冲输入正端和负端，5V 信号。
		4	PUL-	输入	
		5	DIR+	输入	分别为方向输入正端和负端，5V 信号。
		6	DIR-	输入	
		7	SI2-FL	输入	数字输入信号 2，默认为位置模式下的正向驱动禁止(POT)信号，最大输入 24VDC。

8	SI3-RL	输入	数字输入信号 3，默认为位置模式下的 负向驱动禁止(NOT) 信号，最大输入 24VDC。	
9	SI4-ZS	输入	数字输入信号 4，默认为位置模式下的 零速箝位输入(ZEROSPD) 信号，最大输入 24VDC。	
10	SI5-CLR	输入	数字输入信号 5，默认为位置模式下的 偏差计数器清除输入(CL) 信号，最大输入 24VDC。	
11	Vin+	输入	预留 ，分别为模拟量输入的正端和负端，输入电压范围-10VDC~10VDC，输入阻抗 20KΩ。	
12	Vin-	输入		
13	SO1-ALM	输出	数字输出信号 2，默认定义为位置模式下的 报警(ALM) 输出。	OC 方式，最大上拉 30VDC，50mA，推荐 12VDC~24VDC 上拉，10mA
14	SO2-RDY	输出	数字输出信号 1，默认定义为位置模式下的 伺服准备(S-RDY) 输出信号。	
15	SO3-INP	输出	数字输出信号 3，默认定义为位置模式下的 定位完成(INP) 输出。	
16	SO4-BRK	输出	数字输出信号 4，默认定义为位置模式下的 外部制动器解除(BRK-OFF) 输出。	
17	NC		保留	
18	COM-	输入	控制信号电源负输入端	
19	+5V	输出	电源 5V 输出，50mA	
20	A+	输出	编码器输出 A 信号正端	
21	A-	输出	编码器输出 A 信号负端	
22	B+	输出	编码器输出 B 信号正端	
23	B-	输出	编码器输出 B 信号负端	
24	Z+	输出	编码器输出 Z 信号正端	
25	Z-	输出	编码器输出 Z 信号正端	
26	GND	-	Gnd	

3.2.2 编码器输入端口-CN2 端子

表 3.2 编码器输入端口—CN2 信号说明

端子号	图示	管脚号	信号	名称
CN2 (采用 DB15 端子)		1	EA+	编码器 A 信号正端
		2	EB+	编码器 B 信号正端
		3	EGND	编码器电源地
		4	HallW+	伺服电机霍尔 W 相正输入
		5	HallU+	伺服电机霍尔 U 相正输入
		6	NC	预留
		7	EZ+	编码器 Z 信号正端
		8	EZ-	编码器 Z 信号负端
		9	HallV+ (SD+)	伺服电机霍尔 V 相正输入 (预留总线编码器接口)
		10	HallV- (SD-)	伺服电机霍尔 V 相负输入 (预留总线编码器接口)
		11	EA-	编码器 A 信号负端
		12	EB-	编码器 B 信号负端
		13	VCC	编码器输入电源 (+5V)
		14	HallW-	伺服电机霍尔 W 相负输入
15	HallU-	伺服电机霍尔 U 相负输入		

3.2.3 通讯端口

表 3.3 连接调试器端口—CN3 信号说明

端子号	图示	管脚号	信号	名称
CN3		1	GND	电源地
		2	TxD	RS232 发送端
		3	5V	预留, 50mA
		4	RxD	RS232 接收端
		5	RS485+	RS485 数据正端
		6	RS485-	RS485 数据负端

3.2.4 功率端口

表 3.4 主电源输入端口电机端子（驱动器竖放，面对面板，从上至下）

端子号	图示	管脚号	信号	名称
CN4 (采用 7PIN 带 螺丝 5.08 端 子)		1	VDC	电源正极输入端 推荐电压：+24V ~ +48V 工作电压：+18 ~ +80
		2	GND	电源地
		3	RBr	刹车电阻接入端
		4	W	电机线组 W 相
		5	V	电机线组 V 相
		6	U	电机线组 U 相
		7	PE	屏蔽地

3.2.5 总线端口

表 3.5 总线端口

端子号	图示	管脚号	信号	名称
CN5 (采用 RJ45 端 子)		A-1	RS485+	485 总线数据正端
		A-2	RS485-	485 总线数据负端
		A-4	GND	电源地
		A-5	GND	电源地
		B-1	RS485+	485 总线数据正端
		B-2	RS485-	485 总线数据负端
		B-4	GND	电源地
		B-5	GND	电源地
		其他引脚	NC	共 16 脚，其他没用到的保留

3.3 I/O 接口原理

3.3.1 开关量输入接口

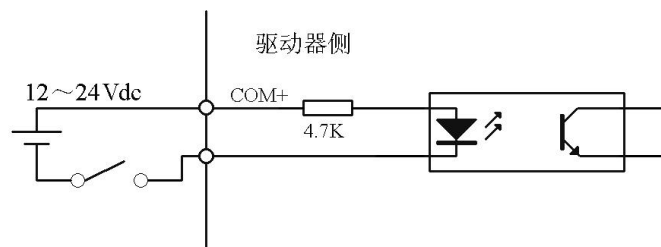


图 3-4 开关量输入接口

- (1) 由用户提供电源，DC12~24V，电流 $\geq 100\text{mA}$ ；
- (2) 注意，如果电流极性接反，会使伺服驱动器不能工作。

3.3.2 开关量输出接口

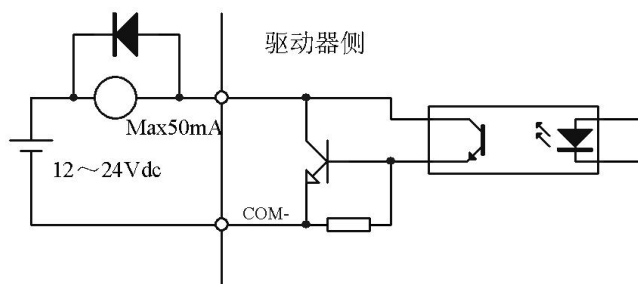


图 3-5 开关量输出接口

- (1) 外部电源由用户提供，但是必需注意，如果电源的极性接反，会使伺服驱动器损坏。
- (2) 输出为集电极开路形式，最大电流 50mA，外部电源最大电压 24V。因此，开关量输出信号的负载必须满足这个限定要求。如果超过限定要求或输出直接与电源连接，会使伺服驱动器损坏。
- (3) 如果负载是继电器等电感性负载，必须在负载两端反并联续流二极管。如果续流二极管接反，会使伺服驱动器损坏。

3.3.3 脉冲量输入接口

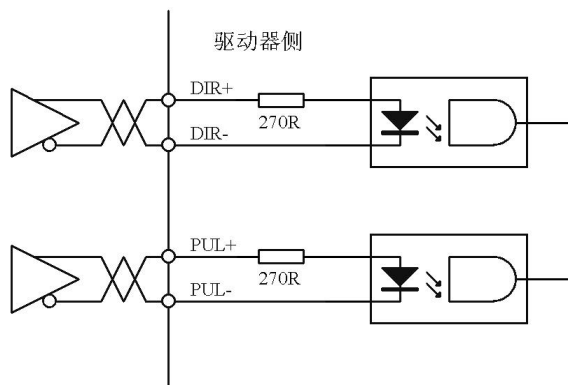


图 3-6 脉冲量输入接口的差分驱动方式

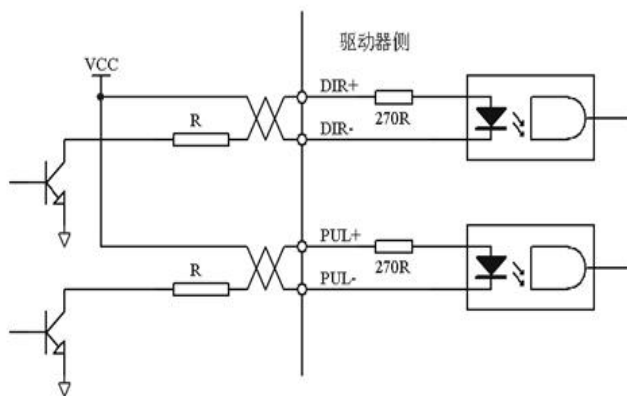


图 3-7 脉冲量输入接口的单端驱动方式

- (1) 为了正确地传送脉冲量数据，建议采用差分驱动方式。
- (2) 差分驱动方式下，采用 AM26LS31、MC3487 或类似的 RS422 线驱动器。
- (3) 采用单端驱动方式，会使动作频率降低。根据脉冲量输入电路，驱动电流 10~15mA，限定外部电源最大电压 24V，且串 2K 电阻。
- (4) 采用单端驱动方式时，外部电源由用户提供，但必需注意，如果电源极性接反，会使伺服驱动器损坏。
- (5) 脉冲输入形式详见表 3.6，箭头表示计数沿，表 3.7 是脉冲输入时序及参数。当使用 2 相输入形式时，其 4 倍频脉冲频率 ≤ 500kHz。

表 3.6 脉冲输入形式

脉冲指令形式	CCW	CW	参数设定值
脉冲列符号			指令脉冲+方向

表 3.7 脉冲输入时序参数

参数	差分驱动输入	单端驱动输入
t_{ck}	$> 2\mu s$	$> 5\mu s$
t_h	$> 1\mu s$	$> 2.5\mu s$
t_l	$> 1\mu s$	$> 2.5\mu s$

t_{rh}	$< 0.2\mu s$	$< 0.3\mu s$
t_{rl}	$< 0.2\mu s$	$< 0.3\mu s$
t_s	$> 1\mu s$	$> 2.5\mu s$
t_{qck}	$> 8\mu s$	$> 10\mu s$
t_{qh}	$> 4\mu s$	$> 5\mu s$
t_{ql}	$> 4\mu s$	$> 5\mu s$
t_{qrh}	$< 0.2\mu s$	$< 0.3\mu s$
t_{qrl}	$< 0.2\mu s$	$< 0.3\mu s$
t_{qs}	$> 1\mu s$	$> 2.5\mu s$

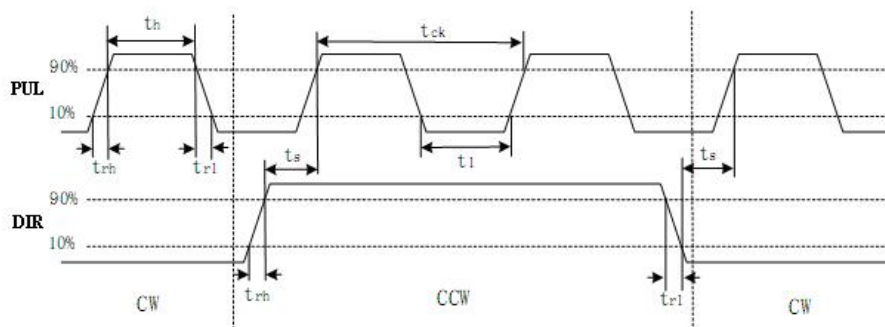


图 3-8 脉冲+方向输入接口时序图（最高脉冲频率 500kHz）

3.3.4 模拟量输入接口（预留）

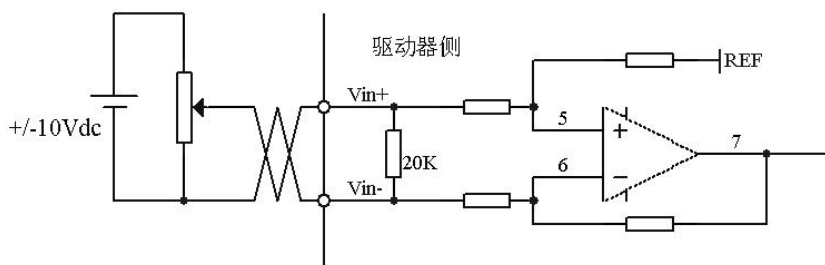


图 3-10 模拟量输入接口

3.3.5 伺服电机光电编码器输入接口

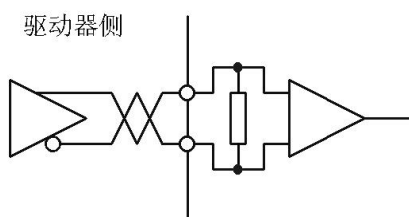


图 3-11 伺服电机光电编码器输入接口

第四章 参数

4.1 参数一览表

参数编号	参数名称	默认值	范围	单位	有效模式	说明
Pr0.00	模型跟踪带宽	1	0 ~ 32767	0.1Hz	P/PR	无
Pr0.01	控制模式	0	0 ~ 10	--	P/S/T/PR	断电有效
Pr0.02	实时自动调整模式	2	0 ~ 2	--	P/S/T/PR	无
Pr0.03	实时自动调整刚性	11	0 ~ 31	--	P/S/T/PR	无
Pr0.04	惯量比	250	0 ~ 10000	%	P/S/T/PR	无
Pr0.06	指令脉冲极性设置	0	0~1	--	P	断电有效
Pr0.07	指令脉冲模式	3	0~3	--	P	断电有效
Pr0.08	每转指令脉冲数	0	0 ~ 32767	Pulse	P	断电有效
Pr0.09	第 1 指令分倍频分子	1	1~32767	--	P	断电有效
Pr0.10	指令分倍频分母	1	1~32767	--	P	断电有效
Pr0.13	第 1 转矩限制	300	0 ~ 500	--		无
Pr0.14	位置偏差过大设置	200	0 ~ 500	0.1rev	P/PR	编码器单位
Pr0.16	再生放电阻阻值	50		欧姆 Ω	P/S/T/PR	断电有效
Pr0.17	再生放电阻功率	50		W	P/S/T/PR	
Pr0.20	指令脉冲有效边沿选择	0	0~2	--	P/PR	断电有效
Pr1.00	第 1 位置环增益	320	0 ~ 30000	0.1/s	P/PR	无
Pr1.01	第 1 速度环增益	180	1 ~ 32767	0.1Hz	P/S/T/PR	无
Pr1.02	第 1 速度环积分时间常数	310	1 ~ 10000	0.1ms	P/S/T/PR	无
Pr1.03	第 1 速度检测滤波器	15	0 ~ 10000	--		无
Pr1.04	第 1 转矩滤波器	126	0 ~ 2500	0.01ms	P/S/T/PR	无
Pr1.05	第 2 位置环增益	380	0 ~ 30000	0.1/s	P/PR	无
Pr1.06	第 2 速度环增益	180	1 ~ 32767	0.1Hz	P/S/T/PR	无
Pr1.07	第 2 速度环积分时间常数	10000	1 ~ 10000	0.1ms	P/S/T/PR	无
Pr1.08	第 2 速度检测滤波器	15	0 ~ 31	--	P/S/T/PR	无
Pr1.09	第 2 转矩滤波器	126	0 ~ 2500	0.01ms	P/S/T/PR	无
Pr1.10	速度前馈增益	300	0 ~ 1000	0.10%	P/PR	无
Pr1.11	速度前馈滤波器时间常数	50	0 ~ 6400	0.01ms	P/PR	无
Pr1.12	转矩前馈增益	0	0 ~ 1000	0.10%	P/S/PR	无
Pr1.13	转矩前馈滤波器时间常数	0	0 ~ 6400	0.01ms	P/S/PR	无
Pr1.14	第 2 增益切换选择	1	0 ~ 1	--	P/S/T/PR	无

Pr1.15	位置控制参数切换模式	0	0 ~ 10	--	P/S/T/PR	无
Pr1.16	位置控制参数切换延时	50	0 ~ 10000	0.1ms	P/S/T/PR	无
Pr1.17	位置控制参数切换等级	50	0 ~ 20000	模式	P/S/T/PR	无
Pr1.18	位置控制参数切换磁滞	33	0 ~ 20000	模式	P/S/T/PR	无
Pr1.19	位置控制参数切换时间	33	0 ~ 10000	0.1ms	P/S/T/PR	无
Pr1.23	速度调节器-kr	100	0 ~ 1000	%	P/S/T/PR	无
Pr1.24	速度调节器-km	0	0 ~ 1000	%	P/S/T/PR	无
Pr1.25	速度调节器-kd	0	0 ~ 1000	%	P/S/T/PR	无
Pr1.26	速度调节器-kd 滤波器	10	0 ~ 10000	0.01ms	P/S/T/PR	无
Pr1.28	第 1 位置环积分时间	10000	1 ~ 10000	0.1ms	P /PR	无
Pr1.29	第 1 位置环微分时间	0	0 ~ 1000	0.01ms	P /PR	无
Pr1.30	第 2 位置环积分时间	10000	1 ~ 10000	0.1ms	P /PR	无
Pr1.31	第 2 位置环微分时间	0	0 ~ 1000	0.01ms	P /PR	无
Pr1.32	位置环微分滤波器	10	0 ~ 10000	0.01ms	P /PR	无
Pr1.34	速度反馈滤波等级设置	0	0 ~ 31	--	P/S/T/PR	无
Pr1.35	位置指令数字滤波器设定	0	0~600	60ns	P	无
Pr1.37	特殊功能寄存器	0	0 ~ 32767	--	P/S/T/PR	无
Pr2.00	自适应陷波滤波器模式设定	0	0 ~ 4	--	P/S/T/PR	无
Pr2.01	第 1 陷波频率	2000	50 ~ 2000	Hz	P/S/T/PR	无
Pr2.02	第 1 陷波宽度	2	0 ~ 20	--	P/S/T/PR	无
Pr2.03	第 1 陷波深度	0	0 ~ 99	--	P/S/T/PR	无
Pr2.04	第 2 陷波频率	2000	50 ~ 2000	Hz	P/S/T/PR	无
Pr2.05	第 2 陷波宽度	2	0 ~ 20	--	P/S/T/PR	无
Pr2.06	第 2 陷波深度	0	0 ~ 99	--	P/S/T/PR	无
Pr2.14	第 1 减振频率	0	0 ~ 2000	0.1Hz	P/S/T/PR	无
Pr2.22	位置指令低通滤波器	0	0 ~ 32767	0.1ms	P/ PR	断使能有效
Pr2.23	位置指令 FIR 滤波器	0	0 ~ 10000	0.1ms	P /PR	断使能有效
Pr3.00	速度设置内外切换	0	0 ~ 3	--	S	无
Pr3.01	速度指令方向选择	0	0 ~ 1	--	S	无
Pr3.02	速度指令输入增益	500	10 ~ 2000	rpm/V	S	无
Pr3.03	速度设置输入反转	0	0 ~ 1	--	S	无
Pr3.04	速度设置第 1 速	0	-5000 ~ 5000	r/min	S	无
Pr3.05	速度设置第 2 速	0	-5000 ~ 5000	r/min	S	无
Pr3.06	速度设置第 3 速	0	-5000 ~ 5000	r/min	S	无
Pr3.07	速度设置第 4 速	0	-5000 ~ 5000	r/min	S	无
Pr3.08	速度设置第 5 速	0	-5000 ~ 5000	r/min	S	无
Pr3.09	速度设置第 6 速	0	-5000 ~ 5000	r/min	S	无
Pr3.10	速度设置第 7 速	0	-5000 ~ 5000	r/min	S	无
Pr3.11	速度设置第 8 速	0	-5000 ~ 5000	r/min	S	无
Pr3.12	加速时间设置	100	0 ~ 10000	ms/(1000rpm)	S/T	无
Pr3.13	减速时间设置	100	0 ~ 10000	ms/(1000rpm)	S/T	无
Pr3.14	S 字加减速设置	0	0 ~ 1000	ms	S/T	无

Pr3.15	零速钳位功能选择	0	0 ~ 3	--	S/T	无
Pr3.16	零速钳位等级	30	0 ~ 2000	r/min	S/T	无
Pr3.17	转矩设置内外切换	0	0 ~ 2	--	T	无
Pr3.18	转矩指令方向选择	0	0 ~ 1	--	T	无
Pr3.19	转矩指令输入增益	30	10 ~ 100	0.1V/100%	T	无
Pr3.20	转矩设置输入反转	0	0 ~ 1	--	T	无
Pr3.21	转矩模式下速度限制值	0	0 ~ 5000	r/min	T	无
Pr3.22	内部转矩命令	0	0 ~ 500	%	T	无
Pr3.24	电机最高转速限制	0	0 ~ 5000	r/min	P/S/T/PR	无
Pr4.00	SI-1 输入选择	0	0 ~ 16777215	--	P/S/T/PR	十六进制, 断电有效
Pr4.01	SI-2 输入选择	0	0 ~ 16777215	--	P/S/T/PR	十六进制, 断电有效
Pr4.02	SI-3 输入选择	030303H	0 ~ 16777215	--	P/S/T/PR	十六进制, 断电有效
Pr4.03	SI-4 输入选择	040404H	0 ~ 16777215	--	P/S/T/PR	十六进制, 断电有效
Pr4.04	SI-5 输入选择	010101H	0 ~ 16777215	--	P/S/T/PR	十六进制, 断电有效
Pr4.05	SI-6 输入选择	020202H	0 ~ 16777215	--	P/S/T/PR	十六进制, 断电有效
Pr4.06	SI-7 输入选择	131227H	0 ~ 16777215	--	P/S/T/PR	十六进制, 断电有效
Pr4.07	SI-8 输入选择	0E20H	0 ~ 16777215	--	P/S/T/PR	十六进制, 断电有效
Pr4.08	SI-9 输入选择	0F28H	0 ~ 16777215	--	P/S/T/PR	十六进制, 断电有效
Pr4.09	SI-10 输入选择	0H	0 ~ 16777215	--	P/S/T/PR	十六进制, 断电有效
Pr4.10	SO-1 输出选择	010101h	0 ~ 16777215	--	P/S/T/PR	十六进制, 断电有效
Pr4.11	SO-2 输出选择	030303h	0 ~ 16777215	--	P/S/T/PR	十六进制, 断电有效
Pr4.12	SO-3 输出选择	020202h	0 ~ 16777215	--	P/S/T/PR	十六进制, 断电有效
Pr4.13	SO-4 输出选择	060504h	0 ~ 16777215	--	P/S/T/PR	十六进制, 断电有效
Pr4.14	SO-5 输出选择	050606H	0 ~ 16777215	--	P/S/T/PR	十六进制, 断电有效
Pr4.22	模拟输入 1 零漂设定	0	-1860 ~ 1860	2.52mv	S/T	无
Pr4.23	模拟输入 1 滤波器	0	0 ~ 6400	0.01ms	S/T	无
Pr4.24	模拟输入 1 过电压设定	0	0 ~ 100	0.1V	S/T	无
Pr4.31	定位结束范围	10	0 ~ 10000	Pulse	P/PR	编码器单位

Pr4.32	定位输出设置	0	0 ~ 3	--	P/PR	无
Pr4.33	INP 延时输出时间	0	0 ~ 30000	ms	P/PR	无
Pr4.34	零速度设定	50	10 ~ 2000	r/min	P/S/T/PR	无
Pr4.35	速度一致幅度设定	50	10 ~ 2000	r/min	P/S/T/PR	无
Pr4.36	到达速度设定	1000	10 ~ 2000	r/min	P/S/T/PR	无
Pr4.37	电磁刹车关闭延时时间	0	0 ~ 3000	ms	P/S/T/PR	无
Pr4.38	电磁刹车开启延时时间	0	0 ~ 3000	ms	P/S/T/PR	无
Pr4.39	制动器解除速度设置	30	30 ~ 3000	r/min	P/S/T/PR	无
Pr4.43	E-stop 功能选择	0	0 ~ 1	--	P/S/T/PR	无
Pr5.04	驱动禁止输入设定	1	0 ~ 2	--	P/S/T/PR	无
Pr5.05	驱动禁止时顺序设置	0	0 ~ 2	--	P/S/T/PR	无
Pr5.06	伺服关闭时顺序设置	0	0 ~ 1	--	P/S/T/PR	无
Pr5.08	直流母线欠压(LV)告警选择	0	0 ~ 1	--	P/S/T/PR	无
Pr5.09	直流母线欠压(LV)检测延时	70	70 ~ 2000	ms	P/S/T/PR	无
Pr5.11	急停转矩限制	0	0 ~ 500	%	P/S/T/PR	无
Pr5.12	过载等级设置	0	0 ~ 200	%	P/S/T/PR	无
Pr5.13	过速度等级设置	0	0 ~ 5000	r/min	P/S/T/PR	无
Pr5.16	报警清除设定	0	0 ~ 5	--	P/S/T/PR	无
Pr5.17	计数器清除输入模式	3	0 ~ 4	--	P	无
Pr5.20	位置设定单位选择	0	0 ~ 2	--	P/PR	断电有效
Pr5.21	转矩限制选择	1	0 ~ 6	--	P/S/T/PR	无
Pr5.22	第 2 转矩限制	500	0 ~ 500	%	P/S/T/PR	无
Pr5.29	RS485 通讯模式设定	21	0 ~ 31	--	P/S/T/PR	断电有效
Pr5.30	RS485 通信波特率设定	2	0 ~ 15	--	P/S/T/PR	断电有效
Pr5.31	RS485 轴地址	16	0 ~ 127	--	P/S/T/PR	断电有效
Pr5.32	指令脉冲输入带宽限定	600	250 ~ 4000	KHz	P	无
Pr5.37	通讯故障报警延时	0	0 ~ 32767	ms	P/S/T/PR	无
Pr5.38	报警自动清除等待时间	5000	0 ~ 32767	ms	P/S/T/PR	无
Pr6.01	编码器零位补偿	0	0 ~ 360	电角度	P/S/T/PR	断电有效
Pr6.02	速度偏差过大设定	0	0 ~ 100	r/min	P/S/T/PR	无
Pr6.03	JOG 试机指令转矩	0	0 ~ 100	%	P/S/T/PR	无
Pr6.04	JOG 试机指令速度	60	-5000 ~ 5000	r/min	P/S/T/PR	无
Pr6.05	位置第 3 增益有效时间	0	0 ~ 10000	ms	P/S/T/PR	无
Pr6.06	位置第 3 增益倍率	100	50 ~ 1000	%	P/S/T/PR	无
Pr6.07	转矩指令加算值	0	-100 ~ 100	%	P/S/T/PR	无
Pr6.08	正方向转矩补偿值	0	-100 ~ 100	%	P/S/T/PR	无
Pr6.09	负方向转矩补偿值	0	-100 ~ 100	%	P/S/T/PR	无
Pr6.12	编码器零点校正力矩限幅设定	25	0~100	%	P/S/T/PR	无
Pr6.14	报警时立即停止时间	200	0 ~ 1000	ms	P/S/T/PR	无
Pr6.15	第 2 过速度等级设置	0	0 ~ 5000	r/min	P/S/T/PR	无
Pr6.16	JOG 运行模式	0	0 ~ 1	--	P/S/T/PR	0:正反方向;1:单方向

Pr6.20	试运行距离	10	0 ~ 1200	0.1rev	P/PR	无
Pr6.21	试运行等待时间	2000	0 ~ 32767	ms	P/S/T/PR	无
Pr6.22	试运行循环次数	1	0 ~ 32767	次	P/S/T/PR	无
Pr6.37	振荡检测等级	0	0 ~ 1000	0.10%	P/S/T/PR	无
Pr6.38	警告掩码设定	0	-32766 ~ 32767	--	P/S/T/PR	无
Pr7.00	电流环增益	2000	100 ~ 5000	Hz	P/S/T/PR	无
Pr7.01	电流环积分时间	20	1 ~ 10000	0.1ms	P/S/T/PR	无
Pr7.02	电机转子初始位置角度补偿	0	0 ~ 360	--	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.03	电流环微分时间常数	0	0 ~ 32767	--	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.04	电机额定电压	0	0 ~ 32767	0.1V	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.05	电机极对数	4	1 ~ 20	--	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.06	电机相电阻	46	1 ~ 10000	0.01 Ω	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.07	电机 D/Q 电感	36	1 ~ 10000	0.01mH	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.08	电机反电动势系数	10	1 ~ 10000	0.1V/(1000RPM)	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.09	电机力矩系数	80	1 ~ 1000	0.001N.m/A	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.10	电机额定转速	2000	100 ~ 6000	r/min	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.11	电机最高转速	2500	100 ~ 6000	r/min	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.12	电机额定电流	280	1 ~ 3000	0.01A	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.13	电机转子惯量	250	1 ~ 32767	0.01Kg.cm ²	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.14	电机额定功率	400	10 ~ 32767	W	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.15	电机型号选择	E	0 ~ 32767	--	P/S/T/PR	十六进制，断电有效
Pr7.16	编码器分辨率	1	0 ~ 1024	--	P/S/T/PR	十进制，断电有效
Pr7.17	电机最大电流	300	1 ~ 500	%	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.18	编码器 Index 角度补偿	0	0 ~ 360	--	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.23	扩展编码器分辨率	0	-32767 ~ 32767	--	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.28	泄放报警窗口时间	1000	10 ~ 10000	ms	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.29	直流母线电压检测滤波器	100	0 ~ 10000	0.01ms	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.30	欠压点设定	18	15~48	V	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.31	泄放控制模式设定	0	0 ~ 1	--	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.32	泄放开启阈值设定	75	24 ~ 100	V	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.33	泄放控制磁滞	5	1 ~ 50	V	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.34	过压点设定	90	36~100	V	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.37	模拟量 AI1 硬件零漂补偿	0	0 ~ 4096	--	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.40	RS232 通讯模式设定	21	0 ~ 63	--	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.41	RS232 通信波特率设定	4	0 ~ 15	--	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.42	RS232-ID (固定为 63)	63	0 ~ 127	--	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.43	直流母线电压硬件零漂补偿	0	-2000 ~ 2000	--	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.45	直流母线电压硬件斜率系数	10280	8000 ~ 12000	0.01%	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.46	电流 W 相采样硬件斜率系数	10000	8000 ~ 12000	0.01%	P/S/T/PR	断电有效

Pr7.47	电流 V 相采样硬件斜率系数	10000	8000 ~ 12000	0.01%	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.48	直流母线欠压起始点设置	18	0 ~ 32767	V	P/S/T/PR	断电有效
Pr7.49	直流母线欠压延时检测时间设置	5000	0 ~ 32767	ms	P/S/T/PR	断电有效

4.2 参数功能

4.2.1 【分类 0】基本设定

Pr0.00	参数名称	MFC 功能			关联模式	P	S	T
	设定范围	0-2000	单位	0.1Hz	标准出厂设定	1		
0: 关闭 1: 自动 2-9: 无效 10-2000: 整定带宽								

Pr0.01*	参数名称	控制模式设定			关联模式	P	S	T																												
	设定范围	0~2	单位	—	标准出厂设定	0																														
设定使用的控制模式:																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">设定值</th> <th colspan="2">内容</th> </tr> <tr> <th>第 1 模式</th> <th>第 2 模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>位置</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>速度</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>转矩</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>			设定值	内容		第 1 模式	第 2 模式	0	位置	—	1	速度	—	2	转矩	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">设定值</th> <th colspan="2">内容</th> </tr> <tr> <th>第 1 模式</th> <th>第 2 模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>位置</td> <td>速度</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>位置</td> <td>转矩</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>速度</td> <td>转矩</td> </tr> </tbody> </table>						设定值	内容		第 1 模式	第 2 模式	3	位置	速度	4	位置	转矩	5	速度	转矩
设定值	内容																																			
	第 1 模式	第 2 模式																																		
0	位置	—																																		
1	速度	—																																		
2	转矩	—																																		
设定值	内容																																			
	第 1 模式	第 2 模式																																		
3	位置	速度																																		
4	位置	转矩																																		
5	速度	转矩																																		

Pr0.02	参数名称	设定实时自动调整			关联模式	P	S	T												
	设定范围	0~2	单位	—	标准出厂设定	0														
设定实时自动增益调整的动作模式:																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>设定值</th> <th>模式</th> <th>动作中负载惯量的变化程度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>无效</td> <td>实时自动调整功能无效。</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>标准</td> <td>基本的模式。重视稳定性的模式，不使用增益切换。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>定位</td> <td>重视定位的模式。水平轴等无可变载荷，摩擦也建议使用小滚珠螺杆驱动等机器。</td> </tr> </tbody> </table>									设定值	模式	动作中负载惯量的变化程度	0	无效	实时自动调整功能无效。	1	标准	基本的模式。重视稳定性的模式，不使用增益切换。	2	定位	重视定位的模式。水平轴等无可变载荷，摩擦也建议使用小滚珠螺杆驱动等机器。
设定值	模式	动作中负载惯量的变化程度																		
0	无效	实时自动调整功能无效。																		
1	标准	基本的模式。重视稳定性的模式，不使用增益切换。																		
2	定位	重视定位的模式。水平轴等无可变载荷，摩擦也建议使用小滚珠螺杆驱动等机器。																		

Pr0.03	参数名称	实时自动调整机器刚性设定			关联模式	P	S	T
	设定范围	0 ~ 31	单位	—	标准出厂设定	11		

实时自动增益调整有效时的机械刚性设定。

低 ←—— 机械刚性 ——→ 高

低 ←—— 伺服增益 ——→ 高

0·1·····11·12·13·····30·31

低 ←—— 响应性 ——→ 高

注意→

设定值变高，则速度应答性变高，伺服刚性也提高，但变得容易产生振动。请在确认动作的同时，将低值变更为高值。

Pr0.04	参数名称	惯量比			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10000	单位	%	标准出厂设定	250		
设定相应电机转动惯量的负载惯量比。 $Pr0.04 = (\text{负载惯量} / \text{转动惯量}) \times 100 \text{「\%」}$ 惯量比设定正确时，Pr1.01、Pr1.06 的设定单位为 (Hz)。Pr0.04 惯量比与实际相比较大时，速度环增益单位将变大；Pr0.04 惯量比与实际相比较小时，速度环增益单位将变小。								
注意→								

Pr0.06*	参数名称	指令脉冲极性设置			关联模式	P		
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	0		
设置对指令脉冲输入的旋转方向，指令脉冲输入形式。								
Pr0.07*	参数名称	指令脉冲输入模式设置			关联模式	P		
	设定范围	0~3	单位	—	标准出厂设定	1		


将 Pro.06「指令脉冲旋转方向设定」与 Pro.07「指令脉冲输入模式设定」的组合如下表示。脉冲计数用表中的箭头沿进行。

■ 指令脉冲的输入形态

Pro.06 (指令脉冲极性设定) 设置值	Pro.07 (指令脉冲 s 输入模式设置设置值)	指令脉冲形式	信号名称	正方向指令	负方向指令
0	0 或者 2	90° 相位差 2 相脉冲 (A 相+B 相)	PULSE SIGN		
	1	正方向脉冲序列 + 负方向脉冲序列	PULSE SIGN		
	3	脉冲序列 + 符号	PULSE SIGN		
1	0 或者 2	90° 位相差 2 相脉冲 (A 相+B 相)	PULSE SIGN		
	1	正方向脉冲序列 + 负方向脉冲序列	PULSE SIGN		

	3	脉冲序列 + 符号	PULS SIGN					
■ 指令脉冲输入信号的允许最大频率、及最小时间宽度								
PULS/SIGN 信号的输入 I/F		允许输入 最高频率	最小时间宽度 (μs)					
			t1	t2	t3	t4	t5	t6
脉冲序列接口	长线驱动器接口	500kpps	2	1	1	1	1	1
	集电极开路接口	200kpps	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
指令脉冲输入信号的上升 / 下降时间, 请设定为 0.1 μs 以下。								

Pr0.08	参数名称	每转脉冲数			关联模式	P	S	T
	设定范围	0-32767	单位	0.1HZ	标准出厂设定	0		
<p>本参数用于设定电机每旋转一圈的指令脉冲数。</p> <p>(1) 本参数设置为非 0 值时生效, 此时: 电机运行圈数 = 输入脉冲数 / [Pr0.08 设定值]</p> <p>(2) 本参数设定值为 0 时不生效, 此时: 实际生效的位置脉冲数受 Pr0.09、Pr.10、Pr5.01、Pr5.02 的控制: 此时电机运行位置的计算参见 Pr5.02 的说明。</p>								

 Pr0.09	参数名称	第 1 指令分倍频分子			关联模式	P		
	设定范围	1~32767	单位	—	标准出厂设定	1		
设定针对指令脉冲输入的分频、倍频处理的分子。								
Pr0.10	参数名称	指令分倍频分母			关联模式	P		
	设定范围	1~32767	单位	—	标准出厂设定	1		
设定针对指令脉冲输入的分频、倍频处理的分母。								
	Pr0.09	Pr0.10	指令分倍频处理					
	1~32767	1~32767						

Pr0.11*	参数名称	编码器脉冲输出分频分子			关联模式	P	S	T
	设定范围	1~2500	单位	P/r	标准出厂设定	2500		
设定编码器分频输出分辨率								
Pr5.03*	参数名称	脉冲输出分频分母			关联模式	P	S	T
	设定范围	1~2500	单位	—	标准出厂设定	2500		

〈Pr0.11「电机每旋转 1 次的输出脉冲数」与 Pr5.03「脉冲输出分频分母」的组合〉

Pr0.11	Pr5.03	脉冲再生输出处理
1~2500	1~2500	<p>*Pr5.03 ≠ 0 时，根据 Pr0.11、Pr5.03 的设定值进行上图的处理。 每旋转 1 次的脉冲输出分辨率不会高出编码器分辨率。</p>

分频频 4 倍后的脉冲输出分辨率：
每转程的脉冲输出分辨率 = 编码器线数 × 4 × $\frac{\text{Pr0.11 (脉冲输出分频分子)}}{\text{Pr5.03 (脉冲输出分频分母)}}$

Pr0.12*	参数名称	脉冲输出逻辑反转			关联模式	P	S	T												
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	0														
<p>设置编码器脉冲输出的 B 相逻辑和输出源。通过本参数可对 B 相脉冲逻辑取反，改变 A 相脉冲和 B 相脉冲的相位关系。</p> <p><编码器脉冲输出逻辑反转></p> <table border="1"> <tr> <td>Pr0.12</td> <td>B 相逻辑</td> <td>正方向动作时</td> <td>负方向动作时</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>非反转</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>反转</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>									Pr0.12	B 相逻辑	正方向动作时	负方向动作时	0	非反转			1	反转		
Pr0.12	B 相逻辑	正方向动作时	负方向动作时																	
0	非反转																			
1	反转																			

Pr0.13	参数名称	第 1 转矩限制			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~500	单位	%	标准出厂设定	300		
<p>设置电机输出第 1 转矩的限制值，为电机额定电流的百分比。 该值不能超过驱动器的最大输出电流。</p>								

Pr0.14	参数名称	位置偏差过大设置			关联模式	P		
	设定范围	0~500	单位	0.1rev	标准出厂设定	200		
<p>• 采用编码器脉冲作为单位，若设置过小，会出现故障 Err24.0（位置偏差过大异常检测）。</p>								

Pr0.16	参数名称	再生放电电阻阻值			关联模式	P	S	T
	范围	10~500	单位	R	标准出厂设定	50		
<p>设定：设定泄放电阻总阻值。必须与实际接入的泄放电阻总阻值相符。</p> <p>备注：重新上电有效！！</p>								

Pr0.17	参数名称	再生放电电阻功率			关联模式	P	S	T
	范围	10~5000	单位	W	标准出厂设定	50		
<p>设定：设定泄放电阻总功率。必须与实际接入的泄放电阻总功率相符。</p> <p>备注：重新上电有效！！</p>								

Pr0.20	参数名称	指令脉冲边沿选择			关联模式	P		
	范围	0~2	单位	--	标准出厂设定	0		
设定：选择指令脉冲边沿								
设定值	描述							
0	仅选择指令脉冲的上升沿计数							
1	仅选择指令脉冲的下降沿计数							
2	选择指令脉冲的上升沿和下降沿计数							
备注：重新上电有效！！								

4.2.2 【分类 1】增益调整

Pr1.00	参数名称	第 1 位置环增益			关联模式	P		
	设定范围	0~30000	单位	0.1/s	标准出厂设定	320		
<p>决定位置控制系统的响应性。</p> <p>设定较大位置环增益值，可缩短定位时间。</p> <p>但如果设置过大则可能引起振动，请加以注意。</p>								

Pr1.01	参数名称	第 1 速度环增益			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~32767	单位	0.1Hz	标准出厂设定	180		
<p>决定速度环响应性。</p> <p>为加大位置环增益，提高伺服系统整体的响应性，须加大速度环增益值的设定。</p> <p>但如果设置过大则可能引起振动，请加以注意。</p>								
<p>注意→ Pr0.04 惯量比设定正确时，则 Pr1.01 的设定单位为 (Hz)。</p>								

Pr1.02	参数名称	第 1 速度环积分时间常数			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10000	单位	0.1ms	标准出厂设定	310		
<p>设定速度环积分时间常数。</p> <p>设定值越小，积分效果越明显，抗干扰能力越强，停止时的偏差值更快接近于 0，但容易引起振动。</p> <p>设定为“10000”，则无积分效果。</p>								

Pr1.03	参数名称	第 1 速度检测滤波器			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~31	单位	—	标准出厂设定	15		
<p>速度检测后，可设定低通滤波器 (LPF) 的时间常数为 32 个阶段 (0 ~ 31)。</p> <p>设定值大则时间常数也大，虽可降低电机噪音，但响应性也会下降。可根据速度环增益来设定该滤波器参数，参照如下表：</p>								
	设定值	速度检测滤波器截止频率 (Hz)		设定值	速度检测滤波器截止频率 (Hz)			
	0	2500		16	750			
	1	2250		17	700			

2	2100	18	650
3	2000	19	600
4	1800	20	550
5	1600	21	500
6	1500	22	450
7	1400	23	400
8	1300	24	350
9	1200	25	300
10	1100	26	250
11	1000	27	200
12	950	28	175
13	900	29	150
14	850	30	125
15	800	31	100

Pr1.04	参数名称	第1 转矩滤波器			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~2500	单位	0.01ms	标准出厂设定	126		
设定插入转矩指令部分的一阶滞后滤波器时间常数。 可控制因扭曲共振发生的振动。								

Pr1.05	参数名称	第2 位置环增益			关联模式	P		
	设定范围	0~30000	单位	0.1/s	标准出厂设定	380		

Pr1.06	参数名称	第2 速度环增益			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~32767	单位	0.1Hz	标准出厂设定	180		

Pr1.07	参数名称	第2 速度环积分时间常数			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10000	单位	0.1ms	标准出厂设定	10000		

Pr1.08	参数名称	第2 速度检测滤波器			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~31	单位	—	标准出厂设定	15		

Pr1.09	参数名称	第2 转矩滤波器			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~2500	单位	0.01ms	标准出厂设定	126		
位置环、速度环、速度检测滤波器、转矩指令滤波器各具备 2 组增益或时间常数 (第1、第2)								

Pr1.10	参数名称	速度前馈常数增益			关联模式	P		
	设定范围	0~1000	单位	0.10%	标准出厂设定	300		

在根据内部位置指令计算的速度控制指令中，将乘以本参数比率后的值，加算到来自位置控制处理的速度指令。

Pr1.11	参数名称	前馈滤波器时间常数			关联模式	P		
	设定范围	0~6400	单位	0.01ms	标准出厂设定	50		
<p>设定速度前馈输入所需的一次延迟滤波器的时间常数。</p> <p>〈速度前馈的使用例〉</p> <p>在速度前馈滤波器设定为 50 (0.5ms) 时，通过逐步提高速度前馈增益，而逐渐加强前馈作用。在固定速度动作中的位置偏差，根据速度前馈增益的值，用以下公式可变小。</p> <p>位置偏差[指令单位] = 指令速度[指令单位/s] / 位置环增益[1/s] × (100 - 速度前馈增益[%]) / 100</p>								

Pr1.12	参数名称	转矩前馈增益			关联模式	P	S	
	设定范围	0~1000	单位	0.1%	标准出厂设定	0		
<ul style="list-style-type: none"> 在根据速度控制指令所计算的转矩指令中，将乘以本参数比率后的值，加算到来自速度控制处理的转矩指令。 使用转矩前馈时，需正确设定惯量比。请将用机器各元素计算的惯量比设定为 Pr0.04 「惯量比」。 提高转矩前馈增益，则由于可将固定加减速时的位置偏差接近 0，所以，在扰动转矩不工作的理想条件下的台形速度模式驱动时，可在全动作领域将位置偏差大致接近于 0。 								

Pr1.13	参数名称	转矩前馈滤波器时间常数			关联模式	P	S	
	设定范围	0~6400	单位	0.01ms	标准出厂设定	0		
<p>设定转矩前馈输入所需的一次延迟滤波器的时间常数。实际上扰动转矩肯定存在，所以，位置偏差不可能完全变为 0。</p> <p>此外，与速度前馈相同，如果将转矩前馈滤波器的时间常数变大，则噪音变小，但加速度变化点的位置偏差变大。</p>								

Pr1.15	参数名称	控制切换模式			关联模式	P		
	设定范围	0~10	单位	—	标准出厂设定	0		

设定值	切换条件	增益切换条件
0	第 1 增益固定	在第 1 增益 (Pr1.00 ~ Pr1.04) 中固定。
1	第 2 增益固定	在第 2 增益 (Pr1.05 ~ Pr1.09) 中固定。
2	有增益切换输入	<ul style="list-style-type: none"> 增益切换输入 (GAIN) 为打开的情况时为第 1 增益。 增益切换输入 (GAIN) 连接到 COM- 的情况时为第 2 增益。 * 无法将增益切换输入 (GAIN) 分配到输入信号时, 为第 1 增益固定。
3	转矩指令大	<ul style="list-style-type: none"> 在上次第 1 增益中, 转矩指令的绝对值超过 (等级+磁滞) [%] 时, 转移到第 2 增益。 在上次第 2 增益中, 转矩指令的绝对值不到 (等级-磁滞) [%] 的状态在延迟时间的期间内持续时, 返回到第 1 增益。
4	保留	保留
5	速度指令大	<ul style="list-style-type: none"> 位置、速度控制时有效。 在上次第 1 增益中, 速度指令的绝对值超过 (等级+磁滞) [r/min] 时, 转移到第 2 增益。 在上次第 2 增益中, 速度指令的绝对值不到 (等级-磁滞) [r/min] 的状态在延迟时间的期间内持续时, 返回到第 1 增益。
6	位置偏差大	<ul style="list-style-type: none"> 位置控制时有效。 在上次第 1 增益中, 位置偏差的绝对值超过 (等级+磁滞) [pulse] 时, 转移到第 2 增益。 在上次第 2 增益中, 位置偏差的绝对值不到 (等级-磁滞) [pulse] 的状态在延迟时间的期间内持续时, 返回到第 1 增益。 * 等级、磁滞的单位 [pulse], 在位置控制时用编码器分辨率设定。
7	有位置指令	<ul style="list-style-type: none"> 位置控制时有效。 在上次第 1 增益中, 位置指令如果不为 0, 则转移到第 2 增益。 在上次第 2 增益中, 位置指令为 0 的状态在延迟时间的期间内持续时, 返回到第 1 增益。
8	定位未完成	<ul style="list-style-type: none"> 位置控制时有效。 在上次第 1 增益中, 如果定位未完成, 则转移到第 2 增益。 在上次第 2 增益中, 定位未完成状态在延迟时间的期间内持续时, 返回到第 1 增益。
9	实际速度大	<ul style="list-style-type: none"> 位置控制时有效。 在上次第 1 增益中, 实际速度的绝对值超过 (等级+磁滞) [r/min] 时, 转移到第 2 增益。 在上次第 2 增益中, 实际速度的绝对值不到 (等级-磁滞) [r/min] 的状态在延迟时间的期间内持续时, 返回到第 1 增益。
10	有位置指令+实际速度	<ul style="list-style-type: none"> 位置控制时有效。 在上次第 1 增益中, 位置指令如果不为 0, 则转移到第 2 增益。 在上次第 2 增益中, 位置指令为 0 的状态在延迟时间的期间持续, 且实际速度的绝对值不到 (等级-磁滞) [r/min] 时, 返回到第 1 增益。

位置控制时, 可以设定 Pr1.15=3、5、6、9、10;

速度控制时, 可以设定 Pr1.15=3、5、9;


Pr1.17	参数名称	控制切换等级			关联模式	P		
	设定范围	0~20000	单位	根据模式	标准出厂设定	50		
单位根据切换模式设置不同而异, 切换条件为位置时单位为编码器脉冲个数; 速度则为 r/min; 转矩则为%。								
注 意 → 请设定为等级≥磁滞								

Pr1.18	参数名称	控制切换磁滞			关联模式	P		
	设定范围	0~20000	单位	根据模式	标准出厂设定	33		

结合 Pr1.17（控制切换等级）设置。

注意→

等级 < 磁滞的情况时，在内部重新设定为磁滞 = 等级

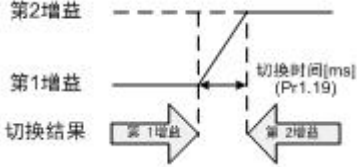Pr1.19	参数名称	增益切换时间			关联模式	P		
	设定范围	0~10000	单位	0.1ms	标准出厂设定	33		
<p>参数切换时时，设定如果第1增益（Pr1.00~1.04）与第2增益（Pr1.05~1.09）相差较大，则可抑制参数变化引起的振动。</p> <p><关于位置增益切换时间></p> <p>注意→ 位置控制时，为了缓和由于增益切换时的位置环增益急剧变化而带来的转矩变动及振动，通过设定 Pr1.19『位置环增益切换时间』，可缓和位置增益变大的切换时的增益变化，并减少振动。</p> <p>[例] 第1增益和第2增益之间的切换</p> 								

Pr1.35*	参数名称	位置指定滤波器设定			关联模式	P		
	设定范围	0~200	单位	0.05us	标准出厂设定	0		
<p>对位置给定脉冲进行滤波，消除干扰的窄脉冲。</p> <p>过大的设置会影响高频位置指令脉冲的接收，并且会引入较大延时。</p>								
Pr1.36*	参数名称	编码器反馈脉冲数字滤波器设定			关联模式	P		
	设定范围	0~200	单位	0.05us	标准出厂设定	0		
<p>对编码器反馈脉冲进行数字滤波，减小干扰。</p> <p>过大的设置会影响电机高速运行，并且因此引入的较大延时影响电机控制性能。</p>								

4.2.3 【分类2】振动抑制

Pr2.01	参数名称	第1陷波频率			关联模式	P	S	T
	设定范围	50~2000	单位	Hz	标准出厂设定	2000		
<p>设定第1共振控制陷波滤波器的频率。</p> <p>注意→ 本参数设定为“2000”时，陷波滤波器的功能为无效。</p>								
Pr2.02	参数名称	第1陷波宽度选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~20	单位	—	标准出厂设定	2		

设定第 1 共振控制陷波滤波器的陷波宽度。

注意→ 设定较大时，则陷波宽度也变大。一般情况下请使用出厂设定值。

Pr2.03	参数名称	第 1 陷波深度选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~99	单位	—	标准出厂设定	0		

设定第 1 共振控制陷波滤波器的陷波深度。

注意→ 设定值增大时陷波深度变浅，相位滞后变小。

Pr2.04	参数名称	第 2 陷波频率			关联模式	P	S	T
	设定范围	50~2000	单位	Hz	标准出厂设定	2000		

设定第 2 共振控制陷波滤波器的频率。

注意→ 本参数设定为“2000”时，陷波滤波器的功能为无效。

Pr2.05	参数名称	第 2 陷波宽度选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~20	单位	—	标准出厂设定	2		

设定第 2 共振控制陷波滤波器的陷波宽度。

注意→ 设定较大时，则陷波宽度也变大。一般情况下请使用出厂设定值。

Pr2.06	参数名称	第 2 陷波深度选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~99	单位	—	标准出厂设定	0		

设定第 1 共振控制陷波滤波器的陷波深度。

注意→ 设定值增大时陷波深度变浅，相位滞后变小。

Pr2.22	参数名称	位置指令平滑滤波器			关联模式	P		
	设定范围	0~32767	单位	0.1ms	标准出厂设定	0		

· 设定针对位置指令的 1 次延迟滤波器的时间常数。

· 针对目标速度 V_c 的方形波指令，如下图所示，设定 1 次延迟滤波器的时间常数。

速度【r/min】

V_c

$V_c \times 0.632 * 1$

$V_c \times 0.368 * 1$

滤波器前的位置指令

滤波器后的位置指令

位置指令滤波器设定时间【ms】
(Pr2.22 × 0.1ms)

滤波器切换等待时间 *2

时间

Pr2.23	参数名称	位置指令 FIR 滤波器			关联模式	P		
	设定范围	0~10000	单位	0.1ms	标准出厂设定	0		
<ul style="list-style-type: none"> · 设定针对位置指令的 FIR 滤波器的时间常数。 · 针对目标速度 V_c 的方形波指令，如下图所示设定到达 V_c 为止的时间。 								

须知 → 有「*」标记的参数号表示控制电源开通时变更内容有效。

4.2.4 【分类 3】速度、转矩控制

3.00	参数名称	速度设置内外切换			关联模式	S																																																																							
	设定范围	0~3	单位	—	标准出厂设定	0																																																																							
<ul style="list-style-type: none"> · 速度控制只需接点输入，即可实现内部速度设定功能。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>设定值</th> <th colspan="2">速度设置方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td colspan="2">模拟速度指令 (SPR)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">内部速度设置第 1 速~第 4 速 (PR3.04~PR3.07)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">内部速度设置第 1 速~第 3 速 (PR3.04~PR3.06)、模拟速度指令 (SPR)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">内部速度设置第 1 速~第 8 速 (PR3.04~PR3.11)</td> </tr> </tbody> </table> <p><Pr3.00「速度设定内外切换」与内部指令速度选择 1~3 状态、及所选择速度指令的关系></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>设定值</th> <th>内部指令速度选择 1 (INTSPD1)</th> <th>内部指令速度选择 2 (INTSPD2)</th> <th>内部指令速度选择 3 (INTSPD3)</th> <th>速度指令选择</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td rowspan="4">无影响</td> <td>第 1 速</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>第 2 速</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>第 3 速</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>第 4 速</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td rowspan="4">无影响</td> <td>第 1 速</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>第 2 速</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>第 3 速</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>模拟速度指令</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">3</td> <td colspan="2">与「PR3.00=1」相同</td> <td>OFF</td> <td>第 1 速~第 4 速</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>第 5 速</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>第 6 速</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>第 7 速</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>第 8 速</td> </tr> </tbody> </table>									设定值	速度设置方法		0	模拟速度指令 (SPR)		1	内部速度设置第 1 速~第 4 速 (PR3.04~PR3.07)		2	内部速度设置第 1 速~第 3 速 (PR3.04~PR3.06)、模拟速度指令 (SPR)		3	内部速度设置第 1 速~第 8 速 (PR3.04~PR3.11)		设定值	内部指令速度选择 1 (INTSPD1)	内部指令速度选择 2 (INTSPD2)	内部指令速度选择 3 (INTSPD3)	速度指令选择	1	OFF	OFF	无影响	第 1 速	ON	OFF	第 2 速	OFF	ON	第 3 速	ON	ON	第 4 速	2	OFF	OFF	无影响	第 1 速	ON	OFF	第 2 速	OFF	ON	第 3 速	ON	ON	模拟速度指令	3	与「PR3.00=1」相同		OFF	第 1 速~第 4 速	OFF	OFF	ON	第 5 速	ON	OFF	ON	第 6 速	OFF	ON	ON	第 7 速	ON	ON	ON	第 8 速
设定值	速度设置方法																																																																												
0	模拟速度指令 (SPR)																																																																												
1	内部速度设置第 1 速~第 4 速 (PR3.04~PR3.07)																																																																												
2	内部速度设置第 1 速~第 3 速 (PR3.04~PR3.06)、模拟速度指令 (SPR)																																																																												
3	内部速度设置第 1 速~第 8 速 (PR3.04~PR3.11)																																																																												
设定值	内部指令速度选择 1 (INTSPD1)	内部指令速度选择 2 (INTSPD2)	内部指令速度选择 3 (INTSPD3)	速度指令选择																																																																									
1	OFF	OFF	无影响	第 1 速																																																																									
	ON	OFF		第 2 速																																																																									
	OFF	ON		第 3 速																																																																									
	ON	ON		第 4 速																																																																									
2	OFF	OFF	无影响	第 1 速																																																																									
	ON	OFF		第 2 速																																																																									
	OFF	ON		第 3 速																																																																									
	ON	ON		模拟速度指令																																																																									
3	与「PR3.00=1」相同		OFF	第 1 速~第 4 速																																																																									
	OFF	OFF	ON	第 5 速																																																																									
	ON	OFF	ON	第 6 速																																																																									
	OFF	ON	ON	第 7 速																																																																									
	ON	ON	ON	第 8 速																																																																									

Pr3.01	参数名称	速度指令方向指定选择		关联模式	S	
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	0
选择速度指令的正方向/负方向的指令方法						
	设定值	内部速度设定值（第1速~第8速）	速度指令符号选择（VC-SIGN）	速度指令方向		
	0	+	无影响	正方向		
		-	无影响	负方向		
	1	符号无影响	OFF	正方向		
		符号无影响	ON	负方向		

Pr3.02	参数名称	速度指令输入增益			关联模式	S	T
	设定范围	10~2000	单位	(r/min)/V	标准出厂设定	500	

设定从附加在模拟速度指令（SPR）的电压到电机指令速度的变换增益。

- 由 Pr3.02 设置指令输入电压和转速关系的「倾角」。
- 因为标准出厂设置为
Pr3.02=500(r/min)/V.

所以 6V 的输入即为 3000 r/min 系。

注意→:

- 模拟速度指令（SPR）中请勿施加±10V 以上电压。
- 用速度控制模式使用本驱动器，在驱动器外部与位置环结合时，根据 Pr3.02 的设定值，伺服系统的整体的位置增益发生变化。
- 如果 Pr3.02 的设定值过大，会导致发生振动，请加以注意。

Pr3.03	参数名称	速度指令输入反转			关联模式	S
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	1

设定附加在模拟速度指令（SPR）的电压极性。


设定值	电机旋转方向
0	非反转 「+电压」→「正方向」「-电压」→「负方向」
1	反转 「+电压」→「负方向」「-电压」→「正方向」

注意→


用速度控制模拟所设定的驱动器，与外部位置装置组合构成伺服驱动系统的情况时，如果来自位置装置的速度指令信号的极性与本参数的极性设定不一致时，电机将进行异常动作，请注意。

Pr3.04	参数名称	速度设置第 1 速			关联模式	S
	设定范围	-20000~20000	单位	r/min	标准出厂设定	0
Pr3.05	参数名称	速度设置第 2 速			关联模式	S
	设定范围	-20000~20000	单位	r/min	标准出厂设定	0
Pr3.06	参数名称	速度设置第 3 速			关联模式	S

	设定范围	-20000~20000	单位	r/min	标准出厂设定	0
Pr3.07	参数名称	速度设置第4速			关联模式	S
	设定范围	-20000~20000	单位	r/min	标准出厂设定	0
Pr3.08	参数名称	速度设置第5速			关联模式	S
	设定范围	-20000~20000	单位	r/min	标准出厂设定	0
Pr3.09	参数名称	速度设置第6速			关联模式	S
	设定范围	-20000~20000	单位	r/min	标准出厂设定	0
Pr3.10	参数名称	速度设置第7速			关联模式	S
	设定范围	-20000~20000	单位	r/min	标准出厂设定	0
Pr3.11	参数名称	速度设置第8速			关联模式	S
	设定范围	-20000~20000	单位	r/min	标准出厂设定	0
设定内部指令速度的第1~8段。						

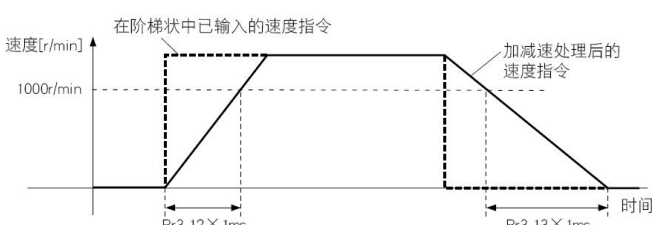Pr3.12	参数名称	加速时间设置			关联模式	S
	设定范围	0~10000	单位	Ms/ (1000r/min)	标准出厂设定	100
Pr3.13	参数名称	减速时间设置			关联模式	S
	设定范围	0~10000	单位	Ms/ (1000r/min)	标准出厂设定	100
<p>设定针对速度指令输入的加减速处理的加速/减速时间。</p> <p>在已输入阶梯状速度指令的情况时，将速度指令到达1000r/min为止的时间设定为Pr3.12「加速时间设定」。此外，将速度指令从1000r/min到达0r/min为止的时间设定为Pr3.13「减速时间设定」。</p> <p>如果速度指令的目标值为V_c (r/min)，则加减速所需要的时间，可用以下公式计算出。</p> <p>加速时间 (ms) = $V_c / 1000 \times \text{Pr3.12} \times 1\text{ms}$</p> <p>减速时间 (ms) = $V_c / 1000 \times \text{Pr3.13} \times 1\text{ms}$</p> 						

Pr3.14	参数名称	S字加减速设置			关联模式	S
	设定范围	0~1000	单位	ms	标准出厂设定	0
<p>设定针对速度指令输入的加减速处理的S字时间。</p> <p>设定针对PR3.12「加速时间设定」PR3.13「减速时间设定」所设定的加减速时间，以加减速拐点为中心的时间幅度的S字部时间。</p>						

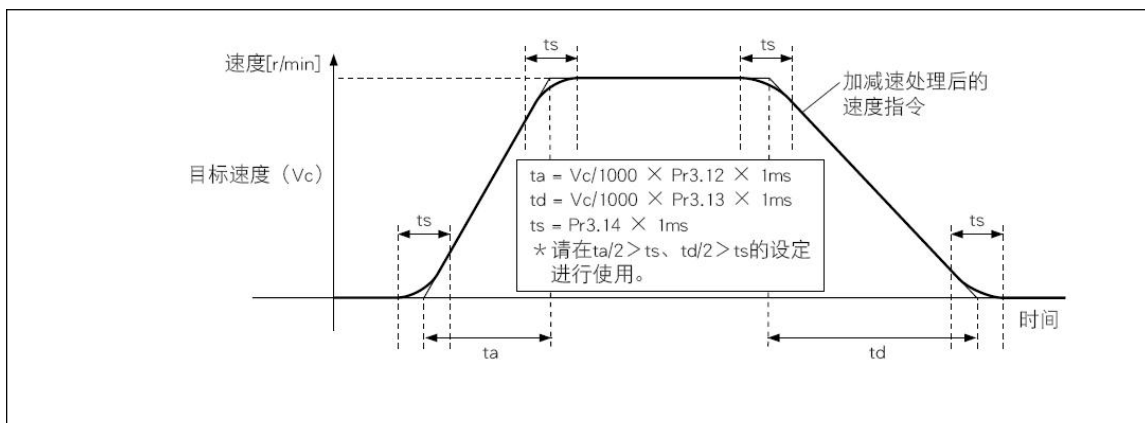

Pr3.16	参数名称	零速钳位等级		关联模式	S	T
	设定范围	10~20000	单位	r/min	标准出厂设定	30

当在速度控制模式下的模拟量速度给定指令小于零速钳位定级设定时，强制性地
将速度指令置于0。

Pr3.18	参数名称	转矩指令方向指定选择		关联模式	T
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定

选择转矩指令的正方向/负方向的指定方法。

设定值	指定方法
0	用转矩指令的符号指定方向。 例) 转矩指令输入「+」→正方向、「-」→负方向
1	用转矩指令符号选择 (Tc-SIGN) 指定方向。 OFF: 正方向 ON: 负方向

Pr3.19	参数名称	转矩指令输入增益		关联模式	T
	设定范围	10~100	单位	0.1V/100%	标准出厂设定

设定从附加在模拟转矩指令 (TRQR) 的电压 (V) 到转矩指令 (%) 的变化增益。

- 设定值的单位为 (0.1V/100%)。
- 设定输出额定转矩所需的电压值。
- 标准出厂设置值 30 变为 3V/100% 的关系。

Pr3.20	参数名称	转矩指令输入转换		关联模式	T
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定

设定从附加在模拟转矩指令（TRQR）的电压极性。		
设定值	电机转矩的发生	
0	非反转	「+电压」→「正方向」「-电压」→「负方向」
1	反转	「+电压」→「负方向」「-电压」→「正方向」

Pr3.21	参数名称	速度限制值 1		关联模式			T
	设定范围	0~20000	单位	r/min	标准出厂设定	0	
设定转矩控制时的速度限制值。 在转矩控制中用速度限制值控制为不超过所设定的速度。							

Pr3.24*	参数名称	电机最高转速		关联模式	P	S	T
	设定范围	0~6000	单位	r/min	标准出厂设定	3000	
设定电机运行的最高转速，但不能超过电机所允许的最高转速。							

须知→

• 有「*」标记的参数号表示控制电源开通时变更内容有效。

4.2.5 【分类 4】I/F 监视器设定

Pr4.00*	参数名称	SI1 输入选择		关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	303	
Pr4.01*	参数名称	SI2 输入选择		关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	0	
Pr4.02*	参数名称	SI3 输入选择		关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	0	
Pr4.03*	参数名称	SI4 输入选择		关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	0	
Pr4.04*	参数名称	SI5 输入选择		关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	0	

设定 SI1 输入的功能分配。

本参数用 16 进位表示标准进行设定，如下所示设定各控制模式。

00 - - - - * * h: 位置控制

00 - - * * - - h: 速度控制

00 * * - - - - h: 转矩控制

请在「* *」部分设定功能编号。

机能编号请参照下表。逻辑设定也包含在功能编号。

信号名称	符号	设定值	
		a 接	b 接
无效	—	00h	设定不可
正向驱动禁止输入	POT	01h	81h
负向驱动禁止输入	NOT	02h	82h
伺服使能输入	SRV-ON	03h	83h
警报清除	A-CLR	04h	设定不可
控制模式切换输入	C-MODE	05h	85h
增益切换输入	GAIN	06h	86h
偏差计数器清除输入	CL	07h	设定不可
指令脉冲禁止输入	INH	08h	88h
指令分频倍频切换输入 1	DIV1	0Ch	8Ch
指令分频倍频切换输入 2	DIV2	0Dh	8Dh
内部指令速度选择 1 输入	INTSPD1	0Eh	8Eh
内部指令速度选择 2 输入	INTSPD2	0Fh	8Fh
内部指令速度选择 3 输入	INTSPD3	10h	90h
零速箝位输入	ZEROSPD	11h	91h
速度指令符号输入	VC-SIGN	12h	92h
转矩指令符号输入	TC-SIGN	13h	93h
强制报警输入	E-STOP	14h	94h

注 意 →

- 请勿设定为上表之外的设定值。
- 相同功能不可分配到复数信号。否则，将发生 Err33.0「I/F 输入重复分配异常 1」、Err33.1「I/F 输入重复分配异常 2」。
- 设定为无效的控制输入引线不影响动作。

Pr4.10*	参数名称	S01 输出选择			关联模式	P	S	T	
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	101			
Pr4.11*	参数名称	S02 输出选择			关联模式	P	S	T	
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	202			
Pr4.12*	参数名称	S03 输出选择			关联模式	P	S	T	
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	704			
Pr4.13*	参数名称	S04 输出选择			关联模式	P	S	T	
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	303			

设定 S01 输出的功能分配。
本参数用 16 进位表示标准进行设定。
16 进位表示后，如下所示设定个控制模式。

- 00 - - - - * * h: 位置控制
- 00 - - * * - - h: 速度控制
- 00 * * - - - - h: 转矩控制

请在「* *」部分设定功能编号。

机能编号请参照下表，逻辑设定也包含在功能编号。

设定值	信号名称	符号
00h	无效	—
01h	报警输出 (b 接点)	Alm (b 接点)
02h	伺服准备输出	S-RDY
03h	外部制动器解除信号	BRK-OFF
04h	定位完成	INP
05h	速度到达输出	AT-SPPED
07h	零速箝位检测输出	ZSP
08h	速度一致输出	V-COIN
0Bh	位置指令有无输出	P-CMD
0Fh	速度指令有无输出	V-CMD

- 输出信号可将相同功能分配到复数信号
 - 设定为无效的控制输入引线，保持输出晶体管 OFF 状态
 - 请勿设定为上表之外的设定值
- *1 前面板为 16 进位表示，请注意。

注 意 →

Pr4.22	参数名称	模拟输入 1 (AI1) 零漂设定		关联模式	S		
	设定范围	-5578~5578	单位	—	标准出厂设定	0	
设定针对附加在模拟输入 1 电压的零漂调整值。							

Pr4.23	参数名称	模拟输入 1 (AI1) 滤波器		关联模式	S		
	设定范围	0~6400	单位	0.01ms	标准出厂设定	0	
设定针对附加在模拟输入 1 电压的 1 次延迟滤波器的时间常数。							

Pr4.28	参数名称	模拟输入 3 (AI3) 零漂设定		关联模式		T	
	设定范围	-342~342	单位	—	标准出厂设定	0	
设定针对附加在模拟输入 3 电压的零漂调整值。							

Pr4.29	参数名称	模拟输入 3 (AI3) 滤波器		关联模式		T	
	设定范围	0~6400	单位	0.01ms	标准出厂设定	0	
设定针对附加在模拟输入 3 电压的 1 次延迟滤波器的时间常数。							

Pr4.31	参数名称	定位结束范围		关联模式	P		
	设定范围	0~10000	单位	编码器单位	标准出厂设定	10	

设定定位完成信号（INP1）输出的位置偏差时机。


Pr4.32	参数名称	定位结束输出设置			关联模式	P		
	设定范围	0~3	单位	指令单位	标准出厂设定	10		
设定定位完成信号（INP1）输出的输出条件。								
	设定值	定位结束信号的动作						
	0	位置偏差 Pr4.31「定位结束范围」以下时接通。						
	1	无位置指令时，且位置偏差在 Pr4.31「定位结束范围」以下时接通						
	2	无位置指令时，且零速度检测信号接通，并且位置偏差在 Pr4.31「定位结束范围」以下时接通						
	3	无位置指令时，且位置偏差在 Pr4.31「定位结束范围」以下时置于 ON。之后，到经过 Pr4.33「INP 保持时间」为止保持 ON 的状态。经过 INP 保持时间后，根据此时的位置指令及位置偏差的状况，将 INP 输出置于 ON/OFF。						

Pr4.33	参数名称	INP 保持时间			关联模式	P		
	设定范围	0~30000	单位	1ms	标准出厂设定	0		
设定 Pr4.32「定位完成输出设定」=3 时的保持时间。								
	设定值	定位完成信号的动作						
	0	保持时间变为无限大，到接收下个位置指令为止，继续 ON 状态						
	1~30000	仅设定值 (ms) 继续 ON 状态。但是，在保持中如果接收到位置指令，则变为 OFF 状态。						

Pr4.34	参数名称	零速度			关联模式	P	S	T
	设定范围	10~20000	单位	r/min	标准出厂设定	50		
用旋转速度 (r/min) 设置零速度检测输出信号 (ZSP 或 TCL) 的输出时序。电机速度比本参数设置速度低时输出零速度检测信号 (ZSP)。								
<ul style="list-style-type: none"> Pr61 的位置与电机旋转方向无关，向正/负两个方向作用。 有 10[r/min] 的滞后。 								

Pr4.35	参数名称	速度一致幅度			关联模式		S	
	设定范围	10~20000	单位	r/min	标准出厂设定	50		

设定速度一致输出 (V-COIN) 的检测时机。
如果速度指令与电机速度的差为本设定值以下，则输出速度一致 (V-COIN)。

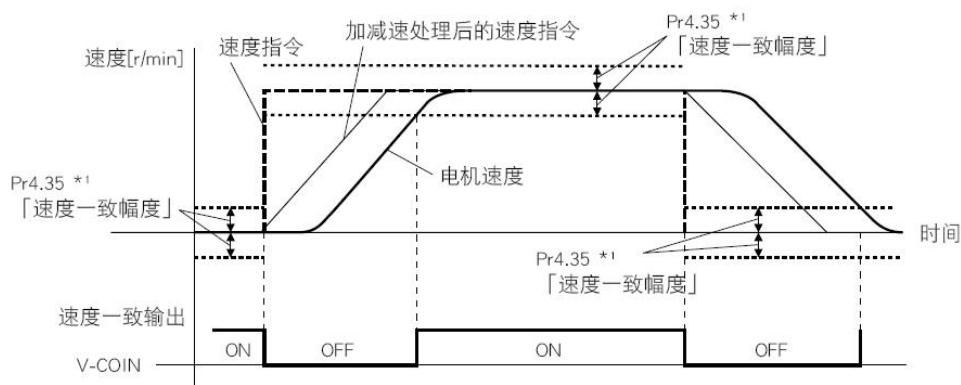

* 1 为了使用 10r/min 的磁滞，速度一致检测的实际检测幅度如下所示。
速度一致输出 OFF→ON 时的时机 (Pr4.35-10) r/min.
ON→OFF 时的时机 (Pr4.35+10) r/min.

Pr4.36	参数名称	到达速度		关联模式	S
	设定范围	10~20000	单位 r/min	标准出厂设定	1000

设定速度到达输出 (AT-SPEED) 的检测时机。
电机速度超过本设定值时，输出速度到达输出 (AT-SPEED)。
检测使用 10r/min 的磁滞。

Pr4.37	参数名称	停止时机械制动器动作设置		关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10000	单位 1ms	标准出厂设定	0		

电机制动器的延时设定；主要用于防止伺服启动时的“溜车”现象。

Pr4.38	参数名称	动作时机械制动器动作设置		关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10000	单位 1ms	标准出厂设定	0		

机械制动启动的延时设定；主要用于防止伺服关闭时的“溜车”现象。

Pr4.39	参数名称	制动器解除速度设定		关联模式	P	S	T
	设定范围	30~3000	单位 1ms	标准出厂设定	30		

伺服关闭时，当转速低于该设定值，且机械制动器启动时延时达到，电机才失去动力。

Pr4.43	参数名称	E-stop 功能选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0-1	单位		标准出厂设定	0		
Pr4.43 =0: 急停, 报警[Er880 or Er570]								
Pr4.43 =1: 急停, 但不报警								

须知 → 有「*」标记的参数号表示控制电源开通时变更内容有效。

4.2.6 【分类 5】扩展设定

Pr5.00	参数名称	第 2 指令分倍频分子			关联模式	P	S	T																				
	设定范围	1~32767	单位	—	标准出厂设定	1																						
Pr5.01	参数名称	第 3 指令分倍频分子			关联模式	P	S	T																				
	设定范围	1~32767	单位	—	标准出厂设定	1																						
Pr5.02	参数名称	第 4 指令分倍频分子			关联模式	P	S	T																				
	设定范围	1~32767	单位	—	标准出厂设定	1																						
Pr5.03*	参数名称	脉冲输出分频分母			关联模式	P	S	T																				
	设定范围	1~2500	单位	—	标准出厂设定	2500																						
设定针对指令脉冲输入的分频、倍频处理的第 2 ~ 4 分子。 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>DIV1</th> <th>DIV2</th> <th>指令分倍频分子</th> <th>指令分倍频分母</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>Pr0.09</td> <td>Pr5.03</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>Pr5.00</td> <td>Pr5.03</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>Pr5.01</td> <td>Pr5.03</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>Pr5.02</td> <td>Pr5.03</td> </tr> </tbody> </table> 有关详情，请参照 Pr0.11。									DIV1	DIV2	指令分倍频分子	指令分倍频分母	OFF	OFF	Pr0.09	Pr5.03	ON	OFF	Pr5.00	Pr5.03	OFF	ON	Pr5.01	Pr5.03	ON	ON	Pr5.02	Pr5.03
DIV1	DIV2	指令分倍频分子	指令分倍频分母																									
OFF	OFF	Pr0.09	Pr5.03																									
ON	OFF	Pr5.00	Pr5.03																									
OFF	ON	Pr5.01	Pr5.03																									
ON	ON	Pr5.02	Pr5.03																									

Pr5.06	参数名称	伺服关闭时顺序			关联模式	P	S	T									
	设定范围	0~2	单位	—	标准出厂设定	0											
设定伺服切断后的减速中、停止后的状态。 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>设定值</th> <th>减速中</th> <th>停止后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>立即停止</td> <td>空转</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>空转</td> <td>空转</td> </tr> </tbody> </table>									设定值	减速中	停止后	0	立即停止	空转	1	空转	空转
设定值	减速中	停止后															
0	立即停止	空转															
1	空转	空转															

Pr5.08	参数名称	主电源关闭时 LV 触发选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	1		

伺服接通状态中，主电源断路器在 Pr5.09（主电源关闭检测时间）的时间持续时，选择是否使 Err13.0（主电源不足电压保护）功能产生动作。

设定值	主电源不足电压保护动作
0	伺服接通状态中，主电源一旦断路（母线电压低于欠压点），不显示 Err0D.0 而转为伺服关闭状态，其后主电源再次接通时，回复到伺服接通状态。
1	伺服机接通状态中，主电源一旦断路（母线电压低于欠压点），发生 Err0D.0（主电源不足电压保护），显示错误。

Pr5.09 设置（时间）过长，在检测主电源断路前，主电源变频器 P-N 间的电压下降，即使未到规定值以下，与 Pr5.08 设置无关，也会发生 Err0D.0（主电源不足电压保护）。

注意→

Pr5.09 *	参数名称	主电源关闭检测时间			关联模式	P	S	T
	设定范围	70~2000	单位	1ms	标准出厂设定	70		
在主电源断路状态持续时，设置检测断路所需的时间。								

Pr5.13	参数名称	过速度等级设置			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~20000	单位	r/min	标准出厂设定	0		
<ul style="list-style-type: none"> 如果电机速度超过本设定值则将发生 Err1A.0「过速度保护」。 设置过速度等级。设置值为 0 时，过速度等级设置为电机最高转数 ×1.2。 								

Pr5.15 *	参数名称	1/F 读取滤波器			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~255	单位	0.1ms	标准出厂设定	0		
I/O 输入的数字滤波；过大的设置会引起控制延时。								

Pr5.28 *	参数名称	LED 初始状态			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~35	单位	—	标准出厂设定	1		

电源开通后初始状态时，选择前面板 7 段 LED 所显示的数据类型。

设定值	内容	设定值	内容	设定值	内容
0	位置指令偏差	12	错误原因及历史记录	24	编码器位置偏差 (编码器单位)
1	电机速度	13		25	
2	位置指令速度	14		26	
3	速度控制指令	15		27	PN 间电压
4	转矩指令	16	惯量比	28	软件版本
5	反馈脉冲总和	17	不旋转的原因	29	驱动器制造编号
6	指令脉冲总和	18		30	电机制造编码
8	外部光栅尺反馈脉冲总和	20		31	累积工作时间
9	控制模式	21		32	
10	输出输入信号状态	22		33	驱动器温度
11	模拟输入值	23	通信用轴地址	36	安全状态监视器

关联页面→ 显示的相关情况请参阅 P. 2-58 准备篇（参数和模式的设定）

Pr5. 29 *	参数名称	RS485 通信模式设定			关联模式	P	S	T																		
	设定范围	0~255	单位	—	标准出厂设定	21																				
<p>设定 RS485 通讯模式，设定 21 为 modbus 通讯协议。</p> <p>须知→ 波特率设定值，请参阅 RS485 的设定值。（Pr5. 30）</p>																										
Pr5. 30 *	参数名称	RS485 通信波特率设定			关联模式	P	S	T																		
	设定范围	0~6	单位	—	标准出厂设定	2																				
<p>设定 RS485 通信的通信速度。</p> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th>设定值</th> <th>波特率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>2400bps</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4800bps</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>9600bps</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>19200bps</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th>设定值</th> <th>波特率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>38400bps</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>57600bps</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>115200bps</td> </tr> </tbody> </table> <p>波特率误差为 2400~38400bps±5%，57600~115200bps 为±2%。</p>									设定值	波特率	0	2400bps	1	4800bps	2	9600bps	3	19200bps	设定值	波特率	4	38400bps	5	57600bps	6	115200bps
设定值	波特率																									
0	2400bps																									
1	4800bps																									
2	9600bps																									
3	19200bps																									
设定值	波特率																									
4	38400bps																									
5	57600bps																									
6	115200bps																									

Pr5. 31 *	参数名称	轴地址			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~127	单位	—	标准出厂设定	1		
<p>在多轴控制时与电脑等上一级主机通讯时，需要识别主机访问哪个轴，本参数可通过编码确认该轴名。</p> <p>须知→ RS232, RS485 时，请在最大值为 31 的范围内进行使用。</p>								

Pr5. 35 *	参数名称	前面板锁定设定			关联模式	P	S	T						
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	0								
<p>锁定前面板操作。</p> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th>设定值</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>前面板操作非限制</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>前面板操作锁定</td> </tr> </tbody> </table>									设定值	内容	0	前面板操作非限制	1	前面板操作锁定
设定值	内容													
0	前面板操作非限制													
1	前面板操作锁定													

Pr5. 37 *	参数名称	485 通讯超时时间设定			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~32767	单位	MS	标准出厂设定	0		
<p>设定：0，不处理 485 总线通讯超时设置</p> <p>≠0，485 通讯超时时间，超过设定时间，驱动器报 ER880（Pr4.43 =1: 急停，但不报警，Pr4.43 =0: 急停，且报警）</p>								

4.2.7 【分类 6】特殊设定

Pr6.03	参数名称	JOG 试机指令转矩			关联模式			T	
	设定范围	0~100	单位	%	标准出厂设定	0			
设定 JOG 试机（转矩控制）时的指令速度。									

Pr6.04	参数名称	JOG 试机指令速度			关联模式	P	S	T	
	设定范围	0~500	单位	r/min	标准出厂设定	300			
设定 JOG 试机（速度控制）时的指令速度。									

Pr6.07	参数名称	转矩指令加算值			关联模式	P	S	T	
	设定范围	-100~100	单位	%	标准出厂设定	0			
Pr6.08	参数名称	正方向转矩补偿值			关联模式	P	S	T	
	设定范围	-100~100	单位	%	标准出厂设定	0			
Pr6.09	参数名称	负方向转矩补偿值			关联模式	P	S	T	
	设定范围	-100~100	单位	%	标准出厂设定	0			
此三个参数可以直接对转矩指令进行前馈转矩叠加。									

Pr6.20	参数名称	试运行距离			关联模式	P			
	设定范围	0~200	单位	0.1rev	标准出厂设定	10			
JOG 运行（位置控制）：每次运行距离									

Pr6.21	参数名称	试运行等待时间			关联模式	P			
	设定范围	0~30000	单位	Ms	标准出厂设定	1000			
JOG 运行（位置控制）：每次运行后等待时间									

Pr6.22	参数名称	试运行循环次数			关联模式	P			
	设定范围	0~32767	单位	—	标准出厂设定	10			
JOG 运行（位置控制）：循环次数									

【分类 7】出厂设定

Pr7.15	参数名称	电机型号输入			关联模式	P	S	T
	范围	0~7FFF	单位	%	标准出厂设定	0		
Pr7.16	参数名称	编码器型号输入			关联模式	P	S	T
	范围	0~30000	单位	%	标准出厂设定	0		
设定：设置电机参数，型号和参数对应表如下								

电机型号	Pr7.15	Pr7.16
ACM602V36-1000	1	33
ACM602V36-2500	1	36
57BL180D-1000	3	33
ACM604V60-1000	2	33
ACM604V60-2500	2	36
ACM6020V36H-A5	4	1
ACM602V36-T-2500	6	36
ACM602V24-T-2500	7	36
ACM4005V24H-B5	8	4
ACM4010V24H-B5	9	4
ACM6020V48H-A5	B	1
ACM6040V48H-A5	C	1
ACM6040V60H-A5	D	1

备注：
1、LD5-400Z 驱动器配总线编码器电机不用设置 PR715 和 PR716，上电驱动器自行读取电机参数。
2、上述列表外的电机的电机参数请联系雷赛技术支持。

Pr7.28	参数名称	无功泵升抑制增益			关联模式	P	S	T
	范围	0~100	单位	%	标准出厂设定	0		

设定：设定无功泵升抑制速度，设置过大将导致驱动器过流，或者减速停止时有滋滋响声。

备注：

Pr7.30	参数名称	直流母线欠压点设置			关联模式	P	S	T
	范围	15~60	单位	V	标准出厂设定	18		

设定：报警欠压时的直流母线电压阈值，低于设定值报警。Pr5.08=1 使能欠压报警；Pr5.08=0 禁止欠压报警。

备注：重新上电有效！！

Pr7.31	参数名称	无功泵升抑制功能设定			关联模式	P	S	T
	范围	0~1	单位	--	标准出厂设定	0		

设定：是否开启无功泵升抑制功能

设定值	描述			
0	关闭无功泵升抑制功能。默认外部制动。			
1	开启无功泵升抑制功能。相关参数 Pr7.28, Pr7.32, Pr7.33			

备注：

Pr7.32	参数名称	泄放开启阈值设置			关联模式	P	S	T
	范围	20~90	单位	V	标准出厂设定	80		

设定：泄放开启阈值。当母线电压大于 Pr7.32 设定值时，接通泄放电阻，让多余能量从泄放电阻消耗掉。

备注：

Pr7.33	参数名称	泄放控制磁滞设置			关联模式	P	S	T
	范围	1~50	单位	V	标准出厂设定	5		

设定：泄放关闭。当母线电压小于（Pr7.32 – Pr7.33）时，关断泄放电阻，泄放不动作。

备注：

Pr7.34	参数名称	直流母线过压点设置			关联模式	P	S	T
	范围	36~100	单位	V	标准出厂设定	90		

设定：当母线电压大于 Pr7.34 时，驱动器报警。

备注：

第五章 报警与处理

5.1 报警一览表

出现错误时，驱动器保护功能动作，会停止电机转动，并且前面板上将自动显示对应错误代码。也可在数据监视模式下查看错误的历史记录，错误记录子菜单显示“**Er**ErErEr”。
错误代码显示：

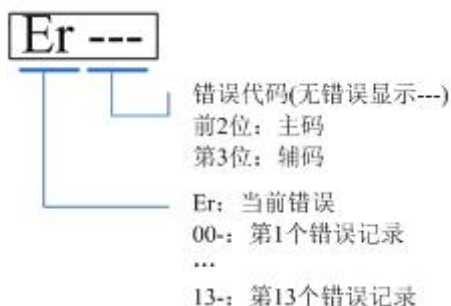


图 5-1 面板报警显示

表 5.1 错误代码一览表

错误码		内容	属性		
主码	辅码		保存	急停	可解除
Er	Er	与 FPGA 通讯错误	●		
Er	Er	电流检测回路错误	●		
	Er	模拟量输入回路错误	●		
	Er	直流母线回路错误	●		
	Er	温度检测回路错误	●		
Er	Er	控制电源电压过低	●		
Er	Er	直流母线电压过高	●		●
Er	Er	直流母线电压过低	●		●
Er	Er	电机缺相	●		
Er	Er	过电流	●		

	8	智能功率模块(IPM)过流	●		
88	8	驱动器过热	●	●	
88	8	电机过载	●		●
82	8	电阻泄放回路过载	●	●	
85	8	编码器断线	●		
	8	编码器初始化位置错误	●		
83	8	编码器数据出错	●	●	
88	8	位置误差过大错误	●	●	●
	8	速度误差过大错误	●	●	●
88	8	超速 1	●	●	●
88	8	I/F 输入端口分配错误	●		●
	8	I/F 输入端口功能设定错误	●		●
	8	I/F 输出端口功能设定错误	●		●
84	8	EEPROM 参数保存时 CRC 校验错误			
86	8	正/负超程输入有效	●	●	●
88	8	强制报警输入有效	●	●	
88	8	通讯超时	●	●	

【注】保存：保存该错误的历史记录。

急停：出错时驱动器将立即停止。

可解除：可通过 SI 输入/前面板/软件 ACHSeries 解除报警。

5.2 报警处理方法

【注】出现错误时，请清除错误原因后，再重新打开电源。

错误代码	主码	辅码	显示: “E28090” -- “E2809F”
	09	0~F	内容: 与FPGA通讯错误
错误原因	错误检查		错误处置
驱动器内部故障。	/		更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示: “E280A0” -- “E280AF”
	0A	0~F	内容: 电流检测回路错误
错误原因	错误检查		错误处置
电机输出U、V、W端子接线错误。	检查电机输出U、V、W端子接线是否错误。		确保电机输出U、V、W端子接线正确。
驱动器内部故障。	/		更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示: “E280B2” -- “E280BF”
	0B	2~F	内容: 模拟量输入回路错误
错误原因	错误检查		错误处置
模拟量输入接线错误。	检查模拟量输入接线。		确保模拟量输入接线正确。
驱动器内部故障。	/		更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示: “E280B5”
	0B	5	内容: 直流母线回路错误
错误原因	错误检查		错误处置
驱动器内部故障。	/		更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示: “E280B6”
	0B	6	内容: 温度检测回路错误
错误原因	错误检查		错误处置
驱动器内部故障。	/		更换新的驱动器。

障。		
----	--	--

错误代 码	主码	辅码	显示：“E28000”
	E2	0	内容：控制电源电压过低
错误原因		错误检查	错误处置
控制电源供电电压低。		测量驱动器的电源端子上电压； 检查端子接线是否牢固。	牢固供电端子接线。
电源容量不足，受主电 源冲击影响，电压下 降。		/	提高供电端子上供电电源的供电 容量。
驱动器故障。		/	更换新的驱动器。

错误代 码	主码	辅码	显示：“E28000”
	E2	0	内容：直流母线电压过高
错误原因		错误检查	错误处置
内部制动电路损坏。		/	更换新的驱动器。
驱动器故障。		/	更换新的驱动器。

错误代 码	主码	辅码	显示：“E28000”
	E2	0	内容：直流母线电压过低
错误原因		错误检查	错误处置
主电源输入电压 过低。		检查电源电压	检查电源电压；牢固端子接线。
驱动器故障。		/	更换新的驱动器。

错误代 码	主码	辅码	显示：“E28001”
	E2	1	内容：缺相
错误原因		错误检查	错误处置
电机缺相		检测 U、V、W 端子是否松 动，延长线端子是否接触不 良	牢固端子接线，检查对接端子。
驱动器故障。		/	更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示：“E280E0”
	E2	80	内容：过电流
错误原因	错误检查		错误处置
驱动器输出短路。	驱动器输出线间是否短路，是否对 PG 地短路。		确保驱动器输出线未短路；确保电机未损坏。
电机接线异常。	检查电机的接线顺序。		调整电机的接线顺序。
IGBT 模块短路异常。	断开驱动器输出线，使能 Srv_on 并驱动电机，查看是否仍过流。		更换新的驱动器。
控制参数设定异常。	参数设定是否超出限定值。		将参数调整到合适范围。
控制命令设定异常。	查看控制命令是否变动过于剧烈。		调整控制命令；开启滤波。

错误代码	主码	辅码	显示：“E280E0”
	E2	80	内容：智能功率模块(IPM)过流
错误原因	错误检查		错误处置
驱动器输出短路。	驱动器输出线间是否短路，是否对 PG 地短路。		确保驱动器输出线未短路；确保电机未损坏。
电机接线异常。	检查电机的接线顺序。		调整电机的接线顺序。
IGBT 模块短路异常。	断开驱动器输出线，使能 Srv_on 并驱动电机，查看是否仍过流。		更换新的驱动器。
IGBT 模块欠压异常。	/		更换新的驱动器。
控制参数设定异常。	参数设定是否超出限定值。		将参数调整到合适范围。
控制命令设定异常。	查看控制命令是否变动过于剧烈。		调整控制命令；开启滤波。

错误代码	主码	辅码	显示：“E280F0”
	E2	F0	内容：驱动器过热
错误原因	错误检查		错误处置
驱动器功率器件的温度超过上限值。	测量驱动器散热器的温度是否过高。		加强散热条件；提高驱动器、电机容量；增大加、减速时间；降低负载。

错误代码	主码	辅码	显示：“E28800”
	E2	8	内容：电机过载
错误原因	错误检查		错误处置
负载过重。	检查实际负载是否超过参数所设定的最大负载。		减小负载；调整限制参数。
机械系统振荡。	检查机械是否振动；加、减速是否设置的过快。		修改控制增益参数；增大加、减速时间。
电机、编码器接线错误。	检查电机、编码器是否接错线；是否断线。		调整接线；更换编码器/电机。
电磁制动器动作。	检查制动器端子电压。		断开制动器。

错误代码	主码	辅码	显示：“E28820”
	E2	2	内容：电阻泄放回路过载
错误原因	错误检查		错误处置
再生能量超出泄放极限。	电机转速是否过快；负载惯量是否过大。		降低电机转速；减小负载惯量；增加外部再生电阻；提高驱动器、电机容量。
泄放电路损坏。	/		增加外部再生电阻；更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示：“E28890”
	E9	0	内容：编码器断线
错误原因	错误检查		错误处置
编码器断线。	编码器是否接线牢固。		牢固编码器接线。
编码器接线错误。	编码器是否接线正确。		纠正编码器接线错误。
编码器损坏。	/		更换新的电机。
编码器测量电路损坏。	/		更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示：“E28892”
	E9	2	内容：编码器初始化位置错误
错误原因	错误检查		错误处置
通讯数据异常。	编码器电源电压是否为DC5V±5%；编码器线缆是		确保编码器电源电压正常；确保编码器线缆完好；确保编码器线缆的屏蔽层与FG

	否破损；编码器线缆的屏蔽层是否接好；编码器线缆是否与强电线缆绞缠在一起。	地接触良好；确保编码器线缆与强电线缆分开布线。
编码器损坏。	/	更换新的电机。
编码器测量电路损坏。	/	更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示：“E88888”
	E8	8	内容：编码器数据出错
错误原因	错误检查		错误处置
通讯数据异常。	编码器电源电压是否为DC5V±5%；编码器线缆是否破损；编码器线缆的屏蔽层是否接好；编码器线缆是否与强电线缆绞缠在一起。		确保编码器电源电压正常；确保编码器线缆完好；确保编码器线缆的屏蔽层与FG地接触良好；确保编码器线缆与强电线缆分开布线。
编码器损坏。	/		更换新的电机。
编码器测量电路损坏。	/		更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示：“E88888”
	E8	8	内容：位置误差过大错误
错误原因	错误检查		错误处置
位置误差参数设置不合理。	检查参数 PA_014 数值是否过小。		增大参数 PA_014 的数值。
增益设置过小。	检查参数 PA_100、PA_105 是否数值过小。		增大参数 PA_100、PA_105 的数值。
扭矩限制过小。	检查参数 PA_013、PA_522 是否数值过小。		增大参数 PA_013、PA_522 的数值。
外部负载过大。	检查是否加、减速时间过快；转速是否过快；负载是否过大。		减小加、减速时间过快；降低转速；减轻负载。

错误代码	主码	辅码	显示：“E88888”
	E8	8	内容：速度误差过大错误
错误原因	错误检查		错误处置
内部位置指令速度与实际速度偏	检查参数 PA_602 是否过小。		增大参数 PA_602 数值；将参数 PA_602 设置为 0 使位置偏差过大检测无效。

差过大。		
内部位置指令速度的加、减速时间太短。	检查参数 PA_312、PA_313 是否过小。	增大 PA_312、PA_313 数值；调整速度控制相关增益，提高追随性。

错误代码	主码	辅码	显示：“E88888”
	E8	8	内容：超速 1
错误原因	错误检查		错误处置
电机的速度超过第一速度限制值。	检查电机速度指令是否过快；检查模拟速度指令电压是否过大；检查参数 PA_321 是否过小；检查指令脉冲的输入频率和分频系数是否合适；编码器是否接线正确。		调整输入速度指令大小；增大参数 PA_321 数值；修改指令脉冲的输入频率和分频系数；确保编码器接线正确。

错误代码	主码	辅码	显示：“E88288”
	E8	8	内容：I/F 输入端口分配错误
错误原因	错误检查		错误处置
信号重复设置。	检查参数 PA_400、PA_401、PA_402、PA_403、PA_404 是否设置正确。		确保正确设置参数 PA_400、PA_401、PA_402、PA_403、PA_404。
信号未设置。	检查参数 PA_400、PA_401、PA_402、PA_403、PA_404 是否设置正确。		确保正确设置参数 PA_400、PA_401、PA_402、PA_403、PA_404。

错误代码	主码	辅码	显示：“E88288”
	E8	8	内容：I/F 输入端口功能设定错误
错误原因	错误检查		错误处置
信号分配错误。	检查参数 PA_400、PA_401、PA_402、PA_403、PA_404 是否设置正确。		确保正确设置参数 PA_400、PA_401、PA_402、PA_403、PA_404。

错误代码	主码	辅码	显示：“E88282”
	E8	2	内容：I/F 输出端口功能设定错误
错误原因	错误检查		错误处置

信号重复设置。	检查参数 PA_410、PA_411、PA_412、PA_413 是否设置正确。	确保正确设置参数 PA_410、PA_411、PA_412、PA_413。
信号未设置。	检查参数 PA_410、PA_411、PA_412、PA_413 是否设置正确。	确保正确设置参数 PA_410、PA_411、PA_412、PA_413。

错误代码	主码	辅码	显示：“E28290”
	E2	8	内容：EEPROM 参数保存时 CRC 校验错误
错误原因		错误检查	错误处置
r、t 端电压过低。		检查电源电压是否过低。	确保电源端电压在合适范围。
驱动器损坏。		可重复保存几次。	更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示：“E28260”
	E2	6	内容：正/负超程输入有效
错误原因		错误检查	错误处置
正/负超程输入信号导通。		检查正/负超程输入信号状态。	/

错误代码	主码	辅码	显示：“E28570”
	E2	7	内容：强制报警输入有效
错误原因		错误检查	错误处置
强制报警输入信号导通。		检查强制报警输入信号是否导通。	确保输入信号接线正确。

错误代码	主码	辅码	显示：“E28800”
	E2	0	内容：总线通讯超时报警
错误原因		错误检查	错误处置
总线通讯超时		检查通讯线是否掉落、松动	确保通讯线连接稳固。

第六章 显示与操作

6.1 概述



图 6-1 前面板外观

表 6.1 按键名称及功能

名称	符号	功能
显示	/	6 个 LED 数码管用于显示监视值、参数值和设定值。
模式切换键	M	可在 4 种模式间切换： 1、数据监视模式 2、参数设定模式 3、辅助功能模式 4、EEPROM 写入模式
确定键	ENT	进入子菜单、确定输入。
向上键	▲	切换子菜单、增加数值
向下键	▼	切换子菜单、减少数值
向左键	◀	输入位（闪烁表示）左移。

6.2 面板显示和面板操作

6.2.1 面板操作流程图

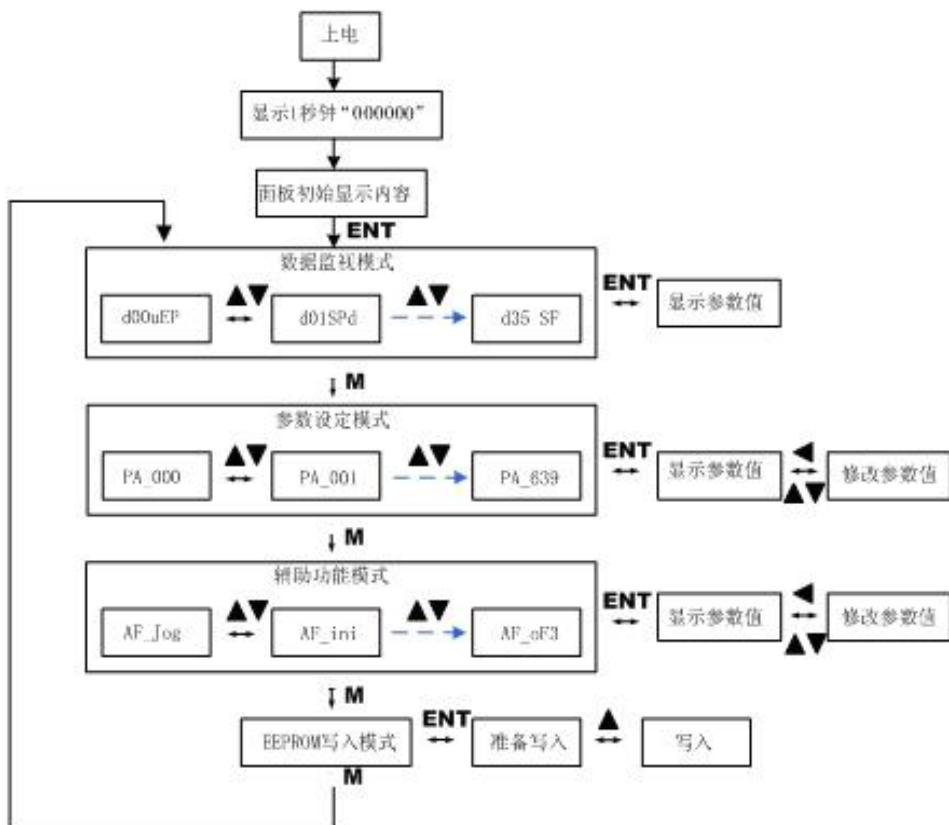


图 6-2 调试面板操作流程图

(1) 驱动器电源接通时，显示器先显示符号 □□□□□□ 约一秒钟。然后若驱动器无异常报警，则进入数据监控模式，显示初始的监控参数值；否则，显示相应的异常报警代码。

(2) 按 M 键可切换数据监视模式→参数设定模式→辅助功能模式→EEPROM 写入模式。

(3) 当有新的异常报警发生时，无论在任何模式都会马上切换到异常报警显示模式，按下 M 键可切换到其他模式。

(4) 在数据监视模式下，通过 ▲ 或 ▼ 键选择被监视参数类型；按 ENT 键进入后，部分参数类型可通过 ◀ 选择显示参数值的高 4 位“H”或者低 4 位“L”。

(5) 在参数设定模式下，通过 ◀ 选择参数序号的当前编辑位，通过 ▲ 或 ▼ 键改变参数序号的当前编辑位的数值大小。按 ENT 键进入对应参数序号的参数值设定模式。编辑参数值时，通过 ◀ 选择参数值的当前编辑位，通过 ▲ 或 ▼ 键改变参数值的当前编辑位的数值大小。参数值修改完成后，按 ENT 键后，参数值将被保存，并返回到参数序号的选择界面。

6.2.2 驱动器运行数据监视

表 6.2 驱动器监控功能一览表

序号	名称	说明	显示码	单位	数据格式 (x、y 为数值)
0	d00uEP	位置指令偏差	8000EP	Pulse	低位: “L xxxx” 高位: “H xxxx” xxx: 数值
1	d01SPd	电机速度	800SPd	r/min	“r xxxx” xxx: 数值
2	d02cSP	位置指令速度	802cSP	r/min	“r xxxx” xxx: 数值
3	d03cuL	速度控制指令	803cuL	r/min	“r xxxx” xxx: 数值
4	d04trq	转矩指令	804trq	%	“t xxxx” xxx: 数值
5	d05nPS	反馈脉冲总和	805nPS	Pulse	低位: “L xxxx” 高位: “H xxxx” xxx: 数值
6	d06cPS	指令脉冲总和	806cPS	Pulse	低位: “L xxxx” 高位: “H xxxx” xxx: 数值
7	d07	/	807888	/	“xxxx”
8	d08FPS	外部光栅尺反馈脉冲总和	808FPS	Pulse	低位: “L xxxx” 高位: “H xxxx” xxxx: 数值
9	d09cnt	控制模式	809cnt	/	位置: “888888” 速度: “SP8888” 转矩: “EP8888” 复合模式: “888888”
10	d10 Io	输出输入信号状态	800000	/	输入: “In0x y” (x: 端口序号, 1-8 间任意值) (y: 无效为-, 有

					效为 A) 输出: “ot0x y” (x: 端口序号, 1-8 间任意值) (y: 无效为-, 有 效为 A)
11	d11Ain	模拟输入值		V	“x yyyy” x: AI1 为 A, AI2 为 b, AI3 为 c yyyy: 数值
12	d12Err	错误原因及历史纪录		/	“Er xxx” xxx: 具体错误码
13	d13 rm	警告编号		/	“rn xxx” xxx: 警告代码
14	d14 r9	再生负载率		%	“rg xxx” xxx: 数值
15	d15 oL	过载率		%	“oL xxx” xxx: 数值
16	d16Jrt	惯量比		%	“J xxx” xxx: 数值
17	d17 ch	不旋转的原因		/	“cP xxx” xxx: 错误代码
18	d18ict	输出输入信号变化次数		/	“n xxx” xxx: 数值
19	d19	/		/	“xxxx”
20	d20AbS	绝对式编码器数据		Pulse	低位: “L xxxx” 高位: “H xxxx” xxxx: 数值
21	d21AES	绝对式反馈光栅尺位置		Pulse	低位: “L xxxx” 高位: “H xxxx” xxxx: 数值
22	d22rEc	编码器通信异常次数监视器		次	“n xxx” xxx: 数值
23	d23 id	通信用轴地址		/	“id xxx” “Fr xxx” xxx: 数值
24	d24PEP	编码器位置偏差(编码器单位)		Pulse	低位: “L xxxx” 高位: “H xxxx” xxxx: 数值
25	d25PFE	反馈光栅尺偏差(反馈光栅尺单位)		Pulse	低位: “L xxxx” 高位: “H xxxx” xxxx: 数值

26	d26hyb	混合偏差	888898	Pulse	低位: “L xxxx” 高位: “H xxxx” xxxx: 数值
27	d27 Pn	PN 间电压	888888	V	“u xxx” xxx: 数值
28	d28 no	软件版本	888888	/	“d xxx” “F xxx” “P xxx” xxx: 数值
29	d29ASE	驱动器制造编号	888898	/	“n xxx” xxx: 数值
30	d30NSE	电机制造编号	888898	/	低位: “L xxxx” 高位: “H xxxx” xxxx: 数值
31	d31 tE	累积工作时间	888888	/	低位: “L xxxx” 高位: “H xxxx” xxxx: 数值
32	d32Aud	电机自动识别功能	888888	/	“r xxx” xxx: 数值
33	d33Ath	驱动器温度	888888	℃	“th xxx” xxx: 数值
34	d34	/	889888	/	“t xxx” xxx: 数值
35	d35 SF	安全状态监视器	889888	/	“xxxxxx” xxxxxx: 数值

表 6.3 “d17 ch” 电机不旋转原因代码定义

代码	显示码	说明	内容
1	888888	母线电压过低	/
2	888888	无使能信号	COM-上未连接伺服接通
3	888888	POT/NOT 输入有效	PA_504=0 时, POT 为开路, 速度指令为正方向; NOT 为开路, 速度指令为负方向。
4	888888	驱动器存在故障	/
6	888888	脉冲输入禁止(INH)	PA_518=0, INH 为开路
8	888888	CL 有效	PA_517=0 时, 偏差计数器复位连在 COM-上
9	888888	零速钳位有效	PA_315=1, 零速钳位输入为开路

6.2.3 系统参数设定界面

表 6.4 系统参数设定界面

分类	序号	名称	显示码
0	01	控制模式设定	PA_001
0	02	设定实时自动调整	PA_002
0	03	实时自动调整机器刚性设定	PA_003
0	04	惯量比	PA_004
0	06	指令脉冲极性设置	PA_006
0	07	指令脉冲输入模式设置	PA_007
0	09	第 1 指令分倍频分子	PA_009
0	10	指令分倍频分母	PA_010
0	11	编码器脉冲输出分频分子	PA_011
0	12	脉冲输出逻辑反转	PA_012
0	13	第 1 转矩限制	PA_013
0	14	位置偏差过大设置	PA_014
1	00	第 1 位置环增益	PA_100
1	01	第 1 速度环增益	PA_101
1	02	第 1 速度环积分时间常数	PA_102
1	03	第 1 速度检测滤波器	PA_103
1	04	第 1 转矩滤波器	PA_104
1	05	第 2 位置环增益	PA_105
1	06	第 2 速度环增益	PA_106
1	07	第 2 速度环积分时间常数	PA_107
1	08	第 2 速度检测滤波器	PA_108
1	09	第 2 转矩滤波器	PA_109
1	10	速度前馈常数增益	PA_110
1	11	前馈滤波器时间常数	PA_111
1	12	转矩前馈增益	PA_112
1	13	转矩前馈滤波器时间常数	PA_113
1	14	第 2 增益设置	PA_114
1	15	位置控制切换模式	PA_115
1	17	位置控制切换等级	PA_117
1	18	位置控制切换磁滞	PA_118
1	19	位置增益切换时间	PA_119
1	33	速度给定滤波器时间常数	PA_133
1	35	位置指定滤波器设定	PA_135
1	36	编码器反馈脉冲数字滤波器设定	PA_136
2	00	自适应陷波滤波器模式设定	PA_200
2	01	第 1 陷波频率	PA_201
2	02	第 1 陷波宽度选择	PA_202
2	03	第 1 陷波深度选择	PA_203

2	04	第 2 陷波频率	PA_204
2	05	第 2 陷波宽度选择	PA_205
2	06	第 2 陷波深度选择	PA_206
2	22	位置指令平滑滤波器	PA_222
2	23	位置指令 FIR 滤波器	PA_223
3	00	速度设置内外切换	PA_300
3	01	速度指令方向指定选择	PA_301
3	02	速度指令输入增益	PA_302
3	03	速度指令输入反转	PA_303
3	04	速度设置第 1 速	PA_304
3	05	速度设置第 2 速	PA_305
3	06	速度设置第 3 速	PA_306
3	07	速度设置第 4 速	PA_307
3	08	速度设置第 5 速	PA_308
3	09	速度设置第 6 速	PA_309
3	10	速度设置第 7 速	PA_310
3	11	速度设置第 8 速	PA_311
3	12	加速时间设置	PA_312
3	13	减速时间设置	PA_313
3	14	S 字加减速设置	PA_314
3	15	保留	PA_315
3	16	零速钳位等级	PA_316
3	17	转矩设置内外切换	PA_317
3	18	转矩指令方向指定选择	PA_318
3	19	转矩指令输入增益	PA_319
3	20	转矩指令输入转换	PA_320
3	21	速度限制值 1	PA_321
3	24	电机最高转速	PA_324
4	00	SI1 输入选择	PA_400
4	01	SI2 输入选择	PA_401
4	02	SI3 输入选择	PA_402
4	03	SI4 输入选择	PA_403
4	04	SI5 输入选择	PA_404
4	10	SO1 输出选择	PA_410
4	11	SO2 输出选择	PA_411
4	12	SO3 输出选择	PA_412
4	13	SO4 输出选择	PA_413
4	22	模拟输入 1 (AI1) 零漂设定	PA_422
4	23	模拟输入 1 (AI1) 滤波器	PA_423
4	28	模拟输入 3 (AI3) 零漂设定	PA_428
4	29	模拟输入 3 (AI3) 滤波器	PA_429
4	31	定位结束范围	PA_431
4	32	定位结束输出设置	PA_432

4	33	INP 保持时间	PA_433
4	34	零速度	PA_434
4	35	速度一致幅度	PA_435
4	36	到达速度	PA_436
4	37	停止时机械制动器动作设置	PA_437
4	38	动作时机械制动器动作设置	PA_438
4	39	制动器解除速度设定	PA_439
5	00	第 2 指令分倍频分子	PA_500
5	01	第 3 指令分倍频分子	PA_501
5	02	第 4 指令分倍频分子	PA_502
5	03	脉冲输出分频分母	PA_503
5	06	伺服关闭时顺序	PA_506
5	08	主电源关闭时 LV 触发选择	PA_508
5	09	主电源关闭检测时间	PA_509
5	13	过速度等级设置	PA_513
5	15	I/F 读取滤波器	PA_515
5	28	LED 初始状态	PA_528
5	29	RS232 通信波特率设定	PA_529
5	30	RS485 通信波特率设定	PA_530
5	31	轴地址	PA_531
6	03	JOG 试机指令转矩	PA_603
6	04	JOG 试机指令速度	PA_604
6	08	正方向转矩补偿值	PA_608
6	09	负方向转矩补偿值	PA_609
6	20	试运行距离	PA_620
6	21	试运行等待时间	PA_621
6	22	试运行循环次数	PA_622

6.2.4 辅助功能

表 6.5 系统参数设定界面

序号	名称	说明	显示码	操作流程
0	AF_jog	电机试运行	AF0000	详情请参照“试运行”章节内容。
1	AF_InI	恢复出厂参数	AF0000	1、按 ENT 键 1 次进入操作，此时显示“AF0000-”。 2、按 ◀ 键 1 次，将先显示“AF0000-”表示正在初始化，

				完成后显示“  ”。
2	AF_unL	前面板解锁		1、按 ENT 键 1 次进入操作，此时显示“  ”。 2、按 ◀ 键 1 次，显示“  ”表示解锁成功。
3	AF_AcL	报警清除		1、按 ENT 键 1 次进入操作，此时显示“  ”。 2、按 ◀ 键 1 次，显示“  ”表示报警清除成功。
4	AF_oF1	AI1 零漂校准		1、按 ENT 键 1 次进入操作，此时显示“  ”。 2、按 ◀ 键 1 次，将先显示“  ”表示开始校准，然后显示“  ”表示校准完成。
5	AF_oF2	AI2 零漂校准		1、按 ENT 键 1 次进入操作，此时显示“  ”。 2、按 ◀ 键 1 次，将先显示“  ”表示开始校准，然后显示“  ”表示校准完成。
6	AF_oF3	AI3 零漂校准		1、按 ENT 键 1 次进入操作，此时显示“  ”。 2、按 ◀ 键 1 次，将先显示“  ”表示开始校准，然后显示“  ”表示校准完成。

【注】:

前面板锁定: 为了防止参数变更等误操作, 可以将前面板的按键置于锁定状态。

锁定方法：将参数 PA_535 参数设置为 1。

表 6.6 锁定状态下操作项目受限情况

模式	锁定状态下受限情况
数据监视模式	无限制。
参数设定模式	参数只可读，不可修改
辅助功能模式	只有解锁功能可见。
EEPROM 写入模式	无限制。

6.2.5 参数保存

操作步骤：

- 1、通过 M 键选择 EEPROM 写入模式，此时显示“EESEEE”；
- 2、按 ENT 键进入写入模式操作；
- 3、持续按住▲键，显示从“EEP000”变成“EEP000”，再变成“EEP000”，直到变成“ESEEEE”，表示开始了 EEPROM 写入操作；
- 4、若显示最后变成“EEEESE”表明写入成功；若显示“EEEEEE”表明写入失败，请按步骤 3、4 再重复操作；若重复多次仍写入失败，可能驱动器已损坏，请报修。
- 5、写入成功后，驱动器需要断电重启。

注意事项：EEPROM 写入操作中，请勿关闭电源，否则可能会导致写入错误数据；若发生此种情况，请重新设置全部参数，再进入 EEPROM 写入操作。

6.2.6 异常报警

出现驱动器错误时，前面板将自动进入异常报警显示模式，显示对应错误代码。错误代码的详情请参见第五章报警和处理。

第七章 通电运行



注意

- 驱动器及电机必须可靠接地，驱动器的 PE 端子必须与设备接地端可靠连接。
- 建议驱动器电源经隔离变压器及电源滤波器提供，以保证安全性及抗干扰能力。
- 必须检查确认接线无误后，才能接通电源。
- 必须接入一个紧急停止电路，确保发生故障时，电源能立即停止。
- 驱动器故障报警后，重新启动之前须确认故障已排除、Svon 信号无效。
- 驱动器及电机断电后至少 5 分钟内不得触摸，防止电击。
- 驱动器及电机运行一段时间后，可能有较高温升，防止灼伤。

注：运行分 2 种，第一种为空载试运行，第二部分为带负载运行。

为了安全，请使用者务必先进行空载试运行。

7.1 运行前准备

7.1.1 接线检查

表 7.1 运行前应检查项目

序号	项目	内容	备注
1	配线检查	1、 电源输入功率端子、电机输出功率端子、编码器输入端子 CN2、控制信号端子 CN1（JOG 试运行时可不接）、通讯端子 CN4（JOG 试运行时可不接）等必须正确接线；接线必须牢固。 2、 电源输入线之间、电机输出线之间必须无短路，而且与 PG 地无短路。	
2	电源电压检查	1、 控制源输入 Vdc 和 GND 之间的电压必须在额定范围内。	
3	固定位置检查	1、 电机和驱动器必须固定牢固。	
4	空载检查	1、 电机轴必须未带机械负载。	
5	控制信号检查	1、 所有控制开关必须置于 OFF 状态。 2、 伺服使能输入 Srv_on 处于 OFF 状态。	

7.1.2 故障时序图



图 7-2 驱动器报警时序图

7.2 试运行

在安装和连线完毕之后，在通电之前先检查以下几项：

- 电源端子接线是否正确、可靠，输入电压是否正确？
- 电源线、电机线有无短路或接地？
- 编码器电缆连接是否正确？
- 控制信号端子是否已连接准确？电源极性和大小是否正确？
- 驱动器和电机是否已固定牢固？
- 电机轴是否连接负载？

7.2.1 寸动控制



- JOG 试运行前请做运行前检查。

寸动控制即 JOG 控制。

此控制方式下，用户可不接控制信号端子 CN1 和通讯端子 CN3。

为了安全起见，JOG 控制建议在低转速下进行；该模式下电机将以所设定的参数来做相应移动。

JOG 控制分为 2 种：**速度 JOG 方式**和**位置 JOG 方式**。

表 7.2 速度 JOG 需要设定的参数

序号	参数	名称	设置值	单位
1	PA_001	控制模式设定	1	/
2	PA_312	加速时间设置	用户指定	毫秒
3	PA_313	减速时间设置	用户指定	毫秒
4	PA_314	S 字加减速设置	用户指定	毫秒

5	PA_604	JOG 试机指令速度	用户指定	转/分
---	--------	------------	------	-----

表 7.3 位置 JOG 需要设定的参数

序号	参数	名称	设置值	单位
1	PA_001	控制模式设定	0	/
2	PA_312	加速时间设置	用户指定	毫秒
3	PA_313	减速时间设置	用户指定	毫秒
4	PA_314	S 字加减速设置	0	毫秒
5	PA_604	JOG 试机指令速度	用户指定	转/分
6	PA_620	位置运行行程	用户指定	0.1 转
7	PA_621	位置运行间歇时间	用户指定	毫秒
8	PA_622	位置运行重复次数	用户指定	次

◆ JOG 试运行操作流程

- 1、首先设置速度 JOG 或者位置 JOG 对应的所有参数；
- 2、进入 EEPROM 写入模式，保存所修改的参数值；
- 3、写入成功后，驱动器断电重启；
- 4、进入辅助功能模式下的“**888889**”子菜单；
- 5、按 ENT 键 1 次，此时应显示“**889888**”；
- 6、按◀键 1 次，若无异常，此时应显示“**688888**”；若为“**888888**”，可再按◀键 1 次，此时应显示“**688888**”；若仍显示“**888888**”，请切换到数据监视模式下的“**888888**”子菜单，查找电机不旋转的原因，故障排除后再重试；
- 7、若为位置 JOG 模式，则电机将直接开始转动；若电机未旋转，请切换到数据监视模式下的“**888888**”子菜单，查找电机不旋转的原因，故障排除后再重试；
若为速度 JOG 模式，按▲键 1 次可使电机正转 1 次（持续按住▲键将使电机转速一直增大到 PA_604 设置的最大速度），此时应显示“**888889**”；按▼键 1 次可使电机反转 1 次（持续按住▼键将使电机转速一直增大到 PA_604 设置的最大速度），此时应显示“**888889**”；若电机未旋转，请切换到数据监视模式下的“**888888**”子菜单，查找电机不旋转的原因，故障排除后再重试；
- 8、JOG 试运行过程中，按 ENT 键将退出 JOG 控制。

7.2.2 位置控制



- 位置控制试运行前请做运行前检查。

表 7.4 位置控制需设置参数

序号	参数	名称	对应输入符号	设置值	单位
1	PA_001	控制模式设定	/	0	/
2	PA_312	加速时间设置	/	用户指定	毫秒
3	PA_313	减速时间设置	/	用户指定	毫秒
4	PA_314	S字加减速设置	/	用户指定	毫秒
5	PA_504	驱动禁止输入设定	/	1	/
6	PA_005	指令脉冲输入选择	/	0	/
7	PA_007	指令脉冲模式选择	/	3	/
8	PA_518	指令脉冲禁止输入无效设置	/	1	/
9	PA_517	计数器清除输入模式	/	2	/
10	PA_400	S11 输入选择	Srv_on	hex:0003	/

◆ 接线图

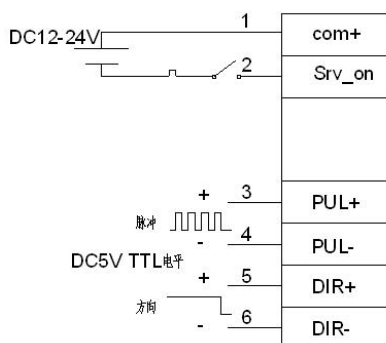


图 7-3 位置控制时控制端子 CN1 信号接线

◆ 操作步骤

- 1、连接控制 IO 端子 CN1。
- 2、按要求接入控制 IO 用电源 (COM+和 COM-)。
- 3、接通驱动器电源。
- 4、按要求设置各参数 (需要设置的参数请见列表),并写入 EEPROM, 驱动器断电重启。
- 5、接通 Srv_on, 使电机进入励磁状态。
- 6、通过 PUL (+、-之间)、DIR (+、-之间) 分别接入低频率脉冲和方向信号, 查看电机是否旋转。
- 7、在驱动器前面板的数据监视模式下查看电机速度 (“d01SPd” 子项), 确认实际速度

是否与设定速度一致？停止输入脉冲时电机是否也停止？
电机旋转不流畅时，请通过数据监视模式下查看电机不旋转原因（“d17 ch”子项）。

7.2.3 速度控制



注意

- 速度控制试运行前请做运行前检查。

表 7.5 速度控制需设置参数

序号	参数	名称	对应输入符号	设置值	单位
1	PA_001	控制模式设定	/	1	/
2	PA_312	加速时间设置	/	用户指定	毫秒
3	PA_313	减速时间设置	/	用户指定	毫秒
4	PA_314	S字加减速设置	/	用户指定	毫秒
5	PA_504	驱动禁止输入设定	/	1	/
6	PA_315	零速钳位机能选择	/	1	/
7	PA_300	速度设置内外切换	/	用户指定	/
8	PA_301	速度指令方向选择	/	用户指定	/
9	PA_302	速度指令输入增益	/	用户指定	rpm/V
10	PA_303	速度设置输入反转	/	用户指定	/
11	PA_422	模拟输入1(AI1)零漂设定	/	用户指定	0.359mv
12	PA_423	模拟输入1(AI1)滤波器	/	用户指定	0.01ms
13	PA_400	SI1 输入选择	Srv_on	hex:0300	/
14	PA_401	SI2 输入选择	ZeroSpd	hex:1100	/
15	PA_402	SI3 输入选择	IntSpd1	hex:0E00	/
16	PA_403	SI4 输入选择	IntSpd2	hex:0F00	/
17	PA_404	SI5 输入选择	IntSpd3	hex:1000	/
18	PA_405	SI6 输入选择	Vc-Sign	hex:1200	/

◆ 接线图

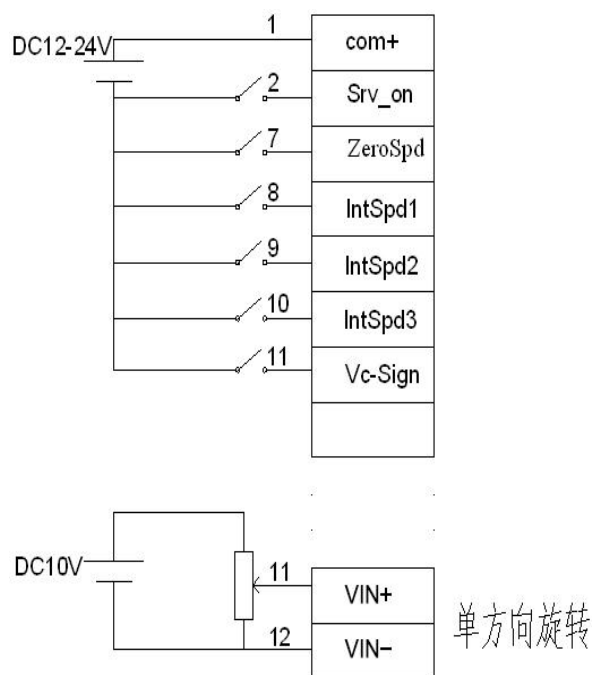



图 7-4 速度控制时控制端子 CN1 信号接线

◆ 操作步骤

- 1、连接控制 IO 端子 CN1。
- 2、按要求接入控制 IO 用电源（COM+和 COM-）。
- 3、接通驱动器电源。
- 4、按要求设置各参数（需要设置的参数请见列表），并写入 EEPROM，驱动器断电重启。
- 5、接通 Srv_on，使电机进入励磁状态。
- 6、接通 ZeroSpd，在 VIN+和 VIN-间输入模拟速度指令电压，电压从 0V 开始逐渐增加，确认电机旋转状况。
- 7、在驱动器前面板的数据监视模式下查看电机速度（“d01SPd”子项），确认实际速度是否与设定速度一致？输入指令为 0 时电机是否停止（若有微速转动，可先修正输入指令）？
- 8、可通过：C-Mode、IntSpd1、IntSpd2、IntSpd3、Vc-Sign 等改变电机的旋转速度和方向。

电机旋转不流畅时，请通过数据监视模式下查看电机不旋转原因（“d17 ch”子项）。

7.2.4 转矩控制



注意

- 转矩控制试运行前请做运行前检查。

表 7.6 转矩控制需设置参数

序号	参数	名称	对应输入符号	设置值	单位
1	PA_001	控制模式设定	/	2	/
2	PA_312	加速时间设置	/	用户指定	毫秒
3	PA_313	减速时间设置	/	用户指定	毫秒
4	PA_314	S 字加减速设置	/	用户指定	毫秒
5	PA_504	驱动禁止输入设定	/	1	/
6	PA_315	零速钳位机能选择	/	0	/
7	PA_317	转矩设置内外切换	/	0	/
8	PA_319	转矩指令输入增益	/	用户指定	0.1V/100%
9	PA_320	转矩设置输入反转	/	用户指定	/
10	PA_321	速度限制值 1	/	用户指定（低速度）	r/min
11	PA_400	SI1 输入选择	Srv_on	hex:030000	/
12	PA_422	模拟输入 1 (AI1) 零漂设定	/	用户指定	0.359mv
13	PA_423	模拟输入 1 (AI1) 滤波器	/	用户指定	0.01ms

◆ 接线图

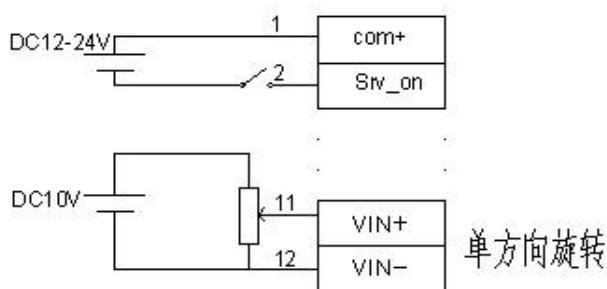


图 7-5 转矩控制时控制端子 CN1 信号接线

◆ 操作步骤

- 1、连接控制 IO 端子 CN1。
- 2、按要求接入控制 IO 用电源（COM+和 COM-）。

- 3、接通驱动器电源。
- 4、按要求设置各参数(需要设置的参数请见列表),并写入 EEPROM,驱动器断电重启。
- 5、接通 Srv_on,使电机进入励磁状态。
- 6、在 VIN+和 VIN-间输入模拟转矩指令电压,电压从 0V 开始逐渐增加,确认电机旋转状况。
- 7、在驱动器前面板的数据监视模式下查看电机转矩(“d04trq”子项),确认实际转矩是否与设定转矩一致?

电机旋转不流畅时,请通过数据监视模式下查看电机不旋转原因(“d17 ch”子项)。

7.3 自动控制模式运行

7.3.1 操作模式选择

L5 系列交流伺服驱动器支持位置、速度、转矩三种基本操作模式,并可以通过开关或者修改参数在这三种基本操作模式之间自由切换。

表 7.7 选择操作模式需要设置参数

序号	模式名称	参数设置	说明
1	位置模式	PA_001=0	驱动器接受位置命令,控制电机到目标位置。位置命令由端子输入或者由内部参数提供。
2	速度模式	PA_001=1	驱动器接受速度命令,控制电机到目标速度。速度命令由端子输入或者由内部参数提供。
3	转矩模式	PA_001=2	驱动器接受转矩命令,控制电机到目标转矩。转矩命令由端子输入或者由内部参数提供。
4	第一模式:位置模式 第二模式:速度模式	PA_001=3	通过外部开关输入切换。
5	第一模式:位置模式 第二模式:转矩模式	PA_001=4	通过外部开关输入切换。
6	第一模式:速度模式 第二模式:转矩模式	PA_001=5	通过外部开关输入切换。

改变操作模式的步骤:

- 1、将驱动器切换到 Servo Off 状态。
 - 2、修改控制模式所对应参数,写入 EEPROM。
- 设定完成后,驱动器断电重启,操作模式设置生效。

7.3.2 位置模式

位置控制模式被应用于精密定位的场合。

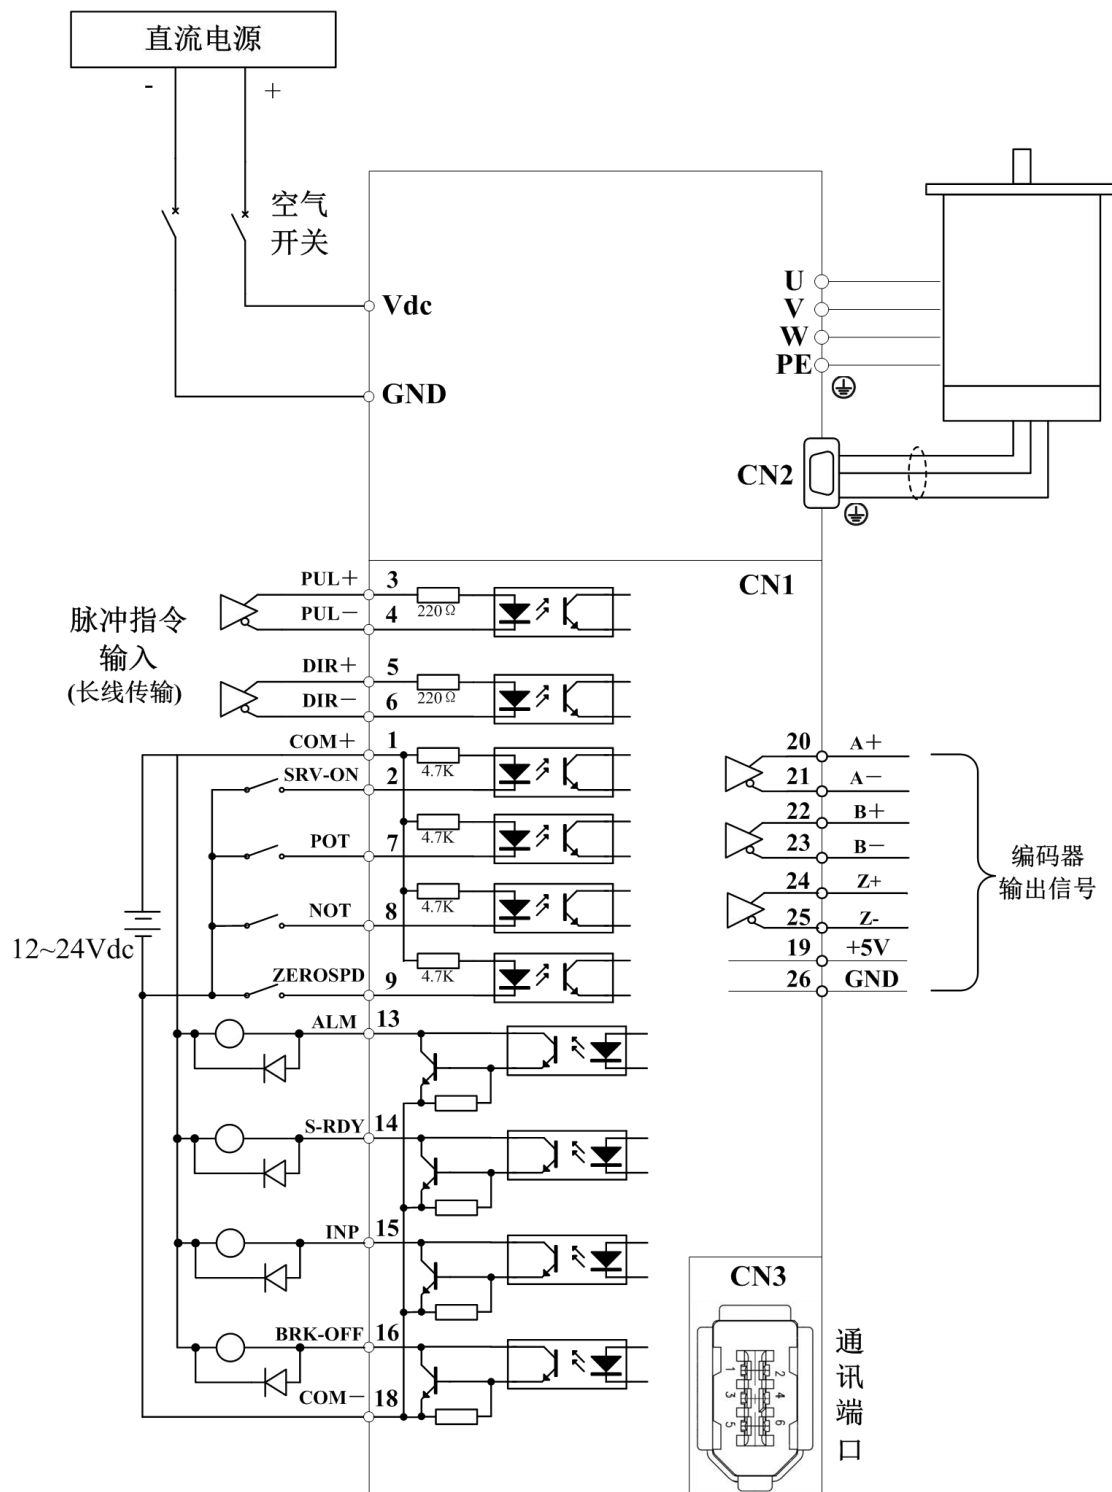


图 7-6 位置模式典型外部接线图

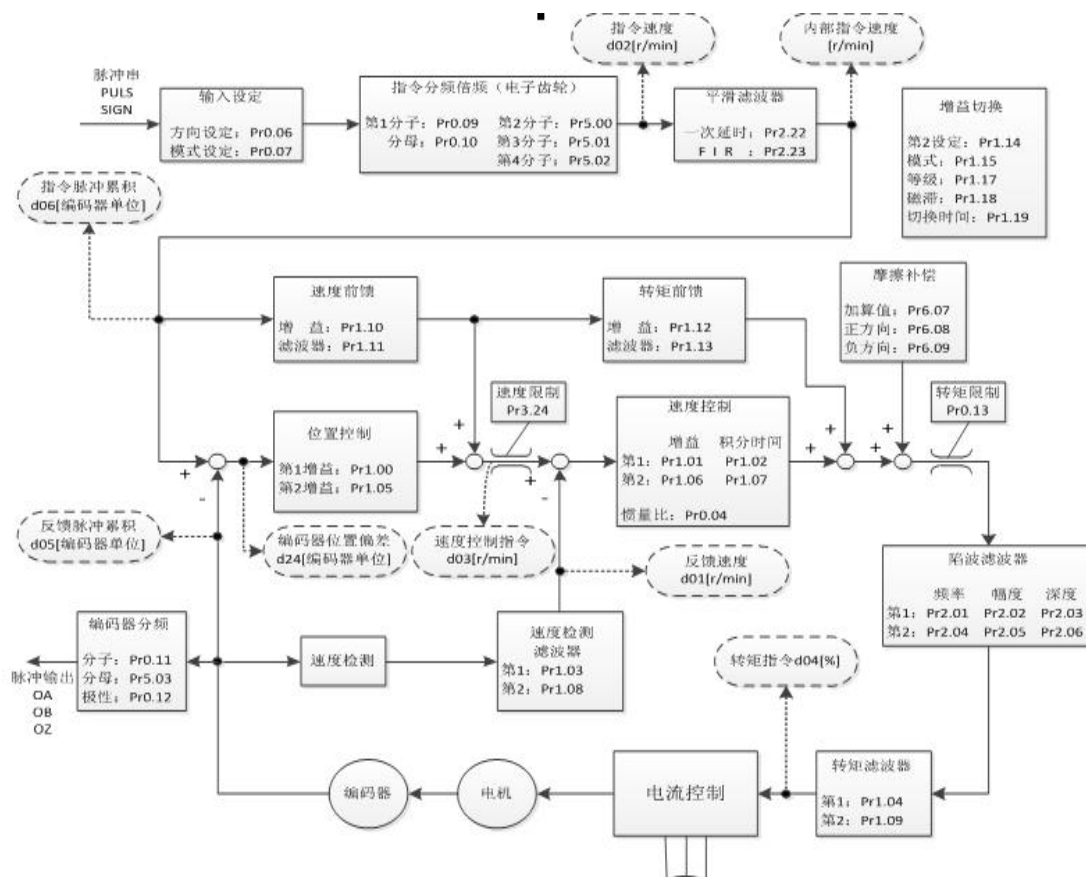


图 7-7 位置模式内部实现框图

位置控制模式相关参数设置

1、指令脉冲输入处理

位置指令具有 3 种输入方式：

- ◆ A、B 相正交脉冲
- ◆ 正向/负向脉冲
- ◆ 脉冲数+符号

请根据实际情况做相应设置。

表 7.8 位置指令选择参数设置

序号	参数	名称	设置方法
1	PA_005	指令脉冲输入选择	请参照第四章内容。
2	PA_006	指令脉冲极性设置	请参照第四章内容。
3	PA_007	指令脉冲输入模式设置	请参照第四章内容。

2、电子齿轮比设定

将输入的脉冲指令乘以所设定的分/倍频系数，来实现任意设定单位输入指令脉冲的电机旋转、移动量。

表 7.9 电子齿轮比参数设置

序号	参数	名称	设置方法
1	PA_008	电机每旋转 1 圈的指令脉冲数	请参照第四章内容。
2	PA_009	第 1 指令分倍频分子	请参照第四章内容。
3	PA_010	指令分倍频分母	请参照第四章内容。

4	PA_500	第 2 指令分倍频分子	请参照第四章内容。
5	PA_501	第 3 指令分倍频分子	请参照第四章内容。
6	PA_502	第 4 指令分倍频分子	请参照第四章内容。

3、位置指令滤波器

表 7.10 位置指令滤波器参数设置

序号	参数	名称	设置方法
1	PA_222	位置指令低通滤波器	请参照第四章内容。
2	PA_223	位置指令 FIR 滤波器	请参照第四章内容。

4、电机编码器脉冲输出

可将电机的位置反馈量用 A、B、Z 相脉冲的方式传达给上位控制器。

表 7.11 驱动器编码器脉冲输出参数设置

序号	参数	名称	设置方法
1	PA_011	编码器脉冲输出分频分子	请参照第四章内容。
2	PA_012	编码器脉冲输出逻辑反转	请参照第四章内容。
3	PA_503	编码器脉冲输出分频分母	请参照第四章内容。
4	PA_533	脉冲再生输出界限设定	请参照第四章内容。

5、偏差计数器清除

根据偏差计数器清除输入 (CL)，可将位置控制的位置偏差计数器值清零的功能。

相关参数

表 7.12 偏差计数器清除参数设置

序号	参数	名称	设置方法
1	PA_517	计数器清除输入模式	请参照第四章内容。

6、定位结束输出 (INP)

可用定位结束输出 (INP) 确认定位结束状态。位置控制的位置偏差计数器值的绝对值，在参数所设定的位置结束范围以下时为 ON。也可将位置指令的有无作为判断条件。

表 7.13 定位结束输出相关参数设置

序号	参数	名称	设置方法
1	PA_431	定位结束范围	请参照第四章内容。
2	PA_432	定位输出设置	请参照第四章内容。
3	PA_433	INP 保持时间	请参照第四章内容。
4	PA_442	第 2 定位结束范围	请参照第四章内容。

此外，需要为定位结束输出 (INP) 指定输出端口，详情请参照第四章中 PA_410~ PA_415 的设定方法。

7、指令脉冲禁止 (INH)

使用指令脉冲禁止输入信号 (INH)，可强制性地停止指令脉冲输入计数器处理。如果将 INH 输入置于 ON，则驱动器忽略指令脉冲输入，不进行脉冲计数。

表 7.14 指令脉冲禁止相关参数设置

序号	参数	名称	设置方法
1	PA_518	指令脉冲禁止输入无效设置	请参照第四章内容。
2	PA_519	指令脉冲禁止输入读取设定	请参照第四章内容。

此外，需要为指令脉冲禁止（INH）指定输入端口，详情请参照第四章中 PA_400~ PA_409 的设定方法。

8、其它 SI/SO 功能设定

SI 输入端口的指定请参照第四章中 PA_400~ PA_409 的设定方法。

SO 输出端口的指定请参照第四章中 PA_410~ PA_415 的设定方法。

7.3.3 速度模式

速度控制模式被应用于精密控速的场合。

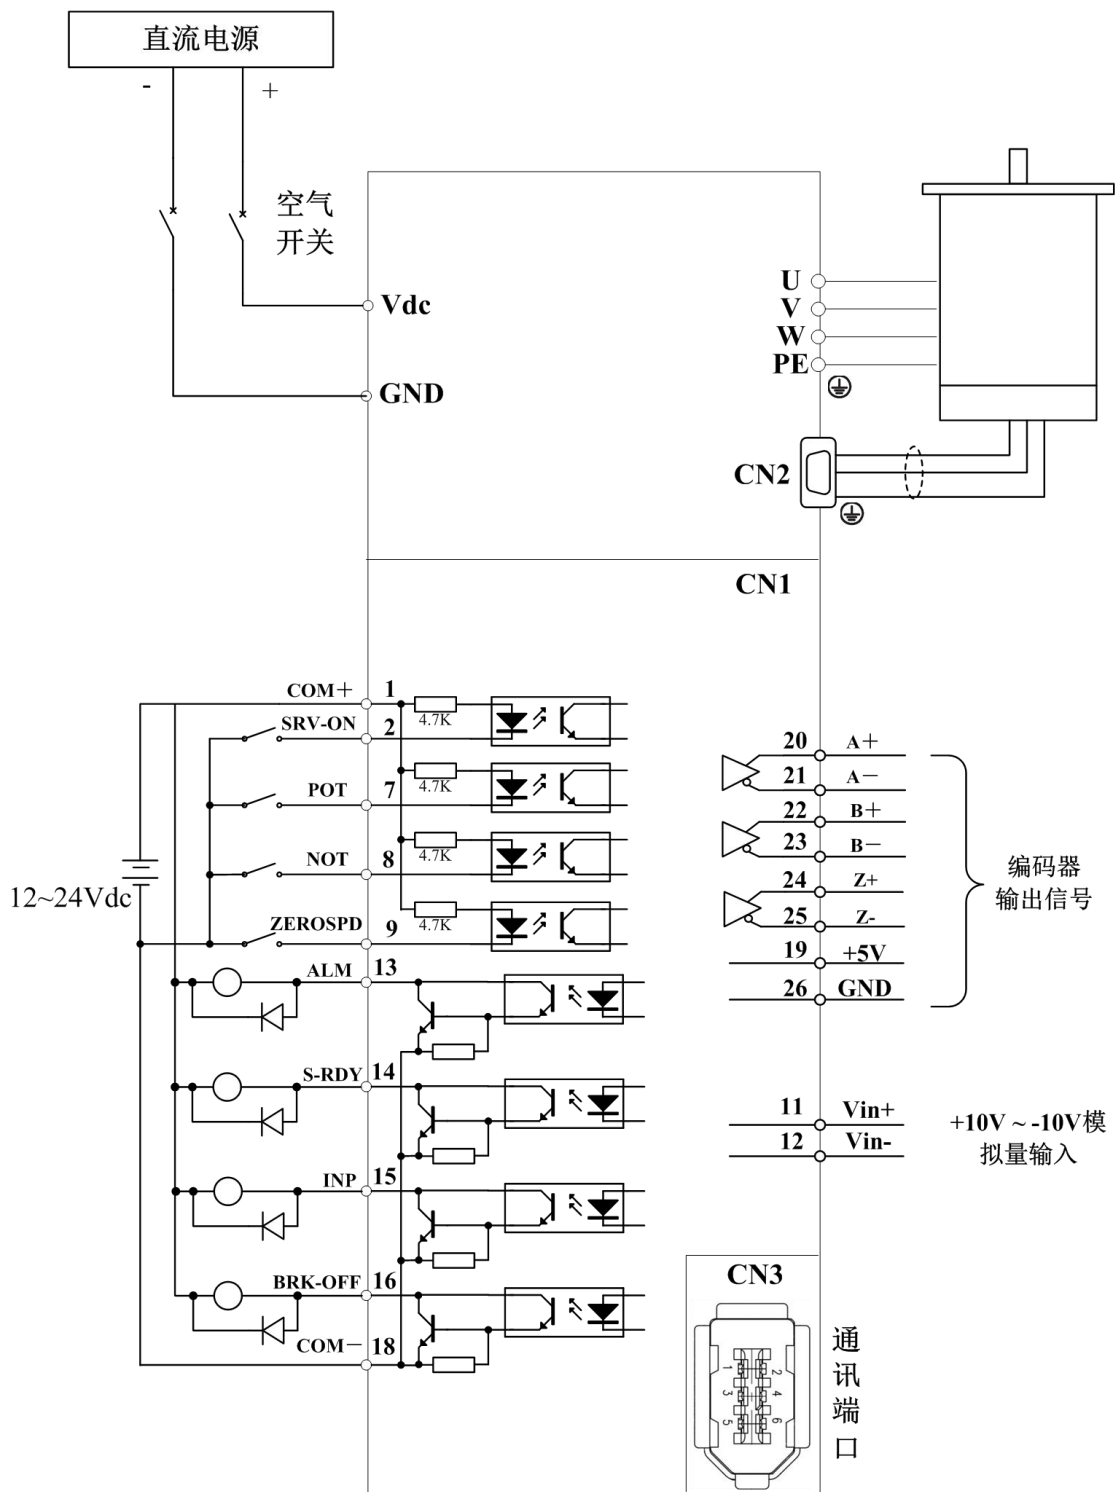


图 7-8 速度模式典型外部接线图

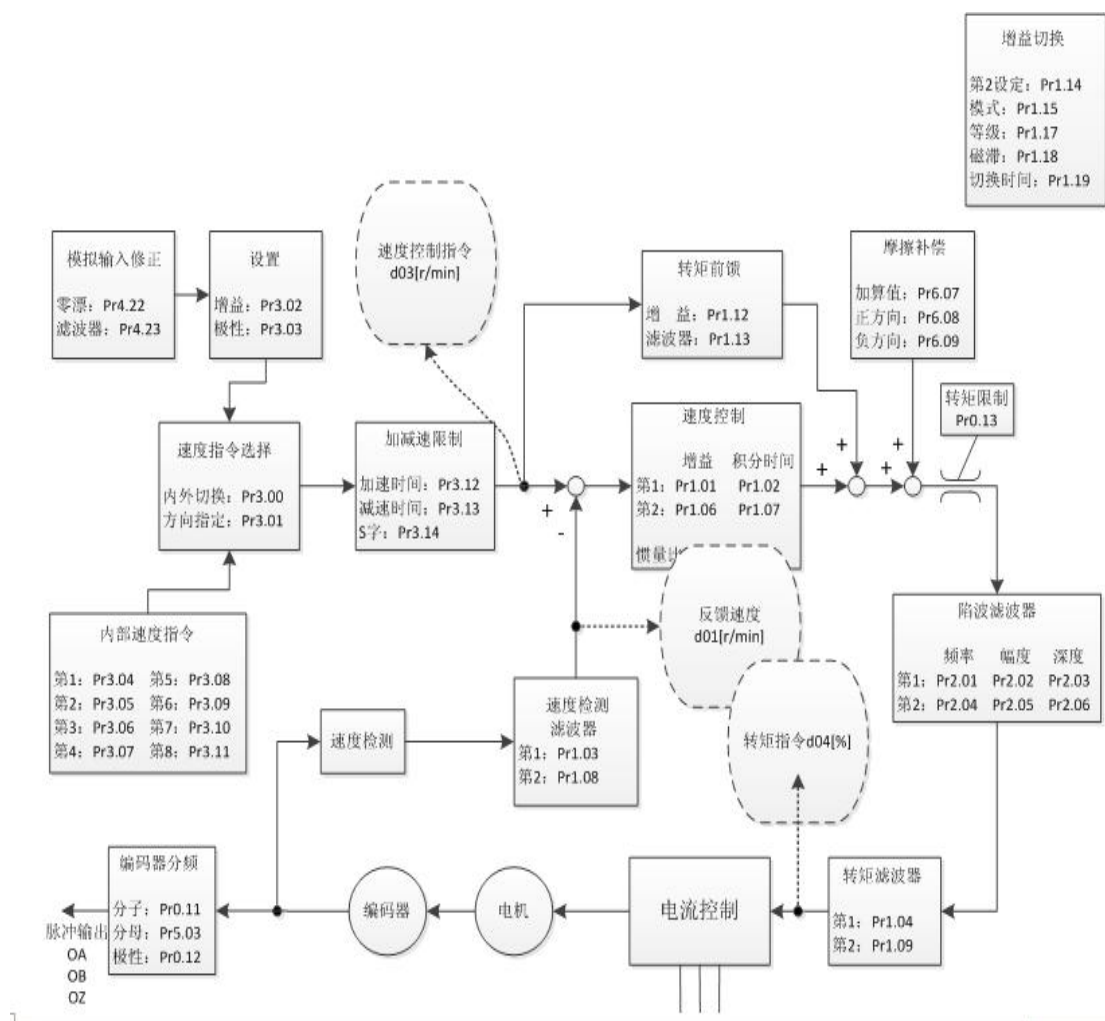


图 7-9 速度模式内部实现框图

速度控制模式相关参数设置

1、通过模拟速度指令进行的速度控制

将模拟速度指令输入电压进行 A/D 转换后，作为速度指令值进行转换。可设定去除噪音的滤波器或进行偏置调整。

表 7.15 模拟速度指令进行速度控制的参数设置

序号	参数	名称	设置方法
1	PA_300	速度设置内外切换	请参照第四章内容。
2	PA_301	速度指令方向选择	请参照第四章内容。
3	PA_302	速度指令输入增益	请参照第四章内容。
4	PA_303	速度设置输入反转	请参照第四章内容。
5	PA_422	模拟输入 1 (AI-1) 零漂设定	请参照第四章内容。
6	PA_423	模拟输入 1 (AI-1) 滤波器	请参照第四章内容。

2、通过内部速度指令进行的速度控制

根据在参数内所设定的内部速度指令值，进行速度控制。通过使用内部指令速度选择 1~3 (INTSPD1~3)，可从最多 8 个内部速度指令设定值中进行选择。

表 7.16 内部速度指令进行的速度控制的参数设置

序号	参数	名称	设置方法
----	----	----	------

1	PA_300	速度设置内外切换	请参照第四章内容。
2	PA_301	速度指令方向选择	请参照第四章内容。
3	PA_304	速度设置第 1 速	请参照第四章内容。
4	PA_305	速度设置第 2 速	请参照第四章内容。
5	PA_306	速度设置第 3 速	请参照第四章内容。
6	PA_307	速度设置第 4 速	请参照第四章内容。
7	PA_308	速度设置第 5 速	请参照第四章内容。
8	PA_309	速度设置第 6 速	请参照第四章内容。
9	PA_310	速度设置第 7 速	请参照第四章内容。
10	PA_311	速度设置第 8 速	请参照第四章内容。

3、零速钳位（ZEROSPD）

使用零速钳位输入可以强制将速度指令置于 0。

表 7.17 零速钳位的参数设置

序号	参数	名称	设置方法
1	PA_315	零速钳位机能选择	请参照第四章内容。
2	PA_316	零速钳位等级	请参照第四章内容。

此外，需要为零速钳位输入（ZEROSPD）指定输入端口，详情请参照第四章中 PA_400~PA_409 的设定方法。

4、速度到达输出（AT-SPEED）

电机速度到达参数 PA_436(到达速度设定)所设定的速度时，输出速度到达输出(AT-SPEED)信号。

表 7.18 速度到达输出的参数设置

序号	参数	名称	设置方法
1	PA_436	到达速度设定	请参照第四章内容。

此外，需要为输出速度到达输出（AT-SPEED）指定输出端口，详情请参照第四章中 PA_410~PA_415 的设定方法。

5、速度一致输出（V-COIN）

速度指令（加减速处理前）与电机速度一致时输出速度一致输出（V-COIN）

。如果驱动器内部的加减速处理前的速度指令与电机速度的差在参数 PA_435（速度一致幅度设定）以内，则判断为一致。

表 7.19 速度一致输出的参数设置

序号	参数	名称	设置方法
1	PA_435	速度一致幅度设定	请参照第四章内容。

此外，需要为速度一致输出（V-COIN）指定输出端口，详情请参照第四章中 PA_410~PA_415 的设定方法。

6、速度指令加减速设定

在速度指令输入基础上，增加加速、减速环节，作为内部速度指令来进行速度控制。

在输入阶梯状的速度指令、内部速度设定时可使用该功能。

此外，需要通过加速度变化而降低震动时，也可使用 S 字加减速功能。

表 7.20 速度指令加减速设定的参数设置

序号	参数	名称	设置方法
1	PA_312	加速时间设置	请参照第四章内容。
2	PA_313	减速时间设置	请参照第四章内容。
3	PA_314	S 字加减速设置	请参照第四章内容。

〔注〕：如果已经在驱动器外部构成位置环，则请勿使用加速、减速时间设定，请将以上所有参数值设置成 0。

7、其它 SI/SO 功能设定

SI 输入端口的指定请参照第四章中 PA_400~ PA_409 的设定方法。

SO 输出端口的指定请参照第四章中 PA_410~ PA_415 的设定方法。

7.3.4 转矩模式

转矩控制模式被应用于需要做转矩控制的场合。

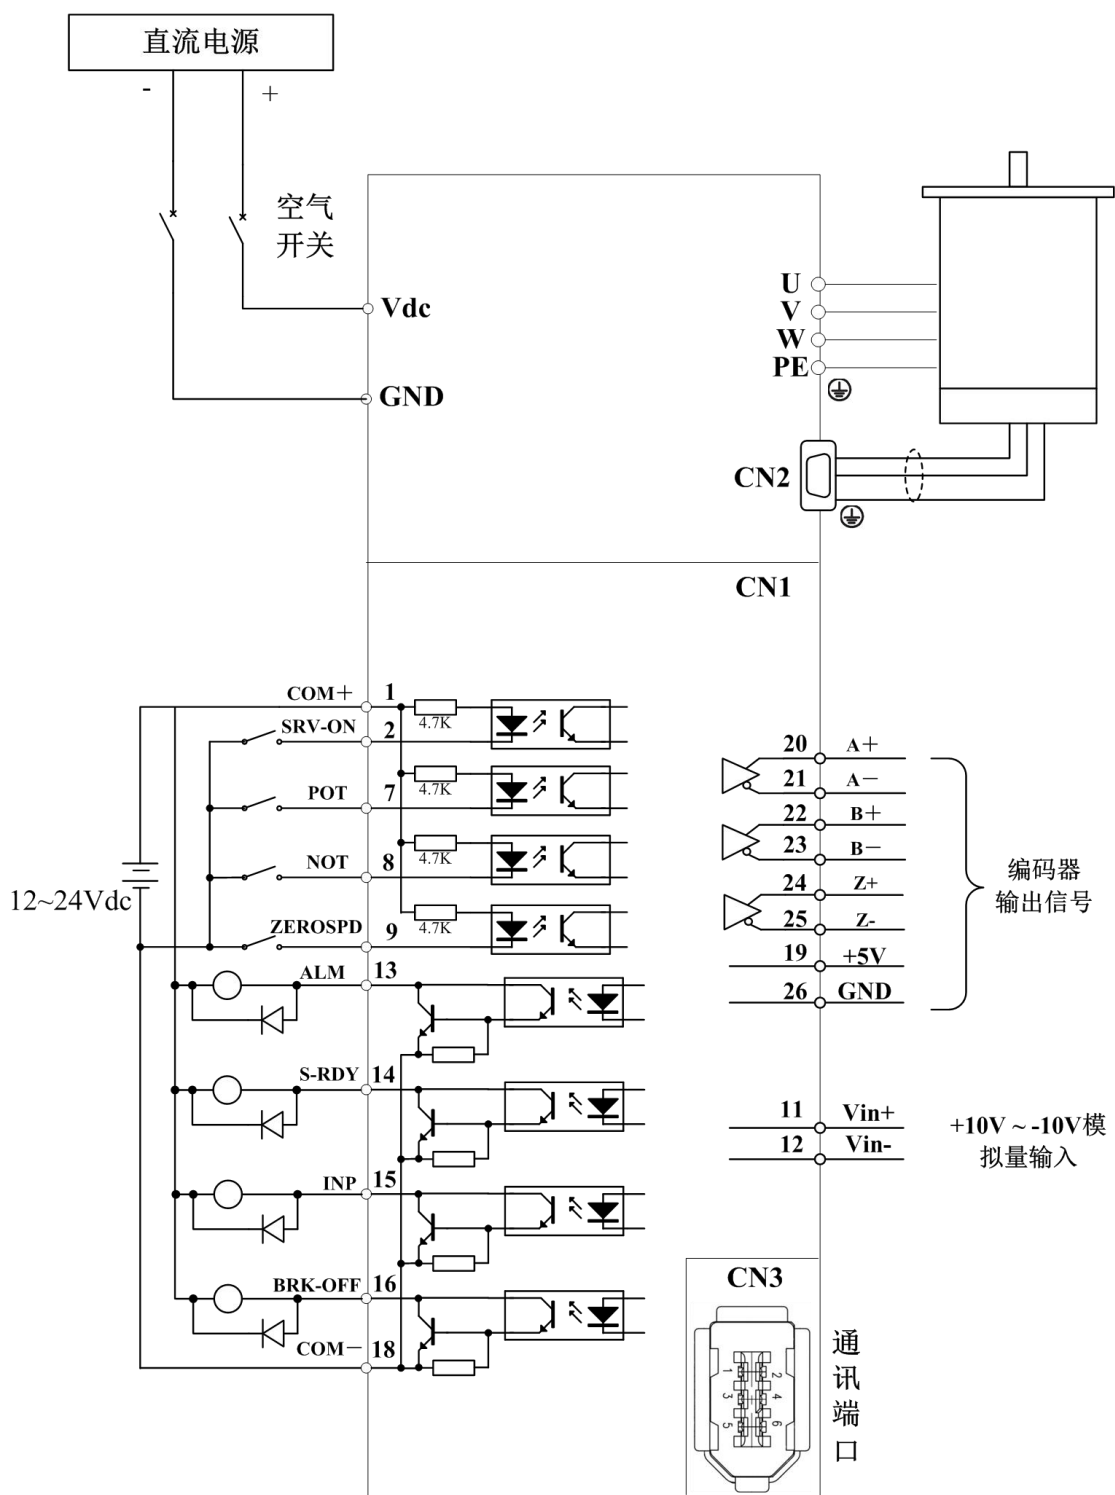


图 7-10 转矩模式典型外部接线图

转矩控制模式相关参数设置

1、模拟转矩指令输入

将模拟转矩指令输入电压进行 A/D 转换后，作为转矩指令值进行转换。可设定去除噪音的滤波器或进行偏置调整。

表 7.21 模拟转矩指令输入参数设置

序号	参数	名称	设置方法
1	PA_317	转矩设置内外切换	请参照第四章内容。
2	PA_318	转矩指令方向选择	请参照第四章内容。
3	PA_319	转矩指令输入增益	请参照第四章内容。
4	PA_320	转矩设置输入反转	请参照第四章内容。
5	PA_422	模拟输入 1 (AI1) 零漂设定	请参照第四章内容。
6	PA_423	模拟输入 1 (AI1) 滤波器	请参照第四章内容。
7	PA_428	模拟输入 3 (AI3) 零漂设定	请参照第四章内容。
8	PA_429	模拟输入 3 (AI3) 滤波器	请参照第四章内容。

2、速度限制功能

作为转矩控制时的保护进行速度控制，使其速度不超过速度限制值。

表 7.22 速度限制功能的参数设置

序号	参数	名称	设置方法
1	PA_321	速度限制值 1	请参照第四章内容。
2	PA_322	速度限制值 2	请参照第四章内容。
3	PA_315	零速钳位机能选择	请参照第四章内容。
4	PA_302	速度指令输入增益	请参照第四章内容。
5	PA_422	模拟输入 1 (AI1) 零漂设定	请参照第四章内容。
6	PA_423	模拟输入 1 (AI1) 滤波器	请参照第四章内容。

3、其它 SI/SO 功能设定

SI 输入端口的指定请参照第四章中 PA_400~ PA_409 的设定方法。

SO 输出端口的指定请参照第四章中 PA_410~ PA_415 的设定方法。

第八章 产品规格



注意

- 伺服驱动器必须与伺服电机配套选购，本书按配套深圳雷赛 L5 系列的伺服电机描述，用户需选配其它厂家伺服电机，请在订货时说明。

8.1 驱动器技术规格和尺寸


表 8.1 驱动器规格一览表

参数	L5-400
额定输出功率	400W
额定输出电流	10A
最大输出电流	30A
主电源	24~48V 直流电源
控制方式	IGBT SVPWM 正弦波控制
反馈方式	2500P/R 增量式编码器（标配）
输入脉冲	0~600kHz, 5V 差动方式
调速比	30000:1
位置带宽	600kHz
电子齿轮比	1~32767/1~32767
模拟输入	-10~10Vdc, 输入阻抗 20k Ω , 非隔离
速度带宽	600kHz
输入信号	伺服使能、正向限位、反向限位、零速箝位（预留）、模拟量
输出信号	报警输出、到位输出
编码器信号输出	A 相、B 相、Z 相, 长线驱动方式输出
报警功能	过压、欠压、过流、过载、缺相、编码器故障、位置超差、刹车报警、限位报警、超速故障等
操作与显示	5 个按键, 可进行点动、梯形波测试, 还可进行各环参数和输入输出信号有效电平的修改和保存; 6 位 LED, 可显示转速、电流、位置误差、驱动器型号版本及其地址 Id 值等
调试软件	通过 ACHSeries 可以调节电流环、位置环、速度环的各个参数, 更改输入输出信号有效电平和电机参数, 并可以文件形式进行参数的导入导出, 方便驱动器和不同电机或不同负载的匹配; 监视在梯形波测试运行下速度、位置误差等波形。

通讯接口	RS-232, 1: 1 通讯; RS-485, 1: N ($0 \leq N \leq 63$), Modbus 协议	
制动方式	内置制动 50 Ω /50W	
适用负载惯量	小于电机惯量的 5 倍	
重量	0.5Kg	
尺寸	125*99*44mm	
使用环境	场合	室内（避免阳光直射），不能放在其它发热的设备旁，要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体和湿度太大及强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘；
	使用温度	0℃~+40℃
	保存温度	-20℃~+80℃
	湿度	40—90%RH，不结露
	振动	5.9m/s ² MAX
	安装	垂直安装

驱动器安装尺寸（单位：mm）

LD5-400

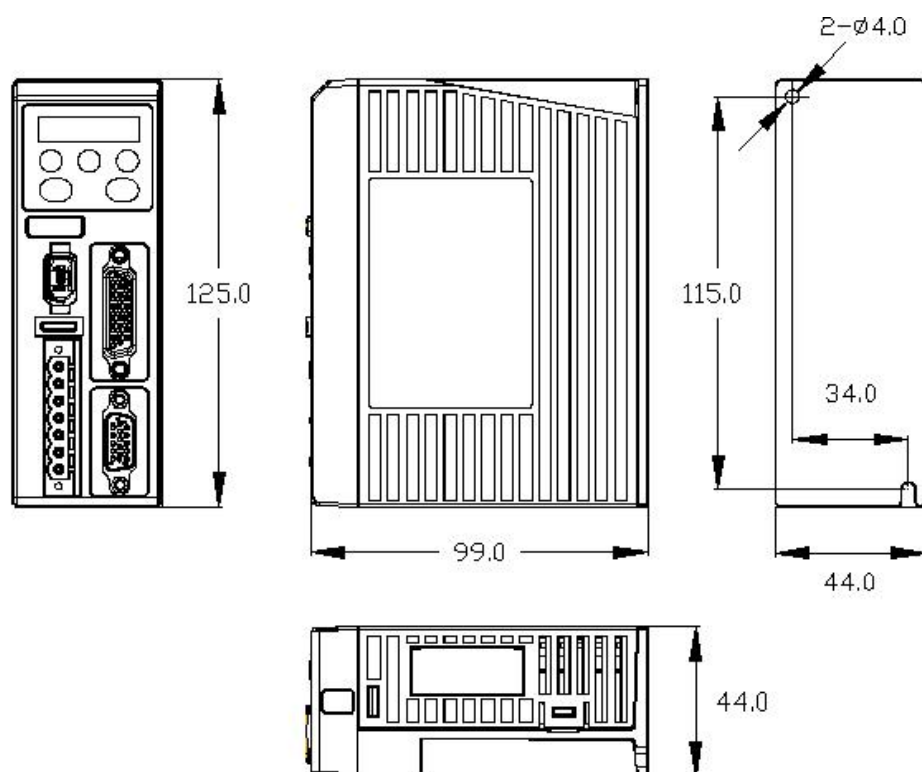

8.2 伺服电机规格

雷赛低压交流伺服电机命名规则

ACM 60 20 V36 H-01 -B 5

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①	系列名称	ACM: 雷赛 ACM 系列交流伺服电机				
②	机座尺寸	40: 40mm	42: 42mm	57: 57mm	60: 60mm	80: 80mm
③	功率大小	05: 50W	09: 90W	10: 100W	13: 130W	18: 180W 20: 200W 40: 400W 75:750W
④	额定电压	V24: 24V 电压	V36: 36V 电压	V48 : 48V 电压	V60: 60V 电压	
①	电机形态见下表					
②	设计序号					
③	编码器类型	A: 1000 线增量式	B: 2500 线增量式			
		C: 5000 线增量式	D: 17 位增量式			
		E: 17 位绝对式	F: 18 位绝对式			
		G: 21 位绝对式	L: 23 位绝对值编码器			
④	极对数	2: 2 对极	4: 4 对极	5: 5 对极		

电机形态定义表

符号	轴		刹车器		油封	
	圆轴	带键	有	无	有	无
A	●		●		●	
B	●			●	●	
C	●		●			●
D	●			●		●
E		●	●		●	
F		●		●	●	
G		●	●			●
H		●		●		●

注：电机型号较多，要了解详细信息请和公司销售联系。

8.3 配件选择



- 建议由隔离变压器给驱动器供电，减少电击和受电源、电磁场干扰的可能性。

- 1 绕组转接线缆
- 2 编码器转接线缆
- 3 CN1 控制信号端子（26PIN DB 头）
- 4 CN1 控制信号端子塑料外壳

第九章 订货指导

9.1 容量选择

伺服系统容量的确定，必须综合考虑负荷惯量、负荷转矩、要求的定位精度、要求的最高速度，建议按下述步骤考虑：

1) 计算负荷惯量和转矩

参照有关资料计算出负荷惯量、负荷转矩、加减速转矩、有效转矩，作为下一步选择的依据。

2) 初步确定机械齿轮比

根据要求的最高速度和电机的最高转速计算出最大机械减速比，用此减速比和电机的最小回转单位核算能否满足最小位置单位的要求，如果位置精度要求较高，可增大机械减速比（实际最高速度降低）或选用转速更高的电机。

3) 核算惯量和转矩

用机械减速比把负荷惯量和负荷转矩折算到电机轴上，折算出的惯量应不大于电机转子惯量的 5 倍，折算出的负荷转矩、有效转矩应不大于电机额定转矩。如果不能满足上述要求，可采取增大机械减速比（实际最高速度降低）或选用容量更大的电机。

9.2 电子齿轮比

电子齿轮比 G 的意义、调整方法请参阅第四章（表 4.2 参数功能）、第七章（7.3 调整）。

位置控制方式下，负载实际速度= 指令脉冲速度×G×机械减速比。

位置控制方式下，负载实际最小位移=最小指令脉冲行程×G×机械减速比。

【注】当电子齿轮比 G 不为 1 时，进行齿轮比除法运算可能会有余数，此时会存在位置偏差，最大偏差为电机的最小转动量（最小分辨率）。

9.3 停止特性

位置控制方式下用脉冲串控制伺服电机时，指令脉冲与反馈脉冲之间有一个差值，叫滞后脉冲，此值在位置偏差计数器中积累起来，它与指令脉冲频率、电子齿轮比和位置比例增益之间有以下关系

$$\varepsilon = \frac{f^* \times G}{K_p}$$

式中，

ε : 滞后脉冲(puls);

f: 指令脉冲频率(Hz);

K_p : 位置比例增益(1/S);

G: 电子齿轮比。

【注】: 以上关系是在位置前馈增益为 0%条件下得到，如果位置前馈增益>0%,则滞后脉冲

会比上式计算值小。

9.4 伺服系统与位置控制器选型计算方法

1. 指令位移与实际位移:

$$S = \frac{I}{\delta} \cdot \frac{CR}{CD} \cdot \frac{DR}{DD} \cdot \frac{1}{ST} \cdot \frac{ZD}{ZM} \cdot L$$

式中,

S 为实际位移 mm;

I: 为指令位移 mm

δ : 为 CNC 最小单位 mm

CR: 为指令倍频系数

CD: 为指令分频系数

DR: 为伺服倍频系数

DD: 为伺服分频系数

ST: 为伺服电机每转分度数

ZD: 为电机侧齿轮齿数

ZM: 为丝杆侧齿轮齿数

L: 为丝杆螺距 mm

通常 $S=I$, 指令值与实际值相等。

2. CNC 最高指令速度:

$$\frac{F}{60 \times \delta} \cdot \frac{CR}{CD} \leq f_{\max}$$

式中,

F: 为指令速度 mm/min

f_{\max} : 为 CNC 最高输出频率 Hz

3. 伺服系统最高速度:

$$V_{\max} = n_{\max} \times \frac{DR}{DD} \times L$$

式中,

V_{\max} : 为伺服系统允许工作台最高速度 mm/min

n_{\max} : 为伺服电机允许最高转速 r/min

机床实际最高速度受 CNC 及伺服系统最高速度限制。

4. 机床最小移动量:

$$\alpha = INT \left[INT \left(N \cdot \frac{CR}{CD} \right) \cdot \frac{DR}{DD} \right]_{\min} \cdot \frac{1}{ST} \cdot \frac{ZD}{ZM} \cdot \frac{L}{\delta}$$

式中,

α : 为机床最小移动量 mm

N: 为自然数

INT(): 表示取整

INT[]_{min}: 表示最小整数

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

地 址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 11 楼

电 话：400-885-5521

传 真：0755—26402718

邮 编：518052

网 址：www.leisai.com

E_mail：info@leisai.com

技术热线：400-885-5501

销售热线：400-885-5521

上海分公司

地 址：上海市松江区九亭镇涑寅路 1881 号 10 栋

电 话：400-885-5521

传 真：021-37829680

北京分公司

地 址：北京市大兴区绿地启航国际 3 号楼 1109

电 话：010-50846953 13466711683

传 真：010-50846952