



# 2CL3-EC403T

## 高速总线型双轴 EtherCAT 闭环步进驱动器 用户手册

(手册版本号: V1.0)

# 前 言

## 产品概述

首先感谢您购买使用雷赛公司带 EtherCAT 总线的 2CL3-EC403T 闭环步进驱动器。

2CL3-EC403T 是雷赛在高性能数字型步进驱动器基础上增加了总线通讯功能的二合一驱动产品。总线通讯采用 EtherCAT 总线通讯接口，基于 EtherCAT 从站技术，实现步进系统的实时控制与实时数据传输，使得现场总线达到 100Mb/s 的传输速率。具有使用简单、稳定可靠、性能卓越等特点。支持包括雷赛、倍福、松下、欧姆龙、汇川、研华、凌华、基恩士等在内的多家主站控制系统，在光伏、纺织、民用、机器人、锂电设备、3C 电子等行业得到普遍应用。

本手册仅介绍 EtherCAT 总线型步进驱动器的规格与应用。若对 EtherCAT 总线使用有所疑惑，请咨询我公司的技术人员以获得帮助。

感谢您选用深圳市雷赛智能控制股份有限公司的 2CL3-EC403T 步进电机驱动产品，本手册提供了使用该产品的所需知识及注意事项。

**操作不当可能引起意外事故，在使用本产品之前，请务必仔细阅读本说明书**

由于产品的改进，手册内容可能变更，恕不另行通知。  
用户对产品的任何改动我厂将不承担任何责任，产品的保修单将因此作废。

阅读本手册时，请特别注意以下提示：

### 警 告



- 只有技术人员才能安装，调试或维护本产品
- 确保线路连接正确，方可通电测试
- 错误的电压或电源极性可能会损坏驱动器或造成其他事故

## 术语和缩写

本手册可能使用的术语或缩写如下所述。

缩写	含义
ESC	EtherCAT Slave Controller, EtherCAT 从站控制器
ESI	EtherCAT Slave Information, EtherCAT 从站信息
ESM	EtherCAT State Machine, EtherCAT 状态机
OD	Object Dictionary 对象字典
OP	Operational state of EtherCAT state machine, EtherCAT 状态机的运行状态
PDO	Process Data Object, 过程数据对象
PREOP	Pre-Operational state of EtherCAT state machine, EtherCAT 状态机的预运行状态
RxPDO	Receive PDO, 接收 PDO, 即 ESC 将接收的过程数据
SAFEOP	Safe-Operational state of EtherCAT state machine, EtherCAT 状态机安全运行状态
SDO	Service Data Object, 服务数据对象
SyncManager	Synchronization Manager, 同步管理器
TxPDO	Transmit PDO, 发送 PDO, 即 ESC 将发送的过程数据
CiA	CAN in Automation, CAN 自动化协会
CoE	CAN application protocol over EtherCAT, 基于 EtherCAT 服务的 CAN 应用协议
DC	Distributed Clocks, 分布式时钟
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, 电可擦可编程只读存储器

下表列出了本手册中使用的数据类型和范围。

简写	数据类型	范围
USINT	Unsigned 8 bit, 8 位无符号整型	0~255
UINT	Unsigned 16 bit, 16 位无符号整型	0~65535
UDINT	Unsigned 32 bit, 32 位无符号整型	0~4294967295
SINT	Signed 8 bit, 8 位有符号整型	-128~+127
INT	Signed 16 bit, 16 位有符号整型	-32768~+32767
DINT	Signed 32 bit, 32 位有符号整型	-2147483648~+2147483627
STRING	String value, 字符串型	-

注:

- 本手册中, 对象字典地址多为 16 进制, 16 进制的表示方法常见有两种, 以 0x2000 为例: 0x2000 和 2000h, 都表示是 16 进制的 2000。
- 如无特别说明, 手册中所列对象字典为轴 1 的, 轴 2 的对象字典地址为轴 1 地址上+0x800。

# 安全注意事项

## 整体注意事项



- 请勿在驱动器通电的状态下，拆下外壳、电缆、连接器及选购设备。
- 请在断开电源至少 2 分钟，确认电源指示灯已熄灭，再进行接线及检查作业。即使断开了电源，驱动器内部仍然可能残留电压。因此，在电源指示灯亮灯期间，请勿触摸电源端子。



- 请使用与产品相符的电源规格（相数、电压、频率、AC/DC）。
- 请务必将驱动器（安装面）及电机的接地端子与接地极连接。
- 请勿损伤或用力拖拉电缆，勿使电缆过度受力，勿在电缆上吊挂重物，或被柜门夹住。
- 请勿私自对产品进行拆卸、修理或改造。
- 与机械连接后开始运行时，请使设备处于可随时紧急停止的状态。
- 请勿触摸驱动器的内部。



- 通电时或者电源刚刚切断时，驱动器的散热片、电机等可能会处于高温状态。采取安装外罩等安全措施，以免手及部件（电缆等）意外碰触。
- 控制电源请使用双重绝缘或强化绝缘的设备。
- 请勿在会溅到水的场所、腐蚀性环境、可燃性气体环境和可燃物的附近使用该产品。
- 请勿使用损坏、部件缺失的驱动器及电机。
- 请在外部设置紧急停止回路，确保可在异常发生时切断电源并立即停止运行。
- 在电源状况不良的情况下使用时，请设置保护设备（AC 电抗器等），确保在指定的电压变动范围内供给输入电源。
- 请使用噪音滤波器等减小电磁干扰的影响。
- 驱动器与电机请按照指定的组合使用。

## 存储及运输时的注意事项



- 请按照外包装的提示进行储存，切勿对产品施加过多的负荷。
- 请在下述环境中放置本产品：
  - 无阳光直射的场所。
  - 环境温度不超过产品规格的场所。
  - 相对湿度不超过产品规格、无凝露的场所。
  - 无腐蚀性气体、可燃性气体的场所。
  - 尘土、灰尘、盐分及金属粉末较少的场所。
  - 无水、油、药品等飞溅的场所。
  - 振动或冲击不超过产品规格的场所。
  - 附近无产生强磁场的设备。

## 安装时注意事项



- 请将驱动器安装在能提供防火、电气防护的控制柜中。
- 请将驱动器及电机安装在具有足够耐重性的位置。
- 请在下述环境中安装本产品：
  - 无阳光直射的场所。
  - 环境温度不超过产品规格的场所。
  - 相对湿度不超过产品规格、无凝露的场所。
  - 无腐蚀性气体、可燃性气体的场所。
  - 尘土、灰尘、盐分及金属粉末较少的场所。
  - 无水、油、药品等飞溅的场所。
  - 振动或冲击不超过产品规格的场所。
  - 附近无产生强磁场的设备。
- 请勿堵塞进气口与排气口，勿使异物进入驱动器及电机的内部。
- 请勿踩踏产品或在驱动器上放置重物。
- 请按照规定方向安装驱动器。
- 请确保驱动器控制柜内表面以及其他机器之间保持规定的间隔。

## 配线时的注意事项



- 驱动器与电机的接线中，请勿通过电磁接触器。
- 请牢固地连接电源端子与电机端子。
- 驱动器需与控制柜或其他设备之间保持至少 10mm 的距离。
- 驱动器的上下至少留出 30mm 的接线空间。
- 信号线、编码器电缆请使用双绞屏蔽电缆，屏蔽层双端接地。
- 编码器的配线长度最长为 20m。
- 尽可能降低电源的通电/断电的频率。

## 运行时的注意事项



为防止意外事故发生，请对伺服电机进行空载（未连接驱动器）试运行测试。安装在配套机械上开始运行时，请预先设定与该机械相符的用户参数。在 JOG 操作和回零操作时，正限位（POT）、负限位（NOT）的信号无效。在垂直轴上使用电机时，请配备安全装置以免工件在发生报警或超程时掉落。发生报警时，请在排查原因并确保安全之后进行复位。请勿将抱闸电机的抱闸用于通常的制动。

# 目 录

前 言 .....	1
产品概述 .....	1
术语和缩写 .....	2
安全注意事项 .....	1
整体注意事项 .....	1
存储及运输时的注意事项 .....	1
安装时注意事项 .....	2
配线时的注意事项 .....	2
运行时的注意事项 .....	2
目 录 .....	1
第一章 产品概述 .....	4
1.1 产品特性 .....	4
1.2 包装信息 .....	5
1.3 型号说明 .....	6
1.5 产品规格 .....	6
1.6 外形尺寸 .....	7
1.7 配套线材对照表 .....	7
第二章 安装 .....	9
2.1 注意事项 .....	9
2.2 安装类型与方向 .....	9
2.3 安装孔尺寸 .....	9
2.4 安装间隔 .....	10
第三章 接线和连接 .....	11
3.1 接线时的注意事项 .....	11
3.1.1 一般注意事项 .....	11
3.1.2 抗干扰对策 .....	11
3.1.3 接地 .....	12
3.2 基本连接图 .....	13
3.3 驱动器引脚分布 .....	14
3.4 电机、电源端子的连接 .....	14
3.5 电机编码器的连接 .....	15
3.6 IO 信号的连接 .....	16
3.7 通信信号的连接 .....	17
第四章 MS 调试软件 .....	19
4.1 MS 调试软件 .....	19
4.1.1 安装 MS 调试软件 .....	19
4.1.2 启用 MS 调试软件 .....	19
4.2 状态监控 .....	20
4.2.1 IO 状态监控 .....	20
4.2.2 运行状态监控 .....	21
4.3 参数修改 .....	22
4.3.1 参数总表 .....	22
4.3.2 对象字典列表 .....	23
4.3.3 对象字典读写工具 .....	24
4.3.4 参数保存 .....	25
4.4 相关功能 .....	26
4.4.1 试运行 .....	26
第五章 功能设定与调整 .....	27

5.1	常用功能设定 .....	27
5.1.1	电流设定 .....	27
5.1.2	细分设定 .....	27
5.1.3	电机运行方向设定 .....	27
5.1.4	编码器分辨率设定 .....	27
5.1.5	IO 极性设定 .....	28
5.1.6	保存操作 .....	28
5.2	IO 信号配置 .....	30
5.2.1	输入口配置 .....	30
5.2.2	输出口配置 .....	32
5.3	电机异常停止设定 .....	33
5.4	指令滤波设定 .....	34
5.5	开环、闭环切换 .....	34
5.6	故障复位操作 .....	34
5.7	抱闸功能运用 .....	34
5.8	同步相关设定 .....	35
5.9	EtherCAT 从站别名设定 .....	36
5.10	整定参数调整 .....	36
5.11	探针功能 .....	37
第六章	EtherCAT 通信基础 .....	40
6.1	简介 .....	40
6.2	规格 .....	40
6.3	状态说明 .....	41
6.4	EtherCAT 从站信息 (ESI) .....	42
6.5	EtherCAT 状态机 .....	42
6.6	服务数据对象 (SDO) .....	43
6.7	过程数据对象 (PDO) .....	43
6.7.1	PDO 概述 .....	43
6.7.2	PDO 映射 .....	43
6.7.3	PDO 动态映射 .....	43
6.7.4	PDO 动态映射过程 .....	44
6.8	同步模式 .....	44
6.8.1	自由运行模式 .....	44
6.8.2	分布时钟同步模式 .....	44
第七章	控制模式 .....	45
7.1	2CL3-EC 驱动系统运动步骤 .....	45
7.2	CiA402 状态机 .....	45
7.3	控制模式的设定 .....	47
7.4	操作模式下的共同设定 .....	47
7.4.1	控制字 .....	47
7.4.2	状态字 .....	48
7.4.3	同步周期设定 .....	48
7.4.4	举例-如何使能 .....	48
7.5	位置控制功能 (CSP、PP、HM) .....	49
7.5.1	位置控制共通功能 .....	49
7.5.2	循环同步位置模式(CSP) .....	49
7.5.3	协议位置模式(PP) .....	50
7.5.4	原点模式 .....	52
7.6	速度控制功能 (PV) .....	77
7.6.1	速度控制共通功能 .....	77
7.6.3	协议速度模式 .....	77
第八章	报警处理 .....	79
8.1	报警一览表 .....	79

8.2 驱动报警处理方法.....	80
8.3 其他报警及处理方法.....	87
8.3.1 故障排查思路.....	87
8.3.2 部分故障及解决思路.....	87
第九章 对象字典.....	90
9.1 对象字典结构.....	90
9.2 对象组 1000h 分配一览.....	90
9.3 对象组 2000h 分配一览.....	92
9.4 对象组 6000h 分配一览.....	107
手册版本说明: .....	114

# 第一章 产品概述

## 1.1 产品特性

2CL3-EC403T 步进驱动是深圳市雷赛智能控制股份有限公司自主研发的全数字总线式步进驱动系列产品，基于 ETG COE + CANopen DSP402 协议，可与支持此标准协议的控制器/驱动器无缝连接。

2CL3-EC403T 步进产品具有以下特点：

### 大幅提升用户便利性

- 弹簧接线端子，即插即用，免 IO 焊线
- Type-C 调试接口，调试参数更方便
- 两组拨码设置站点地址，更快捷直观

### 大幅降低设备安装空间

- 厚度比单轴产品更薄，仅 28mm
- 相同轴数只需单轴产品一半的安装空间

### 降低线材消耗

- 减少网络通讯线用量
- 减少电源线用量

### 让客户使用安心


- EtherCAT 总线大幅抑制干扰和杂波的产生
- 部分版本支持两路 STO，保护现场更安全

### 双轴控制更高效

- 两个轴只占用同一个网络节点
- 两个轴间可独立控制，互不干扰

### 更高的品质保证

- 数码管显示节点地址、报警诊断、运行状态
- STO/CE

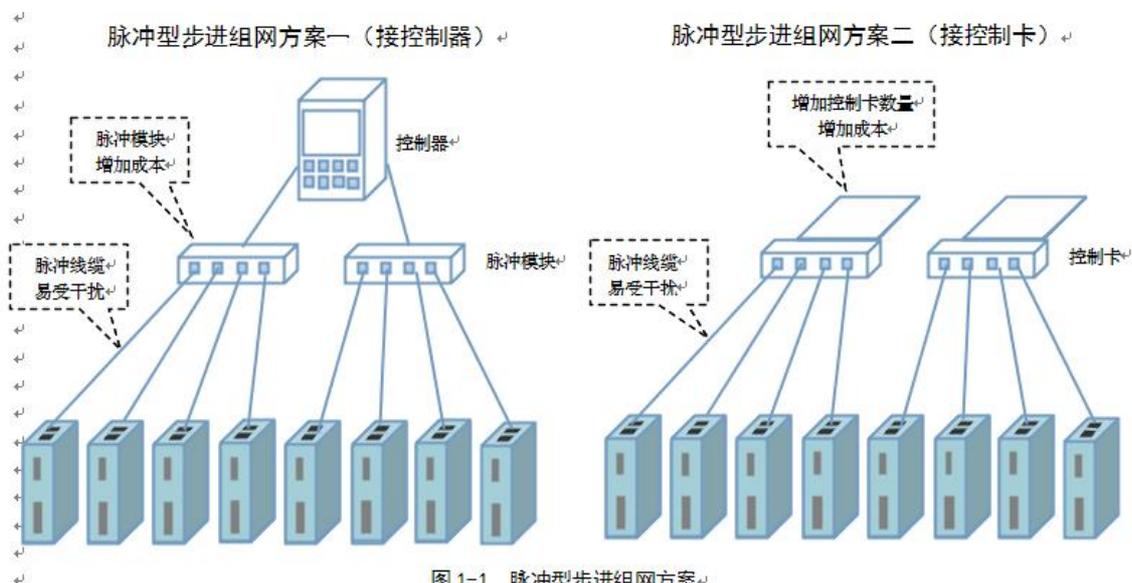

## 总线型步进组网方案（接控制器或控制卡）

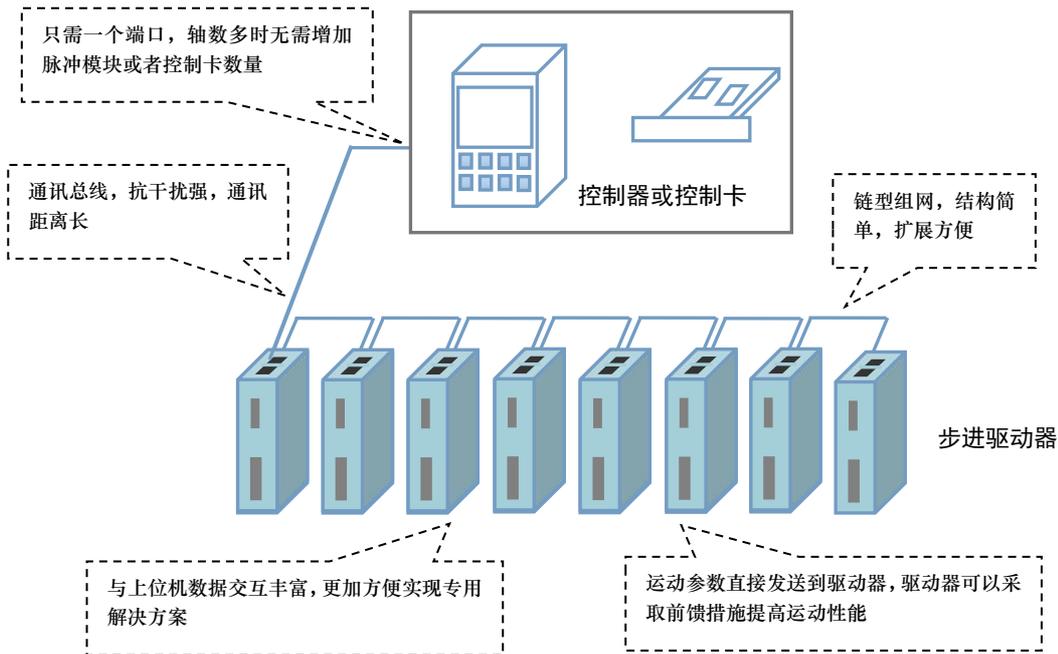


图 1-2 总线型步进组网方案

## 1.2 包装信息

## 1. 收货后，必须进行以下检查：

- (1) 包装箱是否完好，货物是否因运输受损？
- (2) 核对步进驱动器铭牌，收到的货物是否确是所订货物？
- (3) 核对装箱单，附件是否齐全？

## 2. 附件清单

2CL3-EC403T 步进驱动器标准附件包括：

- (1) 电机绕组延长线 15cm 2 根
- (2) 控制信号 14PIN 按压式端子 1 个
- (3) 驱动器电源线 15cm 1 根

## 注意

- 受损或零件不全的步进系统，不可进行安装。
- 步进驱动器必须与性能匹配的步进电机配套使用。
- 收货后有任何疑问，请与供应商或我公司联系。

### 1.3 型号说明

2CL3-EC403T 步进驱动器型号意义，以 2CL3-EC403T 为例说明。

2 CL 3 - EC 4 03 T - □□□  
① ② ③                      ④ ⑤ ⑥ ⑦                      ⑧

表 1.1 2CL3-EC403T 步进驱动器型号含义


序号	含义	
①	产品轴数	2: 双轴
②	系列类型	CL: 闭环驱动系列
③	产品类型	3: 高速总线型
④	协议类型	EC: EtherCAT
⑤	最大电压	4: 乘以 10, 表示最高输入电压为 40V
⑥	最大电流	03: 表示最大输出峰值电流为 3.0A
⑦	产品特性	T: 增强型
⑧	特殊定制	特殊含义

### 1.5 产品规格

表 1.2 2CL3-EC403T 驱动器规格一览表

参数	2CL3-EC403T	
输出电流（峰值）	0.1~3.0A	
匹配电机	20、28、35、42 机座	
电源电压	20~40VDC	
尺寸（H*W*L mm）	129*97*28	
输入信号	原点输入、正向限位、负向限位、急停、探针、自定义	
输出信号	抱闸输出、报警输出、到位输出	
报警功能	过流、过压、缺相、超差等	
调试软件	Motion Studio（V1.4.7 及以上版本）	
使用环境	场合	不能放在其它发热的设备旁，要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体，湿度太大及强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘；
	使用温度	0~50℃
	保存温度	-20℃~65℃
	湿度	40~90%RH
	振动	10~55Hz/0.15mm
	安装	垂直安装或者水平安装

## 1.6 外形尺寸

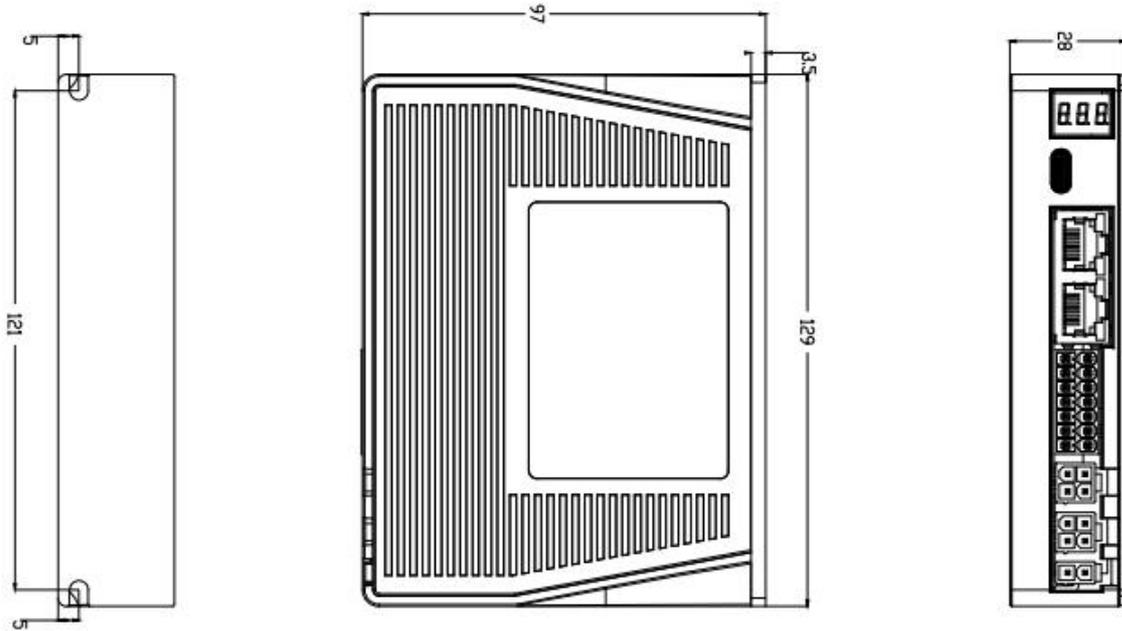

长\*高\*宽：129\*97\*28（mm）

## 1.7 配套线材对照表

编码器延长线（不带 Z 信号）（需另购）

型号	长度 L (m)	料号
CABLEM-BM1M5	1.5	82300460
CABLEM-BM3M0	3.0	82300462
CABLEM-BM4M0	4.0	82300580
CABLEM-BM5M0	5.0	82300463
CABLEM-BM6M0	6.0	82300581
CABLEM-BM8M0	8.0	82300464
CABLEM-BM10M0	10.0	82300506
CABLEM-BM12M0	12.0	82300669

编码器延长线（带 Z 信号）（需另购）

型号	长度 L (m)	料号
CABLEM-BM1M5Z	1.5	82300476
CABLEM-BM3M0Z	3.0	82300477
CABLEM-BM5M0Z	5.0	82300478
CABLEM-BM10M0Z	10.0	82300506
CABLEM-BM15M0Z	15.0	82300641

电机绕组延长线（需另购）

型号	长度 L (m)	料号
CABLEM-RZ1M5	1.5	82100139
CABLEM-RZ2M2	2.2	82100140
CABLEM-RZ3M0	3.0	82100131
CABLEM-RZ4M0	4.0	82100217
CABLEM-RZ5M0	5.0	82100130
CABLEM-RZ6M0	6.0	82100218
CABLEM-RZ8M0	8.0	82100141
CABLEM-RZ10M0	10.0	82100201

## 电源线（可选购）

型号	长度 L (m)	料号
CABLE-DM3E-RZ (V2.0)	0.15	82200071
CABLE-DM3E-RZ-30CM (V2.0)	0.30	82200273
CABLE-DM3E-DY (V2.0)	1.5	82200072

## 网络通讯线（可选购）

型号	长度 L (m)	料号
CABLE-TX0M2-BUS (V2.0)	0.2	82500081
CABLE-TX0M3-BUS (V2.0)	0.3	82500082
CABLE-TX0M5-BUS (V2.0)	0.5	82500083
CABLE-TX1M0-BUS (V2.0)	1.0	82500084
CABLE-TX1M5-BUS (V2.0)	1.5	82500085
CABLE-TX2M0-BUS (V2.0)	2.0	82500086
CABLE-TX5M0-BUS (V2.0)	5.0	82500088
CABLE-TX10M0-BUS (V2.0)	10.0	82500089

## 第二章 安装

### 2.1 注意事项

表 1 2CL3-EC403T 驱动器存储及安装环境

<b>保存温度</b>		-20°C ~ 65°C
<b>防护等级</b>		IP20
<b>使用环境</b>	<b>场合</b>	不能放在其它发热的设备旁，要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体，湿度太大及强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘；
	<b>温度</b>	0~50°C
	<b>湿度</b>	40~90%RH
	<b>振动</b>	10~55Hz/0.15mm

### 2.2 安装类型与方向

驱动器使用基座安装，应安装在金属表面上。

此外，请使设备的正面（接线侧）面向操作人员进行安装。通过 2 个安装孔，将设备牢固在安装面上。

### 2.3 安装孔尺寸

每台设备都请使用 2 个安装孔，将其牢固在安装面上。安装时，请准备长度大于设备进深的螺丝刀。



图 2-1 2CL3-EC403T/507 安装尺寸图(单位: mm)

※ 设计安装尺寸时，注意考虑端子大小及布线！

## 2.4 安装间隔

用户可以采取底板安装或者面板安装方式安装，安装方向垂直于安装面，为了保证良好的散热条件，实际安装中必须尽可能预留较大安装间隔，驱动器与驱动器间至少留出 30mm 的间隔，并且保持柜内良好的通风散热条件。

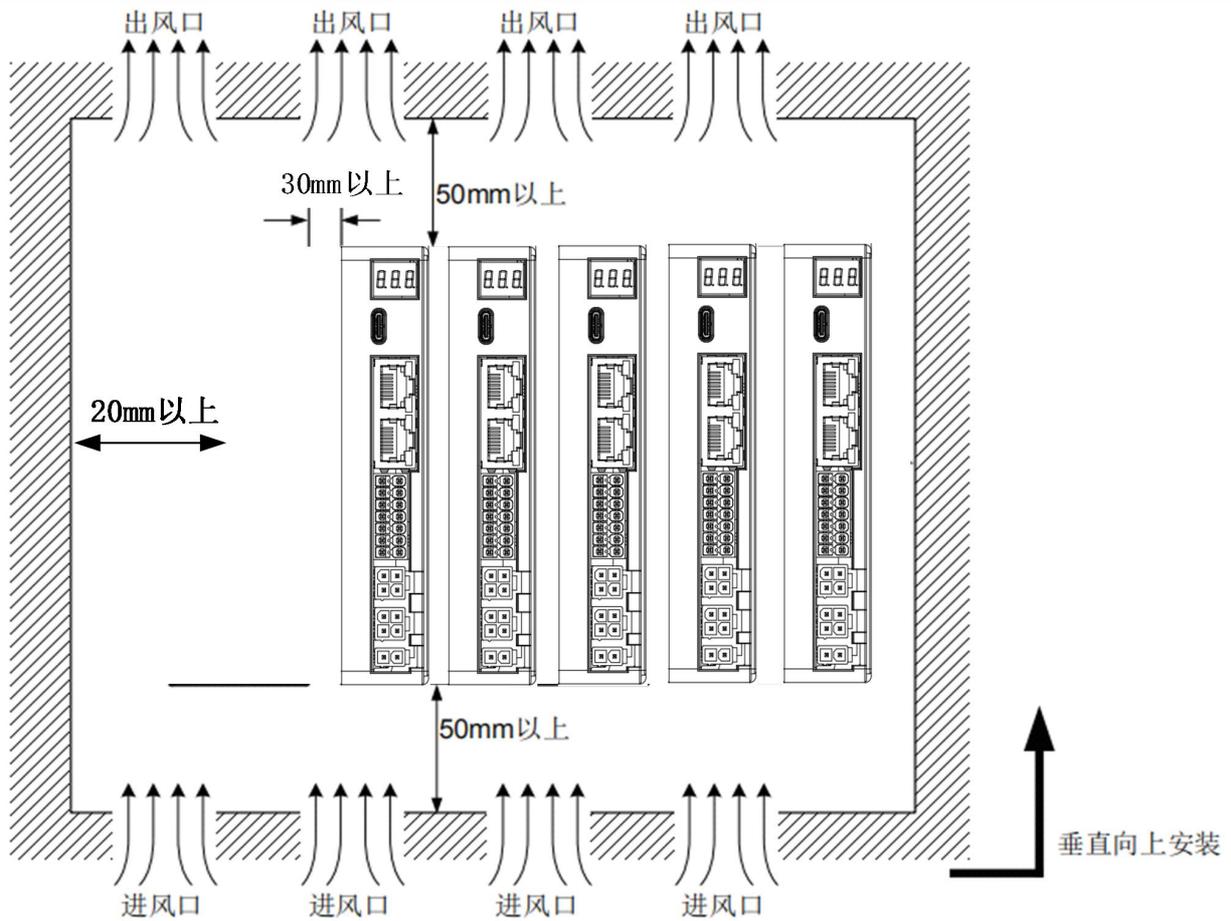


图 2-2 驱动器安装方式示意图

## 第三章 接线和连接

### 3.1 接线时的注意事项

#### 3.1.1 一般注意事项



- 通电源过程中请勿变更接线，以免触电或受伤。



- 请由专业技术人员进行接线或检查作业。
- 请慎重确认接线及电源。输出回路会因接线错误、异常电压的施加而发生短路故障。发生上述故障时制动器不动作，因此可能导致机械损坏或人员伤亡。
- DC 电源与驱动器连接时，请与指定端子连接。



- 请在电源关闭至少 5 分钟后然后再进行接线及检查作业。即便关闭电源，驱动器内部仍然可能残留大电压。因此，请谨慎操作。
- 请按本手册所记载的注意事项及步骤进行接线、试运行作业。
- 请正确、可靠地进行接线。连接器及连接器的针脚排列因机型而异。请务必通过相应机型的技术资料确认针脚排列。
- 输入输出信号用电缆以及编码器电缆、通讯线缆请使用带屏蔽双绞线或多芯双绞整体屏蔽线。
- 驱动器的主回路线缆须保证在 75°C 时仍能正常工作。
- 对驱动器的主回路端子进行接线时，请务必遵守下述注意事项。
  - 在包括主回路端子在内的接线全部完成后，再接通驱动器的电源。
  - 主回路端子为连接器型时，请将连接器从驱动器主体上拆下后再接线。
  - 在插入电线时，请勿使芯线的毛刺与邻近的电线接触而造成短路。

#### 3.1.2 抗干扰对策

本驱动器内置有微处理器。因此，可能会受到驱动器周边设备的噪音影响。为抑制驱动器与周边设备间的噪音干扰，可根据需要，采取以下抗干扰对策。

- 请尽可能将输入指令设备及噪音滤波器设置在驱动器的附近。
- 请务必在继电器、电磁阀、电磁接触器的线圈上连接浪涌吸收器。
- 请勿将通讯线缆、主电源电缆放入同一套管内，也不要将其捆扎在一起。此外，接线时请保持 30 cm 以上的间隔。
- 切勿与电焊机、电火花加工机等使用同一电源。即使不是同一电源，当附近有高频发生器时，请在主回路电源电缆及控制电源电缆的输入侧连接噪音滤波器。
- 请进行适当的接地处理。关于接地处理，请参见“3.1.3 接地”的内容。

### 3.1.3 接地

请遵照以下内容进行接地处理。如果采取适当的接地处理，也可防止因干扰影响造成的误动作。  
对接地电缆进行接线时，请注意以下几点：

- 接地电阻为 100mΩ以下。
- 务必采用单点接地。
- 步进电机与机械之间相互绝缘时，请将步进电机直接接地。

#### 电机框架的接地或电机的接地


当步进电机经由机械接地时，开关干扰电流会从驱动器的主回路通过步进电机的浮游电容流出。为了防止这种现象发生，请务必将步进电机的电机框架端子（FG）或接地端子（FG）和驱动器的接地端子相连。另外，接地端子必须接地。

#### 输入输出信号用电缆中出现噪音时

在输入输出信号用电缆中出现干扰等情况时，请将该输入输出信号用电缆的屏蔽线连接至连接器壳体后再进行接地。电机动力电缆套有金属套管时，对金属套管及接地盒实施单点接地。

#### 电缆的固定


用导电性固定件(电缆夹)固定电缆的屏蔽层部分，并固定在接地板上。

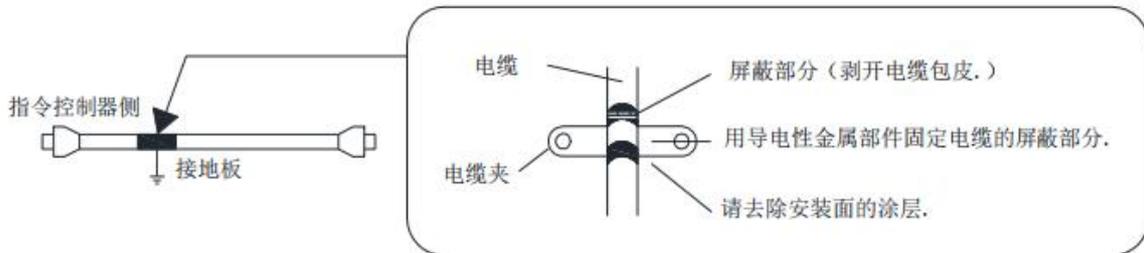

#### 铁氧体线圈


尽管铁氧体线圈可用于解决特定的 EMC 应用问题，但它们不是必需的。

### 3.2 基本连接图

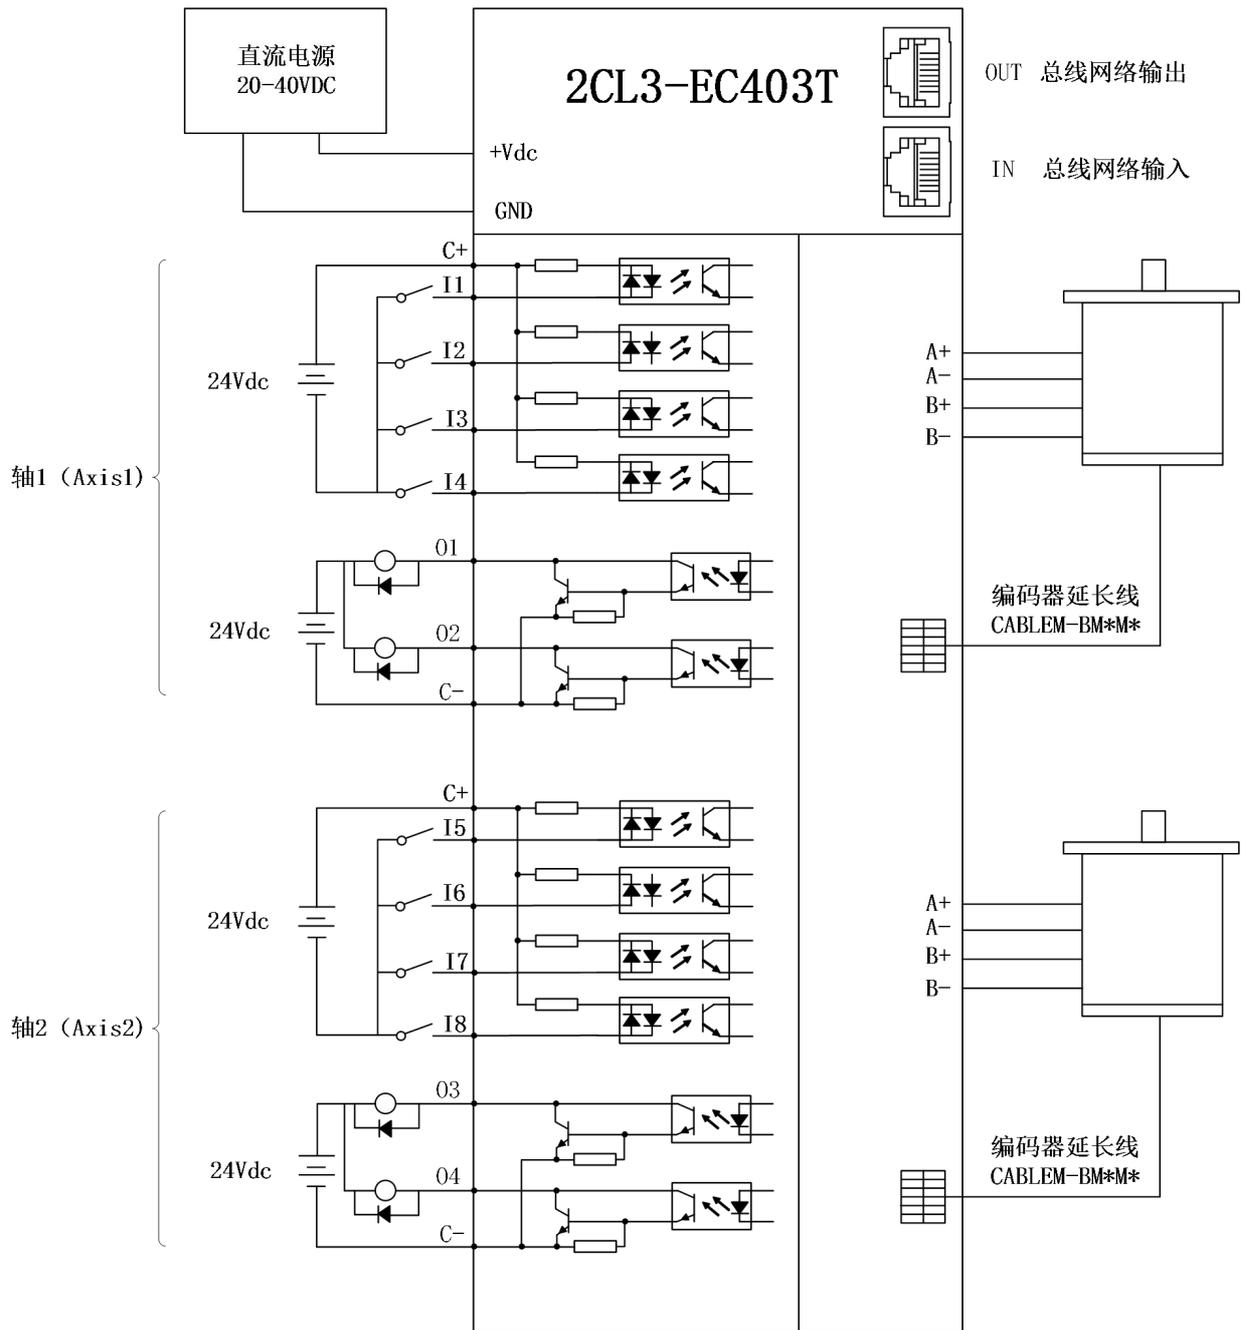

注：驱动器正面壳上，按黑白色块区分轴 1 和轴 2。轴 1、轴 2 的编码器线和绕组线不能混插，切记。

### 3.3 驱动器引脚分布

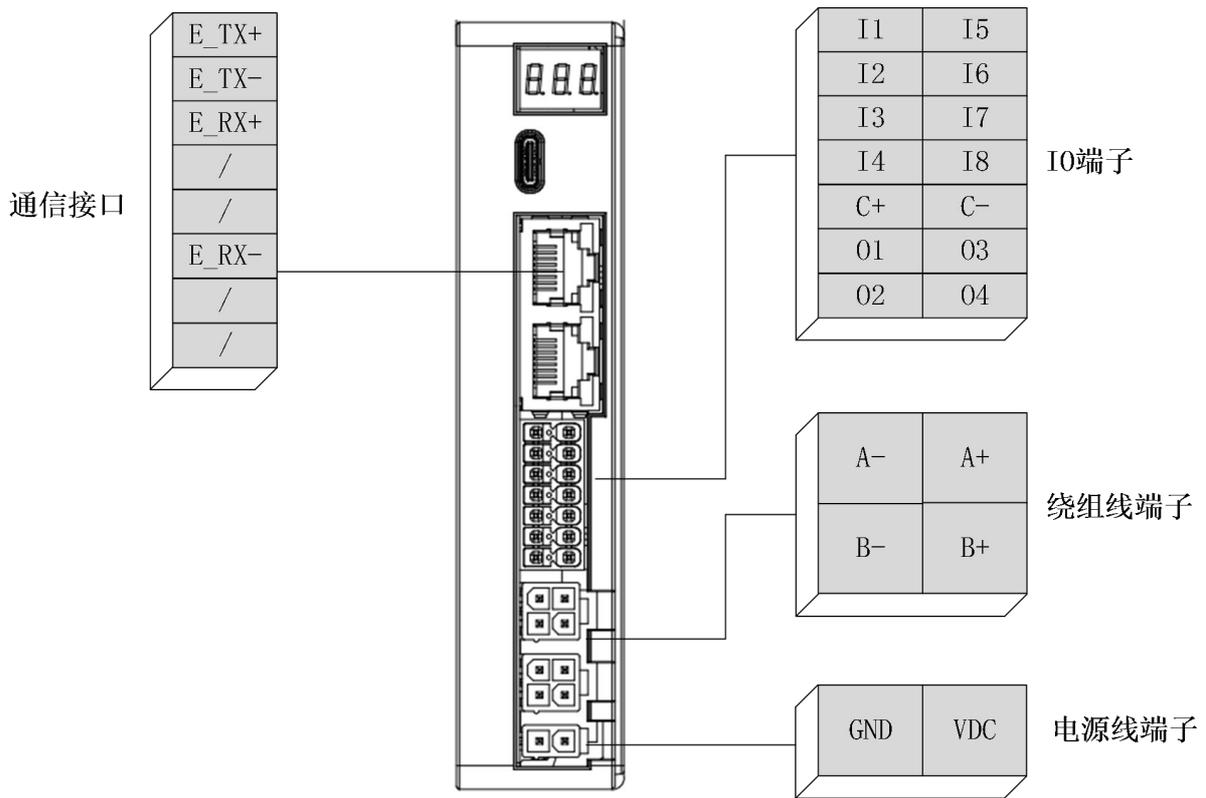


各端子说明:

端子号	描述
CN1	电源端子
CN2	电机绕组线端子
CN3	编码器线端子
CN4	IO 端子
CN5	通信信号端子

### 3.4 电机、电源端子的连接


电源端子:

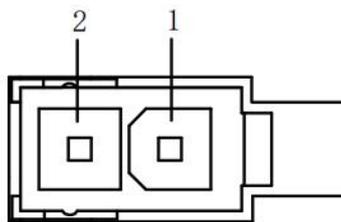

端子号	管脚号	信号	名称
CN1	1	VDC	电源正输入端
	2	GND	电源地


注：线径 $\geq 0.3\text{mm}^2$  (AWG15-22)。建议电源经过噪声滤波器供电，提供抗干扰性。

电机绕组线端子:

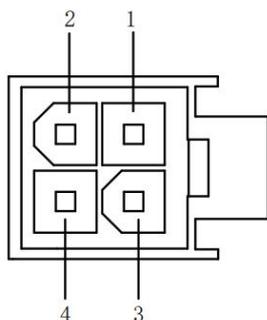

端子号	管脚号	信号	名称
CN2	1	A+	电机线组 A 相正端
	2	A-	电机线组 A 相负端
	3	B+	电机线组 B 相正端
	4	B-	电机线组 B 相负端


### 3.5 电机编码器的连接

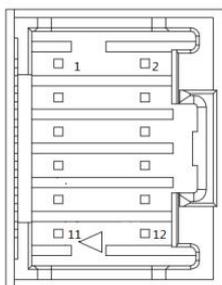

端子号	管脚号	信号	名称
CN3	1	EA+	编码器 A 通道正输入
	2	EA-	编码器 A 通道负输入
	3	EB+	编码器 B 通道正输入
	4	EB-	编码器 B 通道负输入
	5	EZ+	编码器 Z 通道正输入
	6	EZ-	编码器 Z 通道负输入
	7	Vcc	编码器 5v 电源
	8	GND	编码器 5v 电源地
	9	NC	
	10	NC	
	11	NC	
	12	PE	屏蔽地

注：如果需要使用 Z 相回零，则需要选用支持 Z 信号的电机和编码器线缆。


### 3.6 IO 信号的连接

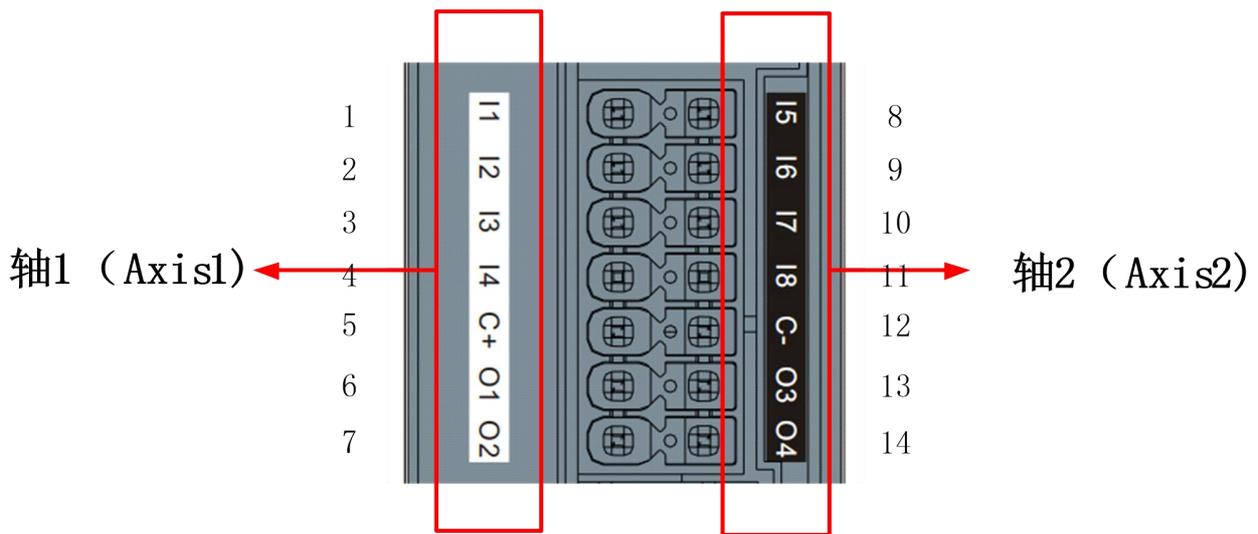

端子号	管脚号	信号	输入/输出	名称
CN4	1	I1	输入	轴 1 单端输入信号 I1, 12 ~ 24V 有效, 输入功能可配置; 出厂默认探针 1 信号输入 Probe1
	2	I2	输入	轴 1 单端输入信号 I2, 12 ~ 24V 有效, 输入功能可配置; 出厂默认原点信号输入 HOME
	3	I3	输入	轴 1 单端输入信号 I3, 12 ~ 24V 有效, 输入功能可配置; 出厂默认正限位信号输入 POT
	4	I4	输入	轴 1 单端输入信号 I4, 12 ~ 24V 有效, 输入功能可配置; 出厂默认负限位信号输入 NOT
	5	C+	公共端	输入信号电源公共端 (轴 1、轴 2 共用)
	6	O1	输出	轴 1 单端输出信号 O1, 共阴接法。输出功能可配置, 出厂默认报警输出
	7	O2	输出	轴 1 单端输出信号 O2, 共阴接法。输出功能可配置, 出厂默认抱闸输出
	8	I5	输入	轴 2 单端输入信号 I1, 12 ~ 24V 有效, 输入功能可配置; 出厂默认探针 1 信号输入 Probe1
	9	I6	输入	轴 2 单端输入信号 I2, 12 ~ 24V 有效, 输入功能可配置; 出厂默认原点信号输入 HOME
	10	I7	输入	轴 2 单端输入信号 I3, 12 ~ 24V 有效, 输入功能可配置; 出厂默认正限位信号输入 POT
	11	I8	输入	轴 2 单端输入信号 I4, 12 ~ 24V 有效, 输入功能可配置; 出厂默认负限位信号输入 NOT
	12	C-	公共端	输出信号电源负极公共端 (轴 1、轴 2 共用)
	13	O3	输出	轴 2 单端输出信号 O1, 共阴接法。输出功能可配置, 出厂默认报警输出
	14	O4	输出	轴 2 单端输出信号 O2, 共阴接法。输出功能可配置, 出厂默认抱闸输出

注：线径 $\geq 0.12\text{mm}^2$  (AWG24-26)。建议采用双绞屏蔽电缆，电缆长度尽可能短，建议不超过 3 米。尽量远离动力线布线，防止干扰串入。请给相关线路中的感性原件（如线圈）安装浪涌吸收元件；直流线圈反向并联续流二极管，交流线圈并联阻容吸收回路。

### 3.7 通信信号的连接

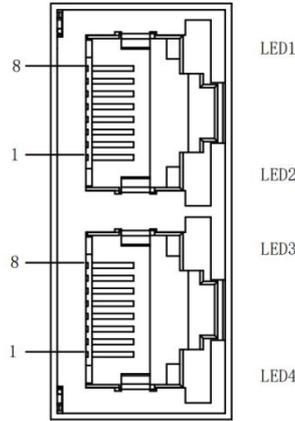

端子号	管脚号	信号	名称
CN5	1	E_TX+	EtherCAT 数据发送正端
	2	E_TX-	EtherCAT 数据发送负端
	3	E_RX+	EtherCAT 数据接收正端
	4	/	/
	5	/	/
	6	E_RX-	EtherCAT 数据接收负端
	7	/	/
	8	/	/
	连接器外壳	PE	屏蔽接地
备注	LED1 为“ERR”状态灯，红色 LED2 为“Link/Activity OUT”状态灯，绿色 LED3 为“RUN”状态灯，绿色 LED4 为“Link/Activity IN”状态灯，绿色		

注：EtherCAT 总线节点间的线缆长度建议不超过 100 米。  
推荐使用带双层屏蔽的超五类百兆以太网线缆或者更好线缆。

表 3-1 RJ45 网口灯定义说明：


名称	颜色	状态	描述
RUN	绿色	关	初始化状态
		闪烁	预操作状态
		单闪	安全操作状态
		开	操作状态
ERR	红色	关	无错误
		慢闪烁	通信设置错误
		单闪	同步错误或通信数据错误
		双闪	请求看门狗超时
		快闪烁	引导错误
L/A IN	绿色	开	内部总线看门狗超时
		关	物理层链路无建立
		开	物理层链路建立

		闪烁	链路建立后交互数据
L/A OUT	绿色	关	物理层链路无建立
		开	物理层链路建立
		闪烁	链路建立后交互数据

EtherCAT 物理层及线缆连接要求:


电气参数	Type A 线缆 (固定)	Type B 线缆 (活动)
标称/特征阻抗 (公差)	100 Ω (15 Ω) (IEC61156-5)	
Balanced or Unbalanced	Balanced	
环路电阻	≅ 115 Ω /Km	
绝缘电阻	≧ 500M Ω /Km	
传输阻抗	≅ 50m Ω /m (10MHZ)	
最大时延	≅ 550ns/100m	
时延偏差	≅ 20ns/100m	
屏蔽	S/FTQ (外层绞合屏蔽/内层)	

固定场合可以使用单芯线缆, 活动场合推荐使用多芯线缆:

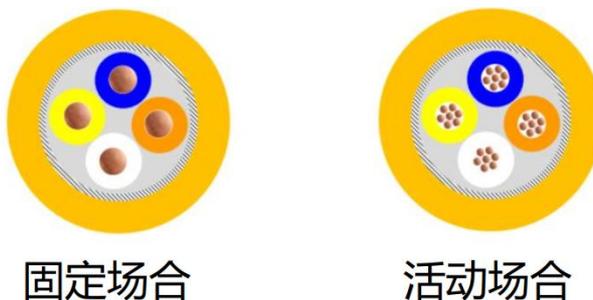

通讯线缆物理规格:

物理参数	Type A 线缆 (固定)	Type B 线缆 (活动)
导线颜色	白 (3); 黄 (1); 蓝 (2); 橙 (6)	
单根线缆直径	6.5mm (+/-0.2mm)	
导线截面积	AWG 22/1 (单根实心)	AWG 22/7 (7x0.254mm)
导线直径	0.64mm (+/-0.1mm)	
温度	≅ 60°	

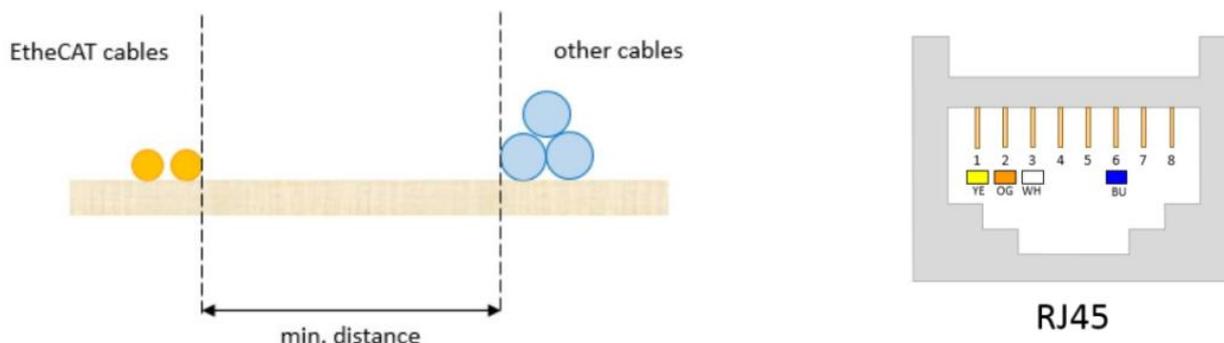

**EtherCAT 物理层连接要求:**

- 通讯信道连接长度越短越好;
- 通讯总长度不超过 100 米 (导线和连接器长度之和);
- 固定安装的线缆长度最大为 90 米, 最多两个 5 米长的连接器;
- 无任何隔离措施情况下, 保证 EtherCAT 电缆和动力线缆之间的最小间隔 10mm;
- 推荐使用带双层屏蔽的超五类千兆以太网线缆或者更好线缆。

## 第四章 MS 调试软件

### 4.1 MS 调试软件

#### 4.1.1 安装 MS 调试软件


雷赛 MotionStudio（简称 MS）调试软件为绿色免安装调试软件，下载调试软件包，解压后即可使用。在不同操作系统，在调试软件驱动安装上稍有不同，需注意。2CL3-EC403T 高速总线步进驱动器采用双轴版本调试软件，使用前请注意，需要用 V1.4.7 以后或 V2.0 版本的调试软件。

#### 4.1.2 启用 MS 调试软件

打开调试软件包

📁 MotionStudio\_v2.2.4\_beta\_20220913


找到“MotionStudio.exe”应用程序项，双击进入

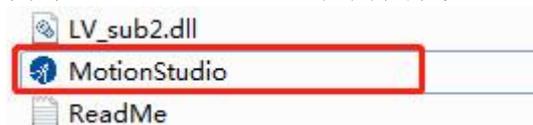

点击通信连接选项，即可打开通信连接界面窗口。再点击连接，即可。

如果点击连接后，有显示连接失败提示，则需要检查驱动器是否上电、调试线是否合规以及驱动安装等。




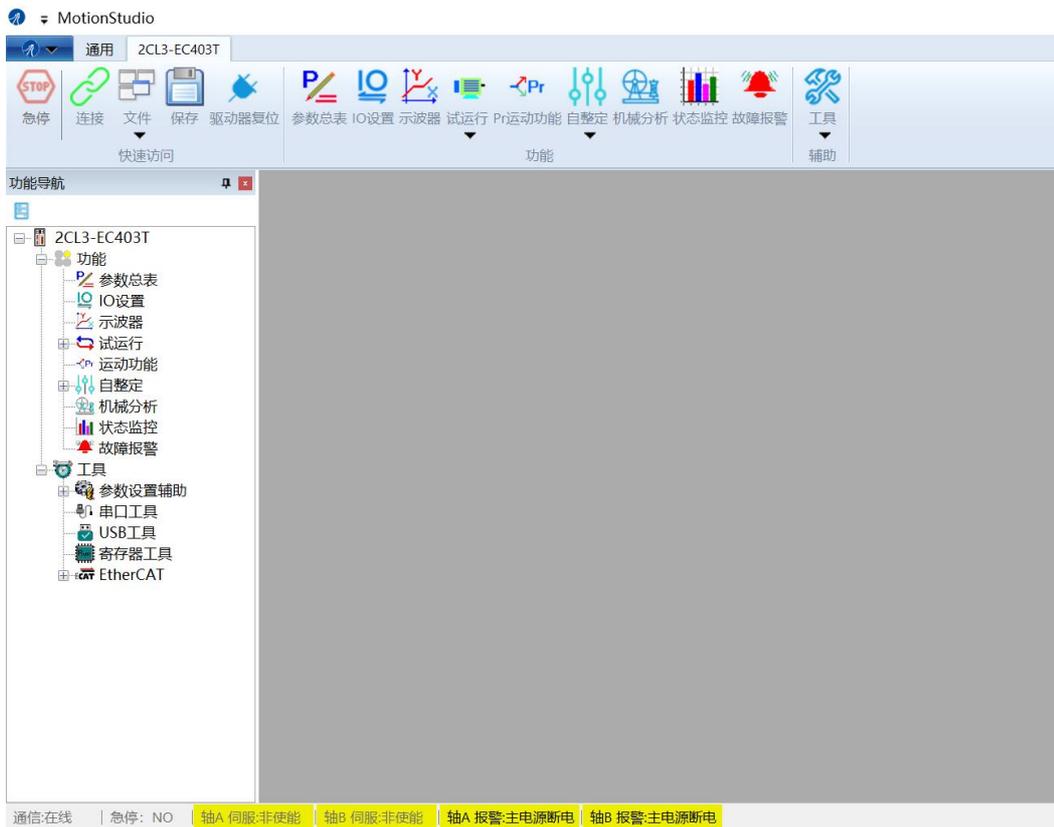


## 4.2 状态监控

### 4.2.1 IO 状态监控

IO设置					
输入IO		输出IO			
引脚	功能	极性	滤波时...	状态	
轴A					
PA4.02 SI1	[17]探针输入1(PROBE1)	0:常开	1	0:OFF	
PA4.03 SI2	[16]回原点切换输入(HOME-SWITC...	0:常开	1	0:OFF	
PA4.04 SI3	[1]正向禁止输入(POT)	0:常开	1	0:OFF	
PA4.05 SI4	[2]负向驱动禁止输入(NOT)	0:常开	1	0:OFF	
轴B					
PA4.02 SI1	[17]探针输入1(PROBE1)	0:常开	1	0:OFF	
PA4.03 SI2	[16]回原点切换输入(HOME-SWITC...	0:常开	1	0:OFF	
PA4.04 SI3	[1]正向禁止输入(POT)	0:常开	1	0:OFF	
PA4.05 SI4	[2]负向驱动禁止输入(NOT)	0:常开	1	0:OFF	

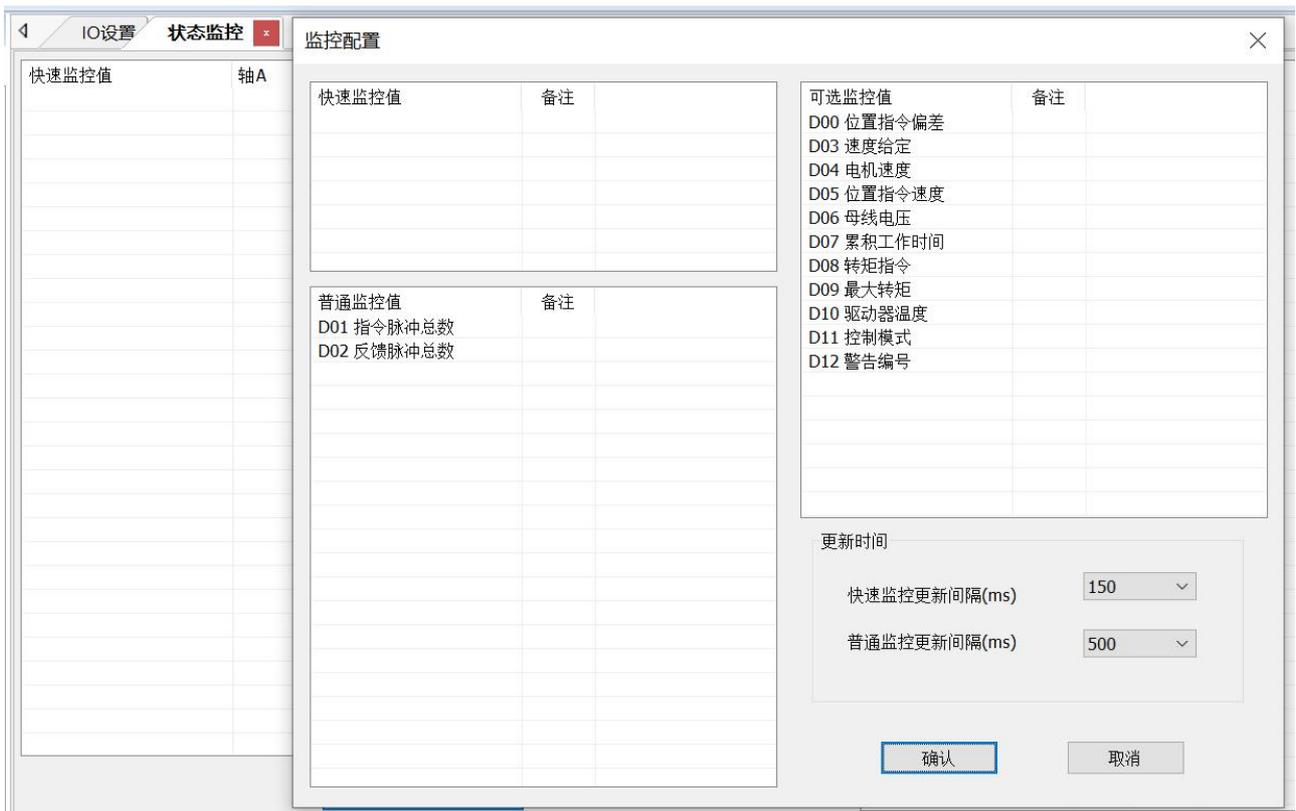

## 4.2.2 运行状态监控

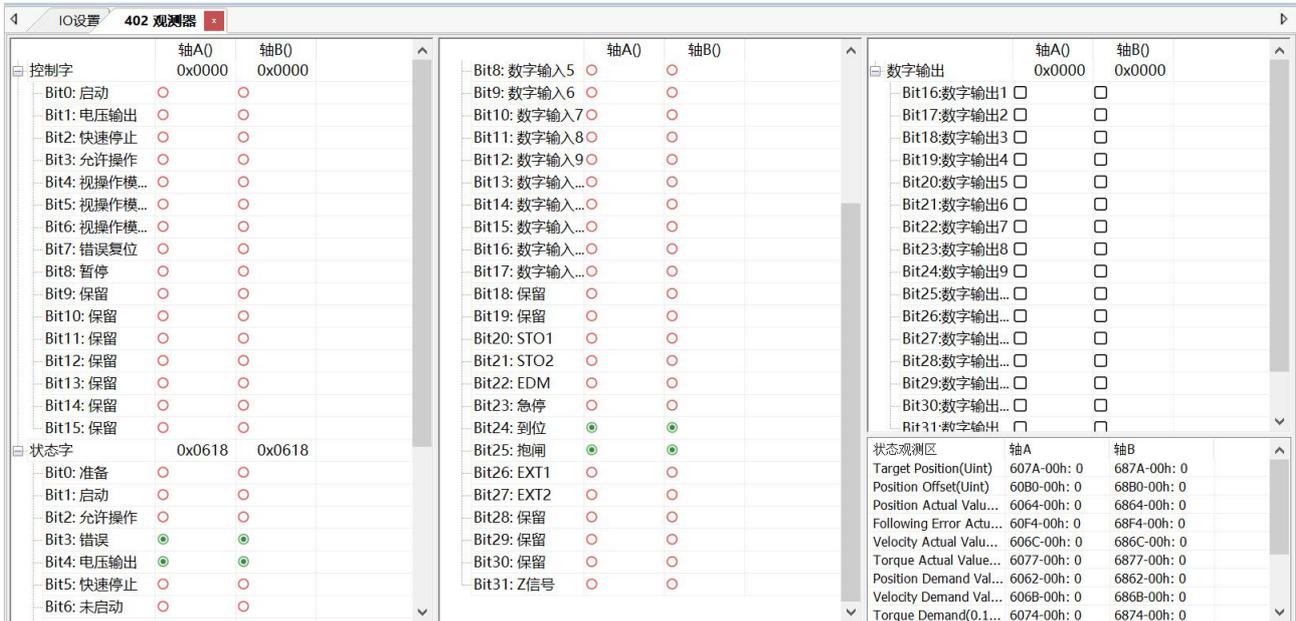

IO设置 诊断器

运行观测区

RPDO字节数: 16

TPDO字节数: 38 同步周期时间: 0 ns

SM2丢失次数: 0 SM2处理时间(最大值): 0 ns

Sync丢失次数: 0 SM3处理时间(最大值): 0 ns

同步溢出次数: 0 SM2-Sync间隔时间(最小值): -1 ns

同步偏置过短次数: 0 Sync0偏移时间(最大值): 0 ns

同步漂移过大次数: 0 同步类型: 0: Free Run

寄存器观测区

端口0无效帧计数(300h): 0 端口1无效帧计数(302h): 0

端口0接收错误计数(301h): 0 端口1接收错误计数(303h): 0

端口0转发错误计数(308h): 0 端口1转发错误计数(309h): 0

EPU错误计数(30Ch): 0 PDI错误计数(30Dh): 0


端口0链路丢失计数(310h): 0 端口1链路丢失计数(311h): 0

### 4.3 参数修改

#### 4.3.1 参数总表

参数总表

全部参数	编号	参数名称	轴A	轴B	最小值	最大值	默认值	单位	生效模式	备注
PA0.基本设定	PA0.00	指令脉冲数/转	10000	10000	200	51200	10000	P/R	立即有效	--
PA1.增益调整	PA0.01	开闭环模式选择	2	2	0	2	2	--	断电有效	0-开环; 2-功角
PA2.制动抑制	PA0.03	电机运行方向	0	0	0	1	0	--	立即有效	--
PA3.速度转矩控制	PA0.04	电机电感值	1500	1500	0	10000	1500	0.00...	立即有效	--
PA4.监视器设定	PA0.05	跟踪误差最大值	4000	4000	0	30000	4000	pulse	立即有效	--
PA5.扩展设定	PA0.07	编码器极性设置	0	0	0	1	0	--	立即有效	--
PA6.特殊设定	PA0.25	同步补偿时间1	2	2	0	50	2	--	立即有效	--
PA7.出厂设定	PA0.26	同步补偿时间2	100	100	0	500	100	--	立即有效	--
	PA0.27	PWM滞后周期数设定	2	2	0	50	2	--	立即有效	--
	PA0.28	指令平滑周期数设定	10	10	0	10000	10	--	立即有效	--
	PA0.31	拉零开关选择	0	0	0	1	0	--	立即有效	--
	PA0.32	保留	20000	20000	500	65535	20000	--	立即有效	--
	PA0.33	保留	0	0	0	1	0	--	停机有效	--
	PA0.37	使能保护阈值设定	4	4	1	10000	4	--	立即有效	--
	PA1.00	位置环Kp	25	25	0	100	25	--	立即有效	--
	PA1.01	速度环Ki	48	48	0	10000	48	--	立即有效	--
	PA1.02	速度环Kp	25	25	0	10000	25	--	立即有效	--
	PA1.03	转矩前馈	50	50	0	10000	50	%	立即有效	--
	PA1.07	位置环滤波频率	3000	3000	0	3000	3000	Hz	立即有效	--
	PA1.08	速度环滤波频率	300	300	0	3000	300	Hz	立即有效	--
	PA1.38	特殊功能寄存器	0x0	0x0	0x0	0xFFFF	0x0	--	立即有效	--
	PA2.00	指令脉冲FIR滤波时间	100	100	0	512	100	0.1ms	停机有效	--
	PA2.01	开环切换到闭环速度阈值	18	18	0	200	18	0.1r/s	立即有效	--
	PA2.02	闭环切换到开环速度阈值	12	12	0	200	12	0.1r/s	立即有效	--
	PA2.03	开环切换到开环延时	5	5	0	32767	5	ms	立即有效	--
	PA2.04	闭环切换到开环延时	250	250	0	32767	250	ms	立即有效	--
	PA2.05	闭环切换到开环反馈速度...	50	50	0	200	50	0.1r/s	立即有效	--

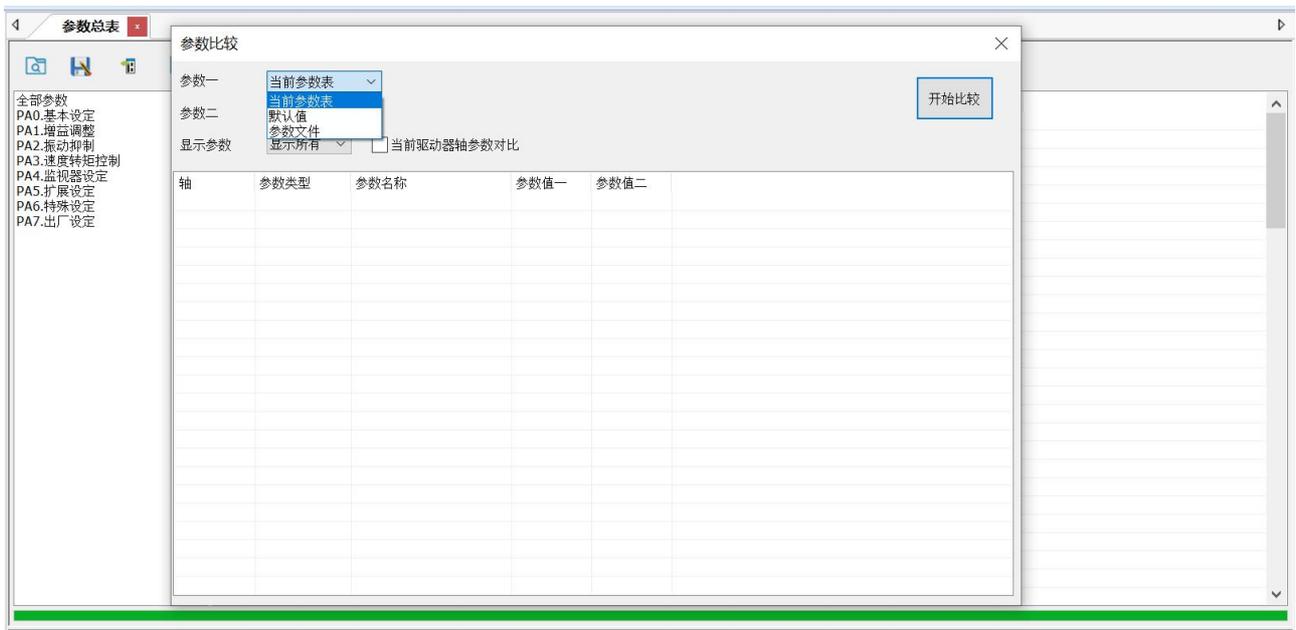

### 4.3.2 对象字典列表

对象字典编辑 Ver 1.00

索引(HEX) 2001 子索引(HEX) ALL 查找 显示模式 Default

对象类型 ALL 数据类型 ALL 访问属性 ALL 映射 ALL 显示所有

索引	子索引	数据类型	对象类型	名称	参数值	范围	访问属性	单位	默认值	映射	备注
0x683F	0x00	UINT16	VAR	Error Code	0x7321	0x0~0xFFFF	RO	-	0x0	TPDO	错误码
0x6840	0x00	UINT16	VAR	Control Word	0x0	0x0~0xFFFF	RW	-	0x0	RPDO	控制字
0x6841	0x00	UINT16	VAR	Status Word	0x618	0x0~0xFFFF	RO	-	0x0	TPDO	状态字
0x685A	0x00	INT16	VAR	Quick Stop Option Code	2	0~7	RW	-	2	RPDO	急停功能码
0x685B	0x00	INT16	VAR	Shutdown Option Code	0	0~1	RW	-	0	RPDO	关闭电源功能码
0x685C	0x00	INT16	VAR	Disable Operation Option ...	0	0~1	RW	-	0	RPDO	断使功能码
0x685D	0x00	INT16	VAR	Halt Option Code	1	1~4	RW	-	1	RPDO	暂停功能码
0x685E	0x00	INT16	VAR	Fault Reaction Option Code	0	0~2	RW	-	0	RPDO	错误反应功能码
0x6860	0x00	INT8	VAR	Mode of Operation	8	1~11	RW	-	8	RPDO	操作模式
0x6861	0x00	INT8	VAR	Mode of Operation Display	8	1~11	RO	-	0	TPDO	操作模式显示
0x6862	0x00	INT32	VAR	Position Demand Value	0	-2147483648~2...	RO	Unit	0	TPDO	位置指令值
0x6863	0x00	INT32	VAR	Position Actual Internal Val...	0	-2147483648~2...	RO	pulse	0	TPDO	内部实际位置
0x6864	0x00	INT32	VAR	Position Actual Value	0	-2147483648~2...	RO	Unit	0	TPDO	实际位置
0x6867	0x00	UINT32	VAR	Position Window	4	0~1500	RW	Unit	4	RPDO	位置窗口
0x6868	0x00	UINT16	VAR	Position Window Time	3	0~100	RW	ms	3	RPDO	位置窗口时间
0x686B	0x00	INT32	VAR	Velocity Demand Value	0	-2147483648~2...	RO	Unit/s	0	TPDO	速度指令值
0x686C	0x00	INT32	VAR	Velocity Actual Value	0	-2147483648~2...	RO	Unit/s	0	TPDO	实际速度
0x6871	0x00	INT16	VAR	Target Torque	0	0~1000	RW	0.1%	0	RPDO	目标转矩
0x6874	0x00	INT16	VAR	Torque Demand	0	-32768~32767	RO	0.1%	0	TPDO	转矩指令值
0x6877	0x00	INT16	VAR	Torque Actual Value	0	-32768~32767	RO	0.1%	0	TPDO	实际转矩
0x6878	0x00	INT16	VAR	Current Actual Value	0	-32768~32767	RO	0.1%	0	TPDO	实际电流
0x6879	0x00	UINT32	VAR	DC Link Circuit Voltage	9	0~2147483647	RO	mV	0	RPDO	直流母线电压
0x687A	0x00	INT32	VAR	Target Position	0	-2147483648~2...	RW	Unit	0	TPDO	目标位置
0x687C	0x00	INT32	VAR	Home Offset	0	-2147483648~2...	RW	Unit	0	RPDO	零点偏移
0x687D	0x00	UINT8	ARRAY	Number of Entries	2	0~2	RO	-	2	NO ...	子索引数量
0x687D	0x01	INT32	ARRAY	Min Position Limit	0	-2147483648~2...	RW	Unit	0	RPDO	最小位置限制值
0x687D	0x02	INT32	ARRAY	Max Position Limit	0	-2147483648~2...	RW	Unit	0	RPDO	最大位置限制值
0x687E	0x00	UINT8	VAR	Polarity	0	0~128	RW	-	0	RPDO	电机运行方向
0x6880	0x00	UINT32	VAR	Max Motor Speed	3000	0~2147483647	RW	r/min	3000	R/TP...	电机最大速度
0x6881	0x00	UINT32	VAR	Profile Velocity	10000	0~2147483647	RW	Unit/s	10000	R/TP...	协议速度
0x6883	0x00	UINT32	VAR	Profile Acceleration	10000	1~2147483647	RW	Unit/s <sup>2</sup>	10000	R/TP...	协议加速度

Process: PDS: Axis1(8:Fault) Axis2(8:Fault) ESM: Axis1(0:Unknown State) Axis2(0:Unknown State)

### 4.3.3 对象字典读写工具



**对象字典工具**

对象字典操作区

索引(HEX)	<input type="text" value="6060"/>	子索引(HEX)	<input type="text" value="00"/>	<input type="button" value="写入"/>
值(HEX)	<input type="text"/>	值(DEC)	<input type="text"/>	错误代码(HEX) <input type="text"/>

对象字典操作区1

索引(HEX)	<input type="text" value="6041"/>	子索引(HEX)	<input type="text" value="00"/>	<input type="button" value="读取"/>
值(HEX)	<input type="text"/>	值(DEC)	<input type="text"/>	错误代码(HEX) <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 连续读取

对象字典操作区2

索引(HEX)	<input type="text" value="6064"/>	子索引(HEX)	<input type="text" value="00"/>	<input type="button" value="读取"/>
值(HEX)	<input type="text"/>	值(DEC)	<input type="text"/>	错误代码(HEX) <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 连续读取


### 4.3.4 参数保存

4 参数总表



全部参数	编号	参数名称	轴A	轴B	最小值	最大值	默认值	单位	生效模式	备注
PA0.基本设定	PA0.00	指令脉冲数/转	10000	10000	200	51200	10000	P/R	立即有效	--
PA1.增益调整	PA0.01	开闭环模式选择	2	2	0	2	2	--	断电有效	0-开环
PA2.振动抑制	PA0.03	电机运行方向	0	0	0	1	0	--	立即有效	--
PA3.速度转矩控制	PA0.04	电机电感值	1500	1500	0	10000	1500	0.00...	立即有效	--
PA4.监视器设定	PA0.05	跟踪误差最大值	4000	4000	0	30000	4000	pulse	立即有效	--
PA5.扩展设定	PA0.07	编码器极性设置	0	0	0	1	0	--	立即有效	--
PA6.特殊设定	PA0.25	同步补偿时间1	2	2	0	50	2	--	立即有效	--
PA7.出厂设定	PA0.26	同步补偿时间2	100	100	0	500	100	--	立即有效	--
	PA0.27	PWM滞后周期数设定	2	2	0	50	2	--	立即有效	--
	PA0.28	指令平滑周期数设定	10	10	0	10000	10	--	立即有效	--
	PA0.31	拉零开关选择	0	0	0	1	0	--	立即有效	--
	PA0.32	保留	20000	20000	500	65535	20000	--	立即有效	--
	PA0.33	保留	0	0	0	1	0	--	停机有效	--
	PA0.37	使能保护阈值设定	4	4	1	10000	4	--	立即有效	--
	PA1.00	位置环Kp	25	25	0	100	25	--	立即有效	--
	PA1.01	速度环KI	48	48	0	10000	48	--	立即有效	--
	PA1.02	速度环Kp	25	25	0	10000	25	--	立即有效	--
	PA1.03	转矩前馈	50	50	0	10000	50	%	立即有效	--
	PA1.07	位置环滤波频率	3000	3000	0	3000	3000	Hz	立即有效	--

4 参数总表

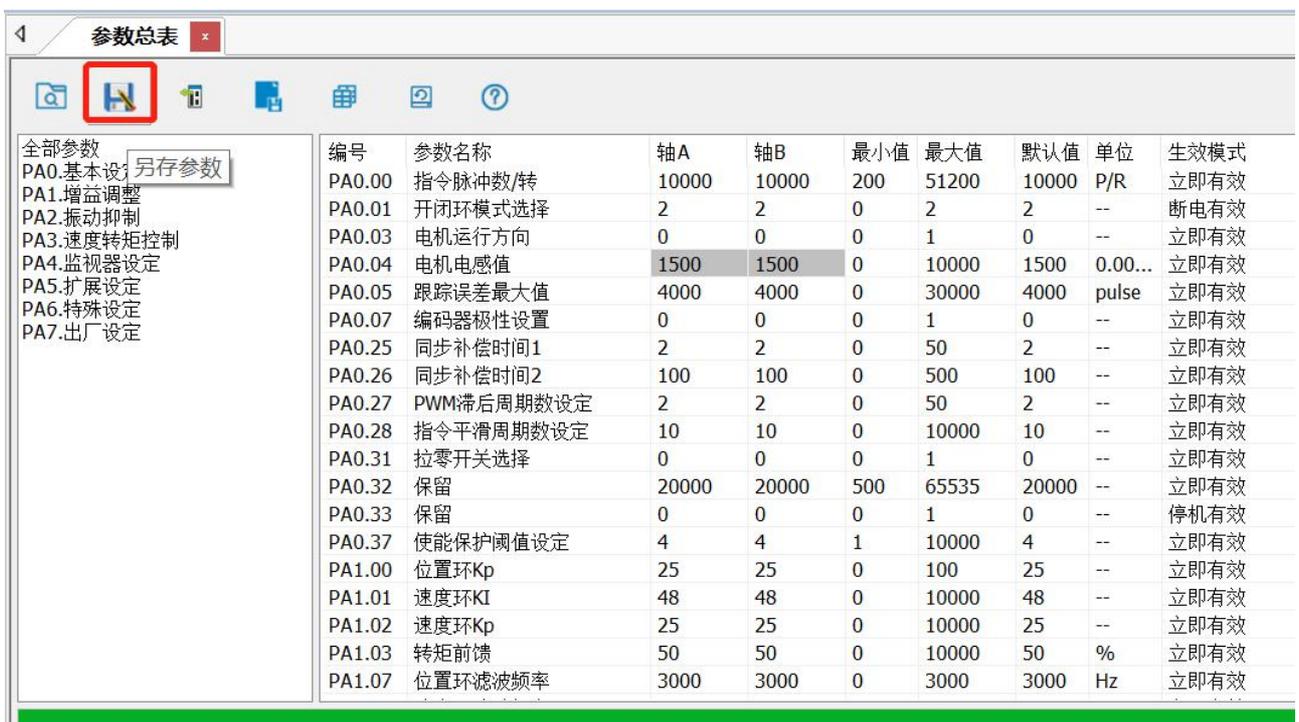

全部参数	编号	参数名称	轴A	轴B	最小值	最大值	默认值	单位	生效模式	备注
PA0.基本设定	PA0.00	指令脉冲数/转	10000	10000	200	51200	10000	P/R	立即有效	
PA1.增益调整	PA0.01	开闭环模式选择	2	2	0	2	2	--	断电有效	
PA2.振动抑制	PA0.03	电机运行方向	0	0	0	1	0	--	立即有效	
PA3.速度转矩控制	PA0.04	电机电感值	1500	1500	0	10000	1500	0.00...	立即有效	
PA4.监视器设定	PA0.05	跟踪误差最大值	4000	4000	0	30000	4000	pulse	立即有效	
PA5.扩展设定	PA0.07	编码器极性设置	0	0	0	1	0	--	立即有效	
PA6.特殊设定	PA0.25	同步补偿时间1	2	2	0	50	2	--	立即有效	
PA7.出厂设定	PA0.26	同步补偿时间2	100	100	0	500	100	--	立即有效	
	PA0.27	PWM滞后周期数设定	2	2	0	50	2	--	立即有效	
	PA0.28	指令平滑周期数设定	10	10	0	10000	10	--	立即有效	
	PA0.31	拉零开关选择	0	0	0	1	0	--	立即有效	
	PA0.32	保留	20000	20000	500	65535	20000	--	立即有效	
	PA0.33	保留	0	0	0	1	0	--	停机有效	
	PA0.37	使能保护阈值设定	4	4	1	10000	4	--	立即有效	
	PA1.00	位置环Kp	25	25	0	100	25	--	立即有效	
	PA1.01	速度环KI	48	48	0	10000	48	--	立即有效	
	PA1.02	速度环Kp	25	25	0	10000	25	--	立即有效	
	PA1.03	转矩前馈	50	50	0	10000	50	%	立即有效	
	PA1.07	位置环滤波频率	3000	3000	0	3000	3000	Hz	立即有效	

## 4.4 相关功能

### 4.4.1 试运行

位置JOG

轴选择: 轴A  多轴同步试运行

模式选择: 往复运动

设置

示教点动速度: 30 rpm

示教加减速时间: 200 ms/1000rpm

正转 当前位置: 0.0000 r 反转

设当前位置为起点 位置差: 0.0000 r 设当前位置为终点

0.0000 r 0.0000 r 0.0000 r

伺服使能 OFF

屏蔽外部使能



Step2: 位置JOG运行

Pr6.00 点动速度: 60 rpm

Pr6.03 加减速时间: 200 ms/1000rpm

%

## 第五章 功能设定与调整

### 5.1 常用功能设定

#### 5.1.1 电流设定

2CL3-EC403T:

Pr5.00	参数名称	电机峰值电流				
	设定范围	0~30	单位	0.1A	出厂默认值	25
	轴 1 对象字典索引	2000h				
	轴 2 对象字典索引	2800h				
	注意：如果是匹配较小电机，需要在使能之前，修改电流值。					

#### 5.1.2 细分设定

Pr0.00	参数名称	指令脉冲数/转				
	设定范围	200~51200	单位	Pluse/R	出厂默认值	10000
	轴 1 对象字典索引	2001h				
	轴 2 对象字典索引	2801h				
	注： 细分数可通过对象字典 0x2001 设定，也可以通过 0x6092-01 设定，两个参数是同步更新的。					

#### 5.1.3 电机运行方向设定

Pr0.03	参数名称	电机运行方向				
	设定范围	0~1	单位	-	出厂默认值	0
	轴 1 对象字典索引	2051h				
	轴 2 对象字典索引	2851h				
	注：修改电机运行方向的方式： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 0x2051 =0：正方向；=1：反方向</li> <li>● 0x607E =0：正方向；=128：反方向</li> </ul> 两个参数都可以修改电机运行方向，且是同步更新的，修改其中一个，另一个自动更新。					

#### 5.1.4 编码器分辨率设定

Pr7.01	参数名称	编码器分辨率				
	设定范围	4000~20000	单位	Pluse/R	出厂默认值	4000
	轴 1 对象字典索引	2029h				
	轴 2 对象字典索引	2829h				
	注：修改编码器分辨率的方法： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 0x2029 =0</li> <li>● 0x608F-01</li> </ul> 两个参数都可以修改编码器分辨率，且是同步更新的，修改其中一个，另一个自动更新。 2CL3-EC403T 支持 1000 线到 5000 线的编码器电机。按照 4 倍频，1000 线对应 4000 个编码器反馈脉冲，即 1000 线电机下，转一圈反馈 4000 个脉冲。					

## 5.1.5 IO 极性设定

Pr4.02	参数名称	I1 (可分别设定轴 1、轴 2 的 I1, 默认探针 1 输入功能)				
	设定范围	0~0xFFFF	单位	-	出厂默认值	0x17
	轴 1 对象字典索引	2152h	子索引	01		
	轴 2 对象字典索引	2952h	子索引	01		
	极性取反: 原值+0x80 I1 对应轴极性取反: 对应轴 Pr4.02 改值为 0x97 对象字典修改: 轴 1 的 I1 极性取反: 2152-01h 改值为 0x97 轴 1 的 I1 极性取反: 2952-01h 改值为 0x97					

Pr4.03	参数名称	I2 (可分别设定轴 1、轴 2 的 I2, 默认原点信号输入功能)				
	设定范围	0~0xFFFF	单位	-	出厂默认值	0x18
	轴 1 对象字典索引	2152h	子索引	02		
	轴 2 对象字典索引	2952h	子索引	02		
	极性取反: 原值+0x80 I2 对应轴极性取反: 对应轴 Pr4.03 改值为 0x98 对象字典修改: 轴 1 的 I2 极性取反: 2152-02h 改值为 0x98 轴 2 的 I2 极性取反: 2952-02h 改值为 0x98					


Pr4.04	参数名称	I3 (可分别设定轴 1、轴 2 的 I3, 默认正限位信号输入功能)				
	设定范围	0~0xFFFF	单位	-	出厂默认值	0x01
	轴 1 对象字典索引	2152h	子索引	03		
	轴 2 对象字典索引	2952h	子索引	03		
	极性取反: 原值+0x80 I3 对应轴极性取反: 对应轴 Pr4.04 改值为 0x81 对象字典修改: 轴 1 的 I3 极性取反: 2152-03h 改值为 0x81 轴 2 的 I3 极性取反: 2952-03h 改值为 0x81					

Pr4.05	参数名称	I4 (可分别设定轴 1、轴 2 的 I4, 默认负限位信号输入功能)				
	设定范围	0~0xFFFF	单位	-	出厂默认值	0x02
	轴 1 对象字典索引	2152h	子索引	04		
	轴 2 对象字典索引	2952h	子索引	04		
	极性取反: 原值+0x80 I4 对应轴极性取反: 对应轴 Pr4.05 改值为 0x82 对象字典修改: 轴 1 的 I4 极性取反: 2152-04h 改值为 0x82 轴 2 的 I4 极性取反: 2952-04h 改值为 0x82					


## 5.1.6 保存操作

MS 调试软件保存方法如下所示:

- 参数管理界面中修改过的参数, 点击“下发”后, 可直接保存。

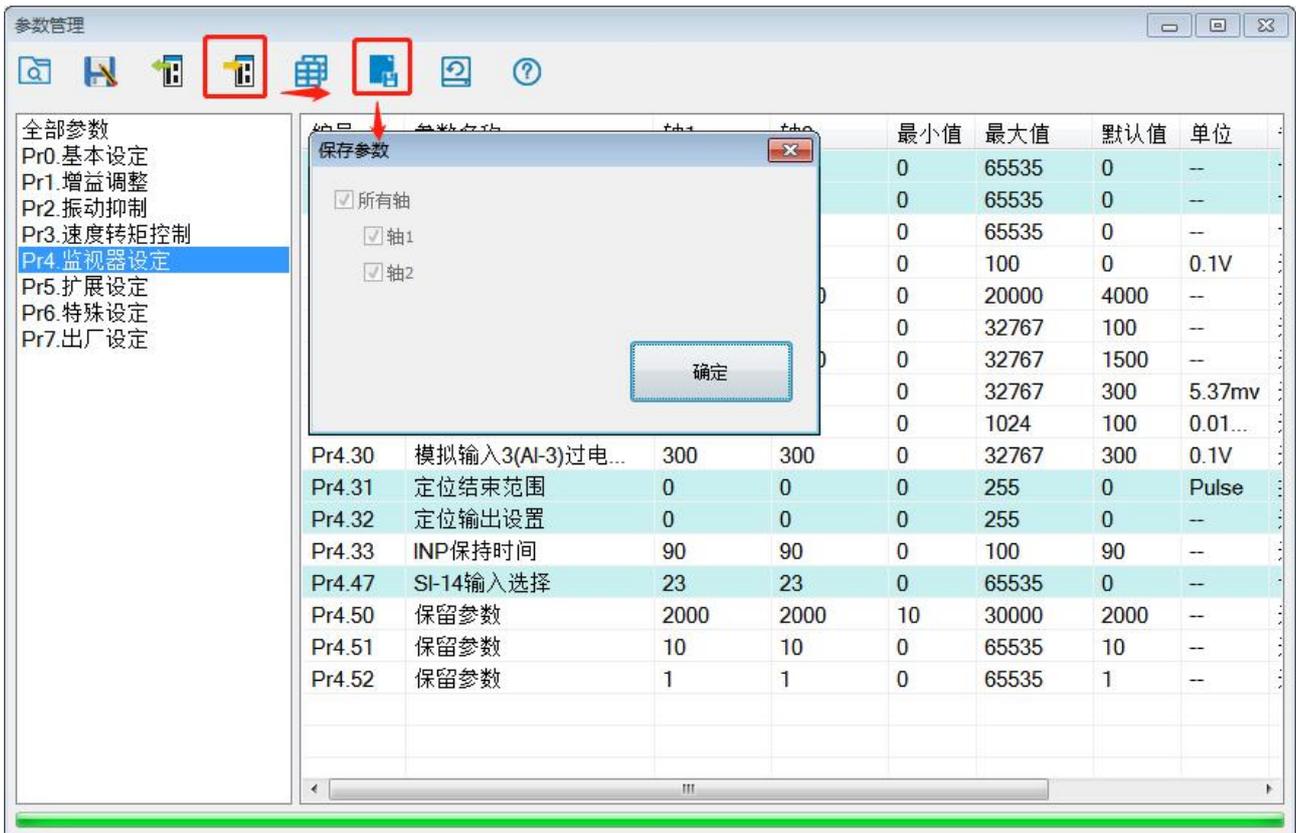

- 在对象字典列表中修改参数后，点击“下发”后，可直接保存。

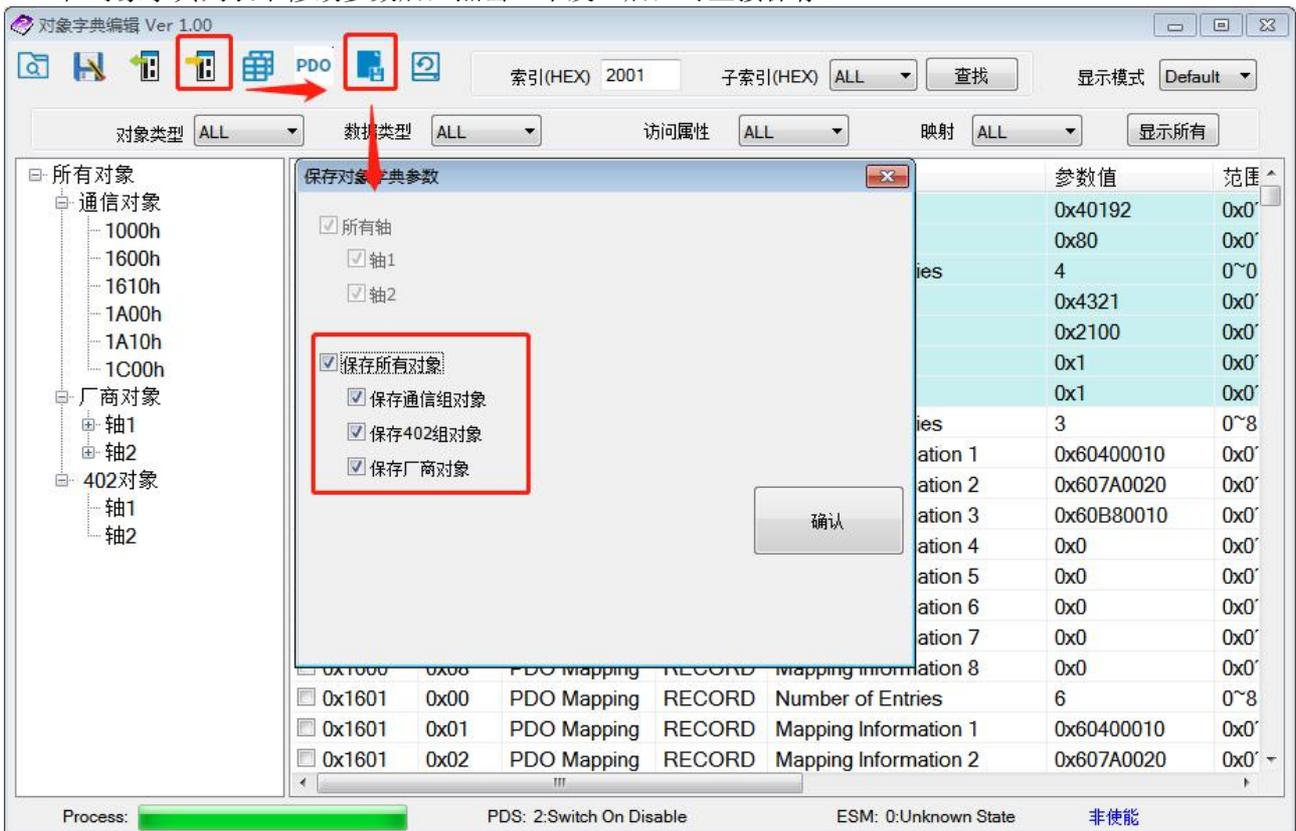


- 在对象字典读写工具中修改参数后，请在对象字典列表界面中进行保存。先点击“下发”后，后点击“保存”按钮。
- 注意：对象字典 0x1010-01~04 只适用于主站、PLC 保存用。在 MS 调试软件上操作无效。

## 5.2 IO 信号配置

可在 IO 设置界面，修改 IO 口功能，以及 IO 口的极性。

推荐使用 PC 调试软件进行参数设定，使用 PC 调试软件可以进行输入输出口的极性、滤波时间、功能更改等的配置，使用简单方便。

通过主站或者上位机配置输入和输出功能后立即有效。

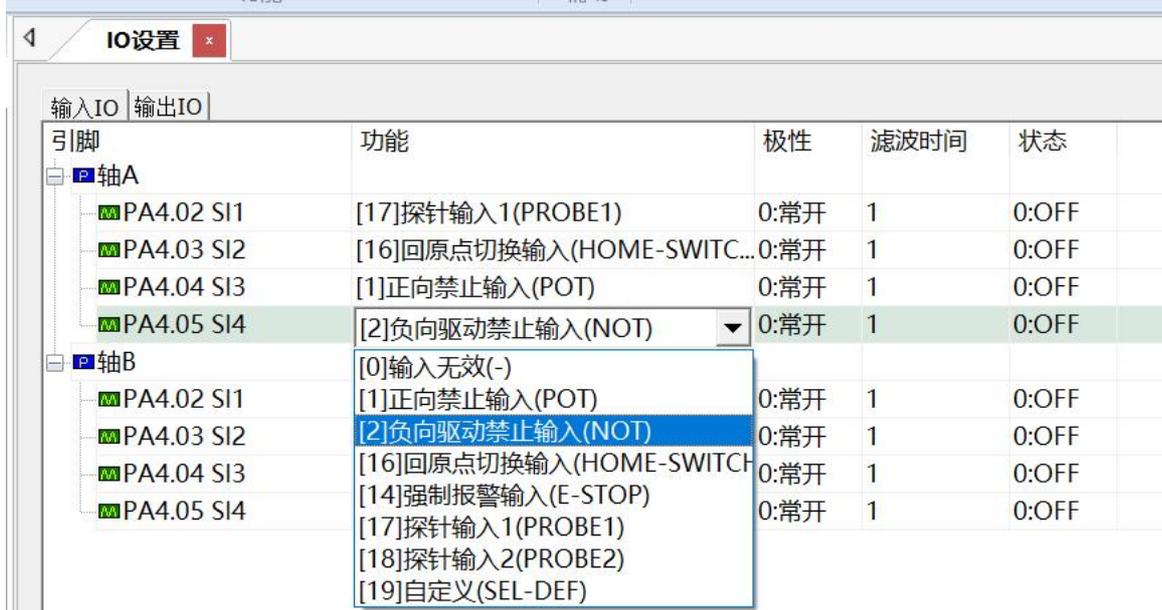

注：举例说明，以下列表中，

2152+01，表示对象字典为 2152，01 表示 1 号子索引；

2155.01，表示对象字典为 2155，01 表示 bit 1；

### 5.2.1 输入口配置

轴 1:

端口	功能设定对象字典	默认设定值	默认功能	输入口物理状态 监视 1(	输入口逻辑状态 监视 2
IN1	0x2152+01	0x17	探针 1 (Probe1)	0x2155.00=1	0x60FD.26=1
IN2	0x2152+02	0x16	原点 (Home)	0x2155.01=1	0x60FD.02=1
IN3	0x2152+03	0x01	正限位 (POT)	0x2155.02=1	0x60FD.01=1
IN4	0x2152+04	0x02	负限位 (NOT)	0x2155.03=1	0x60FD.00=1

轴 2:

端口	功能设定对象字典	默认设定值	默认功能	输入口物理状态 监视 1(	输入口逻辑状态 监视 2
IN5	0x2952+01	0x17	探针 1 (Probe1)	0x2955.00=1	0x68FD.26=1
IN6	0x2952+02	0x16	原点 (Home)	0x2955.01=1	0x68FD.02=1
IN7	0x2952+03	0x01	正限位 (POT)	0x2955.02=1	0x68FD.01=1
IN8	0x2952+04	0x02	负限位 (NOT)	0x2955.03=1	0x68FD.00=1

60FD 详细对应表:

轴 1:

输入口功能	0x2152 功能设定值	输入口逻辑状态 60FD 监视 2
无效	0x00	无
探针 1(Probe1)	0x17	0x60FD.26=1
探针 2(Probe1)	0x18	0x60FD.27=1
原点(Home)	0x16	0x60FD.02=1

正限位(POT)	0x01	0x60FD.01=1
负限位(NOT)	0x02	0x60FD.00=1
急停(EMG)	0x14	0x60FD.23=1
自定义(SI-MON)	0x19	IN1 设为“自定义”时 → 60FD.04=1 IN2 设为“自定义”时 → 60FD.05=1 IN3 设为“自定义”时 → 60FD.06=1 IN4 设为“自定义”时 → 60FD.07=1
电机 Z 信号输入	---	0x60FD.31=1
Z 信号脉冲宽度	---	0x60FD.32

轴 2:

输入口功能	0x2952 功能设定值	输入口逻辑状态 60FD 监视 2
无效	0x00	无
探针 1(Probe1)	0x17	0x68FD.26=1
探针 2(Probe1)	0x18	0x68FD.27=1
原点(Home)	0x16	0x68FD.02=1
正限位(POT)	0x01	0x68FD.01=1
负限位(NOT)	0x02	0x68FD.00=1
急停(EMG)	0x14	0x68FD.23=1
自定义(SI-MON)	0x19	IN1 设为“自定义”时 → 68FD.04=1 IN2 设为“自定义”时 → 68FD.05=1 IN3 设为“自定义”时 → 68FD.06=1 IN4 设为“自定义”时 → 68FD.07=1
电机 Z 信号输入	---	0x68FD.31=1
Z 信号脉冲宽度	---	0x60FD.32

IO 口滤波时间设定如下：（注：需使用 MS V2.0 调试软件）

引脚	功能	极性	滤波时间	状态
<b>轴A</b>				
PA4.02 SI1	[17]探针输入1(PROBE1)	0:常开	1	0:OFF
PA4.03 SI2	[16]回原点切换输入(HOME-SWITC...	0:常开	1	0:OFF
PA4.04 SI3	[1]正向禁止输入(POT)	0:常开	2	0:OFF
PA4.05 SI4	[2]负向驱动禁止输入(NOT)	0:常开	3	0:OFF
<b>轴B</b>				
PA4.02 SI1	[17]探针输入1(PROBE1)	0:常开	5	0:OFF
PA4.03 SI2	[16]回原点切换输入(HOME-SWITC...	0:常开	6	0:OFF
PA4.04 SI3	[1]正向禁止输入(POT)	0:常开	8	0:OFF
PA4.05 SI4	[2]负向驱动禁止输入(NOT)	0:常开	10	0:OFF
			15	0:OFF
			20	
			30	
			40	
			50	
			100	
			200	
			500	

## 5.2.2 输出口配置

轴 1:

端口	功能设定对象字典	默认设定值	默认功能	输出口物理状态监视 1
OUT1	0x2156+01	0x01	报警输出	0x2155+00
OUT2	0x2156+02	0x03	抱闸输出	0x2155+01

轴 2:

端口	功能设定对象字典	默认设定值	默认功能	输出口物理状态监视 1
OUT1	0x2956+01	0x01	报警输出	0x2955+00
OUT2	0x2956+02	0x03	抱闸输出	0x2955+01

输出功能设定值计算:

输出功能设定①	功能区数值	输出极性设定②	设定值
无功能输出	0	常开	0
报警 ALM	1	常闭	128
伺服准备 Ready	2		
抱闸 BRK	3		
到位 INP	4		
用户自定义输出	5		

输出设置值计算公式:

$$\text{设定值 (十进制)} = \text{输出功能设定①} + \text{输出极性设定②}$$

举例: 需要将 OUT2 设置为到位输出, 极性取反。

$$\text{则 } 2156+02=4+128=132(0x84)$$

主控输出设定:

轴 1:

信号名称	功能选择控制	极性功能配置		主控输出开启 60FE+01	主控输出使能 60FE+02
		不取反	取反		
OUT1	2156+01	0x05	0x85	bit16 (0x10000)	bit16 (0x10000)
OUT2	2156+02	0x05	0x85	bit17 (0x20000)	bit17 (0x20000)

轴 2:

信号名称	功能选择控制	极性功能配置		主控输出开启 68FE+01	主控输出使能 68FE+02
		不取反	取反		
OUT1	2956+01	0x05	0x85	bit16 (0x10000)	bit16 (0x10000)
OUT2	2956+02	0x05	0x85	bit17 (0x20000)	bit17 (0x20000)

自定义输出又称为通用输出、主控输出, 以轴 1 举例, 用法如下:

OUT1~OUT2 自定义输出控制, 分别对应 60FE-01h 和 60FE-02h 的 bit16、bit17 位, 当 60FE-01h 和 60FE-02h 相同对应位均为 1 时, 才能控制输出有效。

例如: 对于 OUT2, 只有当 60FE+01、60FE+02 都写 0x20000 (即 bit17=1) 时, OUT2 才输出有效。

### 5.3 电机异常停止设定

异常停止包括类型：

- 急停
- 限位急停

1、急停操作：

- ◇ 触发配置成急停功能的 IO 口；
- ◇ 对对象字典 0x6040 写 2；

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x22B4	00	急停输入选择码	R/W	DINT	0-1	0	--
轴 2	0x2AB4	00	急停输入选择码	R/W	DINT	0-1	0	--

0：急停会报警，复位解决  
1：急停不报警，急停功能由 605A 决定。

IO 口急停功能设定：

输入口功能	0x2152 功能设定值	输入口逻辑状态 60FD 监视 2
急停(EMG)	0x14	0x60FD.23=1

急停相关配置：

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x22B4	00	急停输入选择码	R/W	DINT	0-1	0	--
轴 2	0x2AB4	00	急停输入选择码	R/W	DINT	0-1	0	--

0：急停会报警，复位解决  
1：急停不报警，急停功能由 605A 决定。

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x605A	00	快速停止代码	R/W	INT	0~65535	2	--
轴 2	0x685A	00	快速停止代码	R/W	INT	0~65535	2	--

0：立即停止后，切换到断使能状态

1：通过 6084 电机减速停止后，切换到断使能状态

2：通过 6085 电机减速停止后，切换到断使能状态

3：通过 60C6 电机减速停止后，切换到断使能状态

4：立即停止后，切换到断使能状态

5：通过 6084 电机减速停止后，切换到急停状态，电机使能中

6：通过 6085 电机减速停止后，切换到急停状态，电机使能中

7：通过 60C6 电机减速停止后，切换到急停状态，电机使能中

CSP 模式下，605A 为 5-7 模式，急停后驱动器复位后控制字为 0x0086。主站不能使能，需控制字先切回零，才能在使能。

- 402 状态机切换到不使能的状态电机将自由停止。
- 6040h 对象的 bit8(Halt)为 1 时电机将以 6083h/6084h 为减速度进行减速停止。

**2、限位急停：**

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x22A9	00	限位模式	R/W	DINT	0-10	0	--
轴 2	0x2AA9	00	限位模式	R/W	DINT	0-10	0	--

0: 碰到正负限位, 驱动器停止, 发反向指令后驱动器能反向运行 (CSP 模式下, 放开限位报警 E1A0)  
1: 无效  
2: 碰到正负限位, 报警 E260  
3: 碰到正负限位, 驱动器停止, 发反向指令后驱动器能反向运行 (CSP 模式下, 放开限位不报警)  
注意: 22A9 = 3 只针对主站连接时是有效的, 但是如果只是上位机连接, 则无效

**5.4 指令滤波设定**

Pr2.00	参数名称	指令脉冲 FIR 滤波时间				
	设定范围	1~1024	单位	0.1ms	出厂默认值	100
	轴 1 对象字典索引	2010h	子索引	01		
	轴 2 对象字典索引	2810h	子索引	01		

**5.5 开环、闭环切换**

Pr0.01	参数名称	开闭环模式选择				
	设定范围	0~255	单位	-	出厂默认值	2
	轴 1 对象字典索引	2024h				
	轴 2 对象字典索引	2824h				

=0: 开环模式  
=2: 闭环模式  
注:  
在闭环模式下, 可以由闭环切成开环。但是对于开环驱动器, 不能切换到闭环。  
在由闭环切换到开环后, 驱动器电流单位为 0.1A。

**5.6 故障复位操作**


如果是可以清除的驱动器报警, 则 6040h 对象的位 7 通过设定 0→1, 切换 402 状态机从错误(Fault)到初始化完成, 无故障(Switch on disabled)。

**即对 6040h 写值 0x80 (10 进制的 128), 即可复位报警。**

或者使用主站上的复位功能块进行复位操作。

**5.7 抱闸功能运用**

2CL3-EC403T 的 O2 口, 默认为抱闸输出功能。该口作为抱闸功能运用时, 需要外接中间继电器, 同时, 在中继线圈两端, 需要反向并接续流二极管。抱闸输出接线:

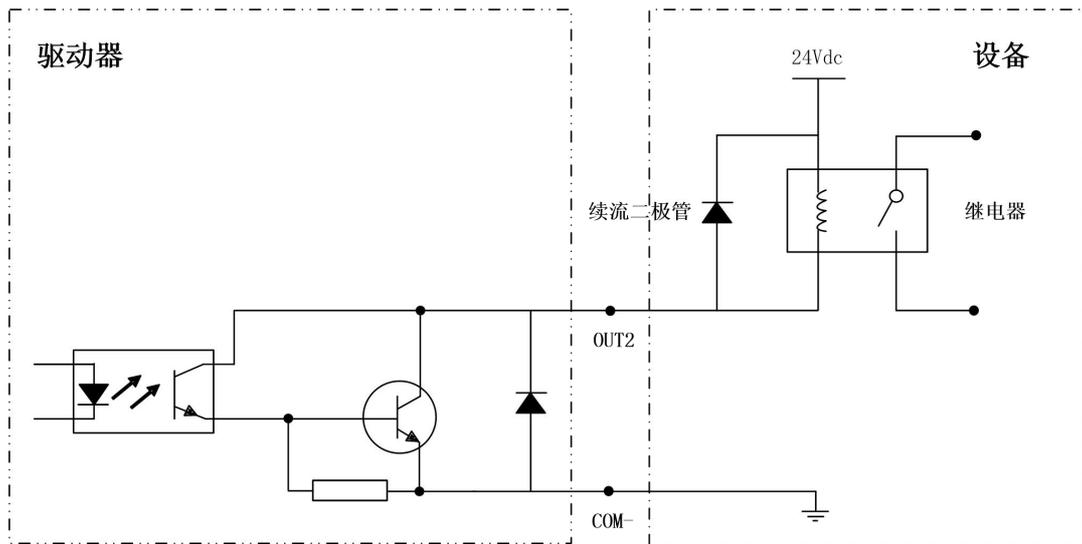

- 抱闸相关的三个对象字典，2403-01~03，分别用作抱闸释放延时和抱闸锁定延时，可根据需要设定；

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x2403	01	抱闸吸合延时	R/W	DINT	0~32767	250	ms
轴 2	0x2C03	01	抱闸吸合延时	R/W	DINT	0~32767	250	ms
轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x2403	02	抱闸松开延时	R/W	DINT	0~32767	250	ms
轴 2	0x2C03	02	抱闸松开延时	R/W	DINT	0~32767	250	ms
轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x2403	03	抱闸吸合速度阈值	R/W	DINT	0~32767	10	ms
轴 2	0x2C03	03	抱闸吸合速度阈值	R/W	DINT	0~32767	10	ms

## 5.8 同步相关设定

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x2232	00	软同步设定参数 1	R/W	DINT	0—50	2	--
轴 2	0x2A32	00	软同步设定参数 1	R/W	DINT	0—50	2	--

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x2233	00	软同步设定参数 2	R/W	DINT	0—500	100	
轴 2	0x2A33	00	软同步设定参数 2	R/W	DINT	0—500	100	

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x2234	00	PWM 滞后周期数	R/W	DINT	0—500	2	--
轴 2	0x2A34	00	PWM 滞后周期数	R/W	DINT	0—500	2	--

## 5.9 EtherCAT 从站别名设定

2CL3-EC403T 驱动器上，轴 1、轴 2 共用一个地址，其中轴 2 跟随轴 1 的地址，轴 2 的地址不能修改。

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x2150	00	从站站号	R/W	DINT	0~256	1	--
上电生效，参数 Pr4.38 为 1 时，才生效作为从站地址								

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x2151	00	从站地址来源	R/W	DINT	0~10	0	--
默认设为 0 时，从站地址来源于上电时刻拨码状态； 参数设为 1 时，从站地址来源于上电时刻参数 Pr4.37 的数值；								

## 5.10 整定参数调整

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x2013	00	电流环上电自整定	R/W	DINT	0~1	1	--
轴 2	0x2813	00	电流环上电自整定	R/W	DINT	0~1	1	--
0: 不自整定 1: 上电自整定								

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x2090	01	电流环 Kp	R/W	DINT	0~32767	1500	--
轴 2	0x2890	01	电流环 Kp	R/W	DINT	0~32767	1500	--

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x2090	02	电流环 Ki	R/W	DINT	0~32767	200	0x2090
轴 2	0x2890	02	电流环 Ki	R/W	DINT	0~32767	200	0x2090

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x2090	03	电流环 Kc	R/W	DINT	0~32767	300	--
轴 2	0x2890	03	电流环 Kc	R/W	DINT	0~32767	300	--

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x2091	01	速度环 Kp	R/W	DINT	0~10000	30	--
轴 2	0x2891	01	速度环 Kp	R/W	DINT	0~10000	30	--

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位

轴 1	0x2091	02	速度环 Ki	R/W	DINT	0~10000	3	--
轴 2	0x2891	02	速度环 Ki	R/W	DINT	0~10000	3	--
轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x2092	01	位置环 Kp	R/W	DINT	0~100	25	--
轴 2	0x2892	01	位置环 Kp	R/W	DINT	0~100	25	--

## 5.11 探针功能

探针功能是利用具有探针功能的输入信号来捕获电机实际位置，并记录下来。2CL3-EC 驱动器有两路输入 IO 信号支持探针功能，并可同时启用。探针功能相关对象字典如表所示。

轴 1 探针功能相关对象字典：

对象字典	位或对象字典含义					
60B8h	7~6	5	4	2	1	0
	-	探针 1 下降沿触发	探针 1 上升沿触发	-	探针 1 模式	探针 1 使能
	15~14	13	12	10	9	8
	-	探针 2 下降沿触发	探针 2 上升沿触发	-	探针 2 模式	探针 2 使能
60B9h	7	6	5~3	2	1	0
	探针 2 的实际电平	探针 1 的实际电平	-	探针 1 下降沿触发完成	探针 1 上升沿触发完成	探针 1 动作中
	15	14	13~11	10	9	8
			-	探针 2 下降沿触发完成	探针 2 上升沿触发完成	探针 2 动作中
60Bah	探针 1 上升沿捕获数据值寄存器					
60BBh	探针 1 下降沿捕获数据值寄存器					
60BCh	探针 2 上升沿捕获数据值寄存器					
60BDh	探针 2 下降沿捕获数据值寄存器					
60FDh	bit26 状态为 60B9 的 bit1 和 bit2 与逻辑，bit27 状态为 60B9 的 bit9 和 bit10 与逻辑					
2152h	可将其子索引 01h 和 02h 写入 17 或 18 配置为探针 1 或探针 2 功能					

轴 2 探针功能相关对象字典：

对象字典	位或对象字典含义					
68B8h	7~6	5	4	2	1	0
	-	探针 1 下降沿触发	探针 1 上升沿触发	-	探针 1 模式	探针 1 使能
	15~14	13	12	10	9	8
	-	探针 2 下降沿触发	探针 2 上升沿触发	-	探针 2 模式	探针 2 使能
68B9h	7	6	5~3	2	1	0
	探针 2 的实际电平	探针 1 的实际电平	-	探针 1 下降沿触发完成	探针 1 上升沿触发完成	探针 1 动作中

	15	14	13~11	10	9	8
			-	探针 2 下降沿触发完成	探针 2 上升沿触发完成	探针 2 动作中
68BAh	探针 1 上升沿捕获数据值寄存器					
68BBh	探针 1 下降沿捕获数据值寄存器					
68BCh	探针 2 上升沿捕获数据值寄存器					
68BDh	探针 2 下降沿捕获数据值寄存器					
68FDh	bit26 状态为 60B9 的 bit1 和 bit2 与逻辑, bit27 状态为 60B9 的 bit9 和 bit10 与逻辑					
2952h	可将其子索引 01h 和 02h 写入 17 或 18 配置为探针 1 或探针 2 功能					

以轴 1 的对象字典做出解释如下:

其他位的补充说明:

60B8h 的 bit0 和 bit8: 分别是探针 1 和探针 2 的启用、停止控制位, 上升沿有效。

60B8h 的 bit1 和 bit9: 探针模式分为单次模式和连续模式, 为 0 时是单次模式, 为 1 时是连续模式。



单次模式: 探针启动后, 只在第一个触发信号下捕获。为了再次捕获新位置值, 必须给 60B8 对象的 bit0/bit8 一个上升沿信号, 以重新起动作。

连续模式: 探针启动后, 每个触发信号下都进行捕获动作。

探针对象字典详解:

对象字典	参数名称	操作	备注
60B8	探针控制字	赋值	IO 端口设为 a 接 (常开接法) (1) 设置 60B8 为 0x0011, 探针 1 开启单次上升沿锁存; (2) 设置 60B8 为 0x 0013, 探针 1 开启连续上升沿锁存; (3) 设置 60B8 为 0x 0033, 探针 1 开启连续上升和下降沿锁存;  (1) 设置 60B8 为 0x 1100, 探针 2 开启单次上升沿锁存; (2) 设置 60B8 为 0x 1300, 探针 2 开启连续上升沿锁存; (3) 设置 60B8 为 0x 3300, 探针 2 开启连续上升和下降沿锁存;
60B9	探针状态字	读取	60B8 未开启探针功能时: 60B9 在探针 1 端口有高电平输入时为 0x4000, 60B9 在探针 2 端口有高电平输入时为 0x8000;  60B8 开启探针 1 功能后, 60B9 显示为 0x0001, 探针 1 有上升沿完成锁存后, 60B9 显示为 0x4003, 探针 1 有下降沿完成锁存后, 60B9 显示为 0x0005, 探针 1 有上升沿及下降沿均完成锁存后, 60B9 显示为 0x0007 (探针 1 端口为低电平, 若为高电平则为 0x4007);  60B8 开启探针 2 功能后, 60B9 显示为 0x0100, 探针 2 有上升沿完成锁存后, 60B9 显示为 0x8300, 探针 2 有下降沿完成锁存后, 60B9 显示为 0x0500, 探针 2 有上升沿及下降沿均完成锁存后, 60B9 显示为 0x0700 (探针 2 端口为低电平, 若为高电平则为 0x8700)。
60BA	探针数据 1	读取	探针 1 的上升沿锁存开启后, 探针 1 端口电平由低变高时 60BA 数据相应变化: 若 60B8 设置探针 1 为单次锁存, 则 60BA 只锁存一次, 后续电平由低至高不再变化; 若 60B8 设置探针 1 为连续锁存, 则 60BA 跟随电平变化, 探针 1 端口电平由低至高变化 1 次则锁存位置相应变化 1 次;
60BB	探针数据 2	读取	探针 1 的下降沿锁存开启后, 探针 1 端口电平由高变低时 60BB 数据相应变化: 若 60B8 设置探针 1 为单次锁存, 则 60BB 只锁存一次, 后续电平由高至低不再变化; 若 60B8 设置探针 1 为连续锁存, 则 60BA 跟随电平变化, 探针 1 端口电平由高至低变化 1 次则锁存位置相应变化 1 次

60BC	探针数据 3	读取	探针 2 的上升沿锁存开启后，探针 2 端口电平由低变高时 60BC 数据相应变化： 若 60B8 设置探针 2 为单次锁存，则 60BC 只锁存一次，后续电平由低至高不再变化； 若 60B8 设置探针 2 为连续锁存，则 60BC 跟随电平变化，探针 2 端口电平由低至高变化 1 次则锁存位置相应变化 1 次
60BD	探针数据 4	读取	探针 2 的下降沿锁存开启后，探针 2 端口电平由高变低时 60BD 数据相应变化： 若 60B8 设置探针 2 为单次锁存，则 60BD 只锁存一次，后续电平由高至低不再变化； 若 60B8 设置探针 2 为连续锁存，则 60BD 跟随电平变化，探针 2 端口电平由高至低变化 1 次则锁存位置相应变化 1 次
60D5	探针 1 上升沿触发计数器	读取	探针 1 上升沿有变化时，60D5 相应累加 1 次。
60D6	探针 1 下降沿触发计数器	读取	探针 1 下降沿有变化时，60D6 相应累加 1 次。
60D7	探针 2 上升沿触发计数器	读取	探针 2 上升沿有无变化，60D7 相应累加 1 次。
60D8	探针 2 下降沿触发计数器	读取	探针 2 下降沿有变化时，60D8 相应累加 1 次。
60FD	IO 口设置为探针输入 1 后输入 IO 状态	读取	IO 口 1 设为探针 1，当 60B8 开启探针 1 功能且探针 1 有锁存状态完成时，60FD 的 bit26 为 1，且此 bit 位状态跟随物理电平变化，如单次上升沿锁存，锁存完成后再次有上升沿变化，60BA 值不再变化，但 60FD 状态变化
60FD	IO 口设置为探针输入 2 后输入 IO 状态	读取	IO 口 2 设为探针 2，当 60B8 开启探针 2 功能且探针 2 有锁存状态完成时，60FD 的 bit27 为 1，且此 bit 位状态跟随物理电平变化，如单次上升沿锁存，锁存完成后再次有上升沿变化，60BC 值不再变化，但 60FD 状态变化

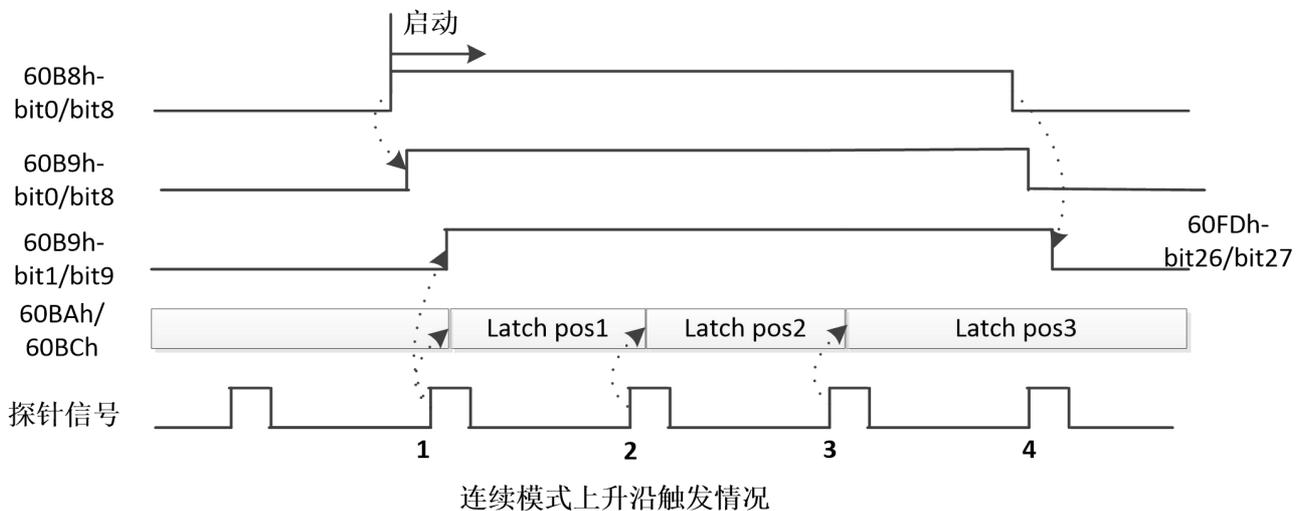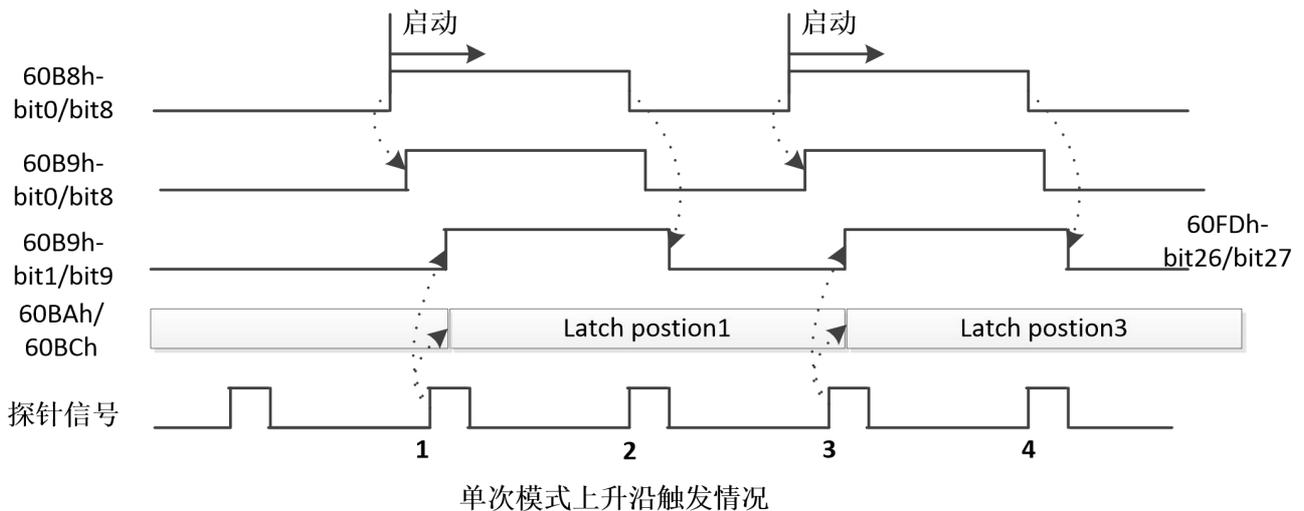

## 第六章 EtherCAT 通信基础

### 6.1 简介

传统的以太网设备组成的网络中，每个设备都能接收到网络中的所有数据包，指定设备的有用信息必须在应用层逐一提取，该方式严重影响了应用层执行效率。


EtherCAT 技术突破了传统以太网解决方案的系统限制，不必再像其它以太网那样每个连接点都接收以太网中所有的数据包。当数据帧通过每一个设备时，EtherCAT 从站设备在报文经过其节点时读取相应的编址数据。同样，输入数据可以在报文通过时插入至报文中。在帧被传递(几纳秒的延迟)过去的时候，从站会识别出相关命令，并进行处理。此过程是在从站控制器中通过硬件实现的，因此与协议栈处理器性能无关。由于以太网帧到达许多设备的数据，在发送和接收方向，可用的数据速率增加至超过 90%，对 100BaseTX 全双工功能得到更充分的利用，使 > 100 MBit/S 的有效数据率 (> 2×100 MBit/S 90%) 可以实现。

### 6.2 规格

项目	描述	
EtherCAT 规格	物理层	100BASE-TX
	通信连接器	RJ45 × 2 (端子 CN3A=IN, CN3B=OUT)
	网络拓扑结构	总线型
	波特率	2 × 100 Mbps (全双工)
	同步管理器	SM0: 邮箱接收 (主站 TO 从站) SM1: 邮箱发送 (从站 TO 主站) SM2: 过程数据输出 (主站 TO 从站) SM3: 过程数据输入 (从站 TO 主站)
	通信对象	SDO: 服务数据对象 PDO: 过程数据对象 EMCY: 紧急事件
	通讯协议标准	CoE (CANopen over EtherCAT)
	设备协议标准	IEC61800-7 CiA 402 Drive Profile
	控制模式	CSP (Cyclic Synchronous Position) 循环同步模式 PP (Profile Position) 协议位置模式 PV (Profile Velocity) 协议速度模式 HM (Homing) 回原点模式
	同步模式	DC Synchronization FreeRun
	循环周期	250us、500us、750us、1ms、2ms、4ms、8ms...20ms
主要端口配置	工作电压	24~48Vdc
	总线地址设定	2 个 16 进制拨码设定
	数字输入	4 路输入功能*2
	数字输出	2 路输出功能*2
	报警设定	具有过流、过压等系列保护功能

### 6.3 状态说明

2CL3-EC403T 采用 2 位数码管以及 RJ45 口上的指示灯来显示 EtherCAT 相关状态。

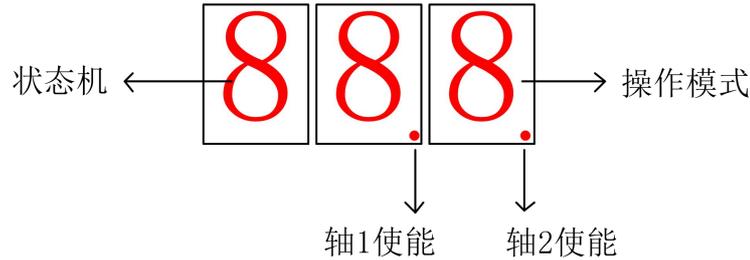

数码管显示部分初始化结束后，进入运行阶段。该阶段，数码管默认进行“状态机/操作模式”显示：

- 第一位数码管显示状态机；
- 第二、第三位数码管显示操作模式；

数码管位数值	状态机	操作模式
0	无通讯	无模式
1	初始化	位置模式 (PP)
2	预操作	---
3	---	速度模式 (PV)
4	安全操作	---
	---	---
6	---	回原点模式 (HM)
	---	---
8	操作	循环同步位置模式 (CSP)

状态	通讯功能
初始化	主从站之间无通讯
预操作	邮箱通讯有效，无过程数据通讯，即 SDO 功能有效
安全操作	邮箱通讯及发送过程数据通讯有效，即 SDO 及 TXPDO 有效
操作	邮箱通讯、接收及发送过程数据通讯有效，即 SDO、RXPDO 及 TXPDO 有效

RJ45 网口灯定义说明：

RUN: 运行状态：

名称	颜色	状态	描述
RUN	绿色	关	初始化状态
		闪烁	预操作状态
		单闪	安全操作状态
		开	操作状态

ERR: 错误指示灯：

名称	颜色	状态	描述
ERR	红色	关	无错误
		慢闪烁	通信设置错误
		单闪	同步错误或通信数据错误
		双闪	请求看门狗超时
		快闪烁	引导错误
		开	内部总线看门狗超时

L/A :

名称	颜色	状态	描述
L/A IN L/A OUT	绿色	关	物理层链路无建立
		开	物理层链路建立
		闪烁	链路建立后交互数据


## 6.4 EtherCAT 从站信息 (ESI)

EtherCAT 从站信息 (ESI) 文件是一个基于 XML 构建的文档，驱动器通过读取该文件来发布网络中可访问的属性。

2CL3-E403T 驱动器的 ESI 文件可在雷赛官方网站上找到，名称“2CL3-EC403T\_V1.\*\*\*\*.xml”，其中，星号 (\*\*\*\*) 表示版本号。

## 6.5 EtherCAT 状态机

EtherCAT 状态机俗称“通讯状态机”，主要用于管理主从站之间的通讯，通讯功能主要包含邮箱和过程数据的通讯。EtherCAT 状态转换关系如图所示。

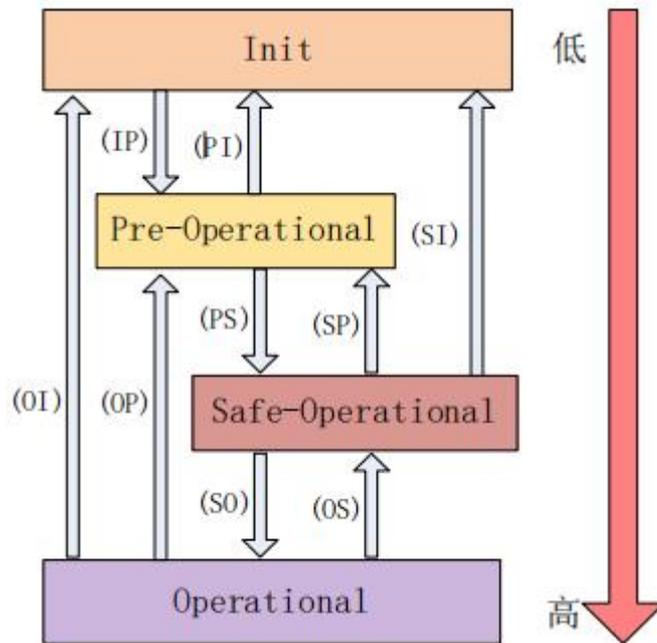

EtherCAT 状态机的转换具有以下特点：

- ①从初始化到操作，必须严格按照初始化→预操作→安全操作→操作的顺序从低到高进行转换，不可越级。
- ②从高到低转换时，可以越级转换。
- ③主站是所有的状态转换的发起者，从站响应主站所请求的状态转换。
- ④如果主站请求的状态转换失败，从站发送错误信息给主站。

表 6.1 EtherCAT 状态机的通讯功能

状态及转换	通讯功能
初始化 (Init)	主从站之间无通讯
预操作 ((Pre-Operational))	邮箱通讯有效，无过程数据通讯，即 SDO 功能有效
安全操作 (Safe-Operational)	邮箱通讯及发送过程数据对象有效，即 SDO 及 TXPDO 有效
操作 (Operational)	邮箱通讯、接收及发送过程数据对象有效，即 SDO、RXPDO 及 TXPDO 有效

## 6.6 服务数据对象 (SDO)

### SDO:

SDO 用于传输非循环数据，如通信参数配置和伺服运行参数配置。CoE 服务类型包括紧急消息，

SDO 请求和 SDO 响应。2CL3-EC403T 系统支持 SDO 服务，EtherCAT 主站可以通过使用 SDO 读写驱动系统的对象字典，从而配置、监控、控制驱动系统。

SDO 采用的是客户端/服务器模型；SDO 操作中主站对应为客户端，2CL3-EC 从站为服务器，所有传输都必须是客户端发起，服务器响应。

在传统 CANopen DS301 模式下，SDO 协议为了匹配 CAN 报文数据长度，一次只能传输 8 个字节。在 COE 增强模式下仅扩大有效载荷数据而不改变协议首部；在这种方式下，SDO 协议使用更大数据长度的邮箱，从而提高了大数据的传输效率。

## 6.7 过程数据对象 (PDO)

### 6.7.1 PDO 概述

PDO 用于传输周期数据。周期数据是指在每个网络周期中，主站与从站之间传输的数据。这些数据都是驱动器运行所必需的，如：控制字，状态字，设定点。

PDO 一般用于实时的数据更新；其分为接收 PDO(RXPDO)和发送 PDO(TXPDO)，前者的数据流方向是主站到从站，后者则是从站到主站。

2CL3-EC 的 PDO 功能支持同步周期的刷新方式，也支持非周期的更新方式。当主站选择为分布时钟同步模式时，PDO 将按同步周期更新；如果选择自由运行模式，那么 PDO 数据的更新将是非周期性的。

PDO VS SDO:

对比项	PDO	SDO
通讯能力	32 字节 (E)/8 字节 (C)	一般为 4 字节 (快速传输)
效率	高	低
优先级	高	低
实时性	实时	非实时
传输主动性	主动传输	被动传输 (主站发起)
对象字典访问	间接访问	直接访问
	访问 PDO 映射对象	访问任意对象
同步性	同步、异步	异步
应用场合	实时数据传输	配置 PDO 映射，参数设置

### 6.7.2 PDO 映射

通过 PDO 映射，可实现映射对象的实时传输。

2CL3-EC 每个轴支持 4 组 RXPDO 和 2 组 TXPDO 同时传输，每个 PDO 对象可以映射 8 个对象字典对象 (最大长度 32 字节)。

### 6.7.3 PDO 动态映射

与 CIA DS301 不同，COE 使用 PDO 指定对象 (1C12h/1C13h) 来配置 PDO 映射对象 (1600h~1603h/1A00h~1A01h) 到 PDO 对象同步管理器 (同步管理器 2/3)，PDO 指定对象定义。

## 6.7.4 PDO 动态映射过程

以轴 1 为例：

- 将 EtherCAT 状态机切换到预操作，此状态下可以用 SDO 来配置 PDO 映射。
- 清除 PDO 指定对象的 PDO 映射对象，即设置 1C12-00h/1C13-00h 为 0。
- 使 PDO 映射对象无效，即对 1600h~1603h/1A00h~1A01h 的子索引 0 赋值为 0。
- 重新配置 PDO 映射内容，将映射对象按表 6.3 式写入到 1600-01h~1600-08h、1601-01h~1601-08h、1602-01h~1602-08h、1603-01h~1603-08h(1600h-01 开始写入的为 RXPDO 映射内容)、1A00-01h~1A00-08h 或 1A01-01h~1A01-08h(1A00h-01 开始写入的为 TXPDO 映射内容)范围的对象中。
- 设置 PDO 映射对象的总个数，即将映射对象的个数写入到 1600-00h、1601-00h、1602-00h、1603-00h、1A00-00h 或 1A01-00h 中，未配置映射内容的 PDO 映射对象总个数将为 0。
- 写有效的 PDO 映射对象索引到 PDO 指定对象，即将有效的 RXPDO 映射对象索引 1600h~1603h 写入到 1C12-01h~1C12-04h 中，将有效的 TXPDO 映射对象索引 1A00h、1A01h 写入到 1C13-01h、1C13-02h 中。
- 设置 PDO 指定对象的总个数，即将映射对象个数写入到 1C12-00h、1C13-00h
- 转换 EtherCAT 状态机到安全操作或以上，配置的 PDO 映射将有效。

## 6.8 同步模式

### 6.8.1 自由运行模式


自由运行模式下，2CL3-EC 采用异步方式处理主站发送的过程数据；它仅适用于非同步运动模式，如原点模式、协议位置模式等。

### 6.8.2 分布式时钟同步模式

EtherCAT 通信的同步基于称为分布式时钟的机制。使用分布式时钟，所有设备通过共享相同的参考时钟而达到彼此同步。从设备将内部应用程序同步到根据参考时钟生成的 Sync0 事件。

2CL3-EC403T 采用下图所示的分布式时钟同步方式，当主站发送过程数据到从站后，从站立即读取过程数据，然后等待同步信号触发过程数据作用到驱动器。

过程数据必须提前于 SYNC0 信号  $T_1$  时间到达 2CL3-EC 驱动器，驱动器在 SYNC0 事件到来之前已经完成了过程数据的解析和相关控制计算，当接收到 SYNC0 事件后，驱动器马上实施控制动作，此方式具有较高的同步性能。

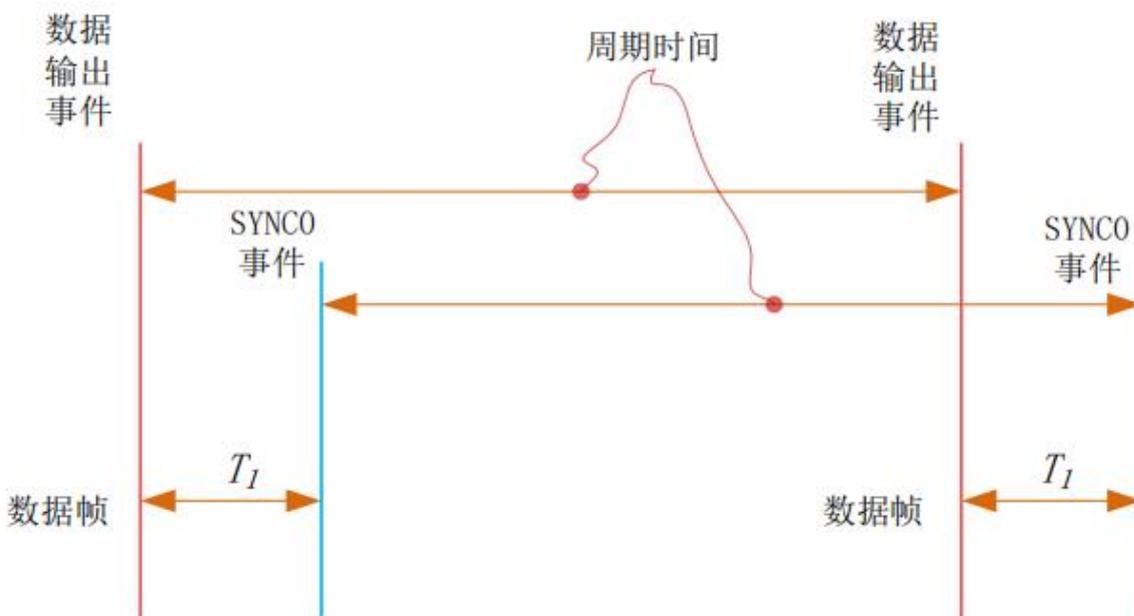

## 第七章 控制模式

### 7.1 2CL3-EC 驱动系统运动步骤

- A、EtherCAT 主站发送“控制字(6040h)”初始化驱动器。
- B、驱动器反馈“状态字(6041h)”到主站，以示准备好(状态字指示)。
- C、主站发送使能命令(控制字切换)。
- D、驱动器使能并反馈状态至主站
- E、主站发送回零命令进行回零(回零运动参数及控制字切换)。
- F、驱动器回零完成并告知主站(状态字指示)
- G、主站发送位置模式命令进行位置运动(位置运动参数及控制字切换)或者发送速度命令进行速度运动(速度运动参数及控制字切换)。
- H、驱动器执行运动完成(位置运动)，运动过程中 2CL3-EC 反馈位置/速度到主站监视。
- I、主站发送命令进行下一次运动。

### 7.2 CiA402 状态机

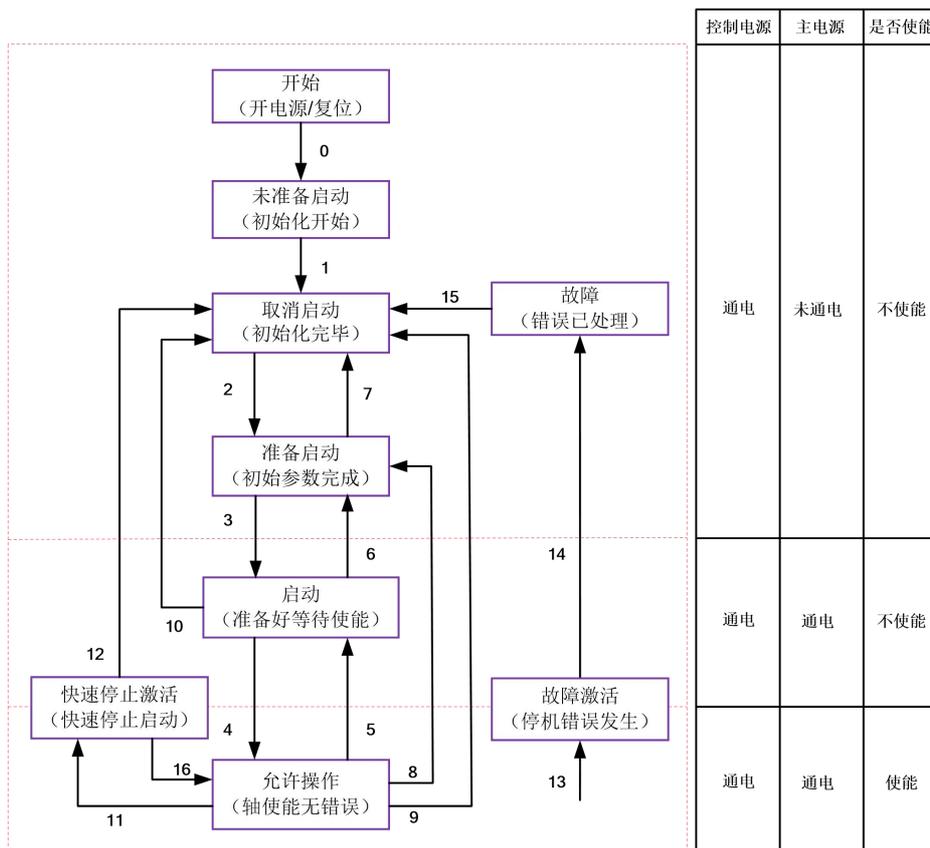


图 7.1 2CL3-EC 的 402 状态机

图 7.1 中的状态对应驱动器动作如表 7.1 所列。

表 7.1 状态对应驱动器动作

状态	2CL3-EC 驱动器动作
未准备启动	驱动器已供电，开始初始化；如有抱闸，抱闸锁紧；轴不使能
取消启动	初始化完毕，参数初始化，无故障；轴不使能
准备启动	参数初始化完成；轴不使能
启动	驱动器准备好，等待使能

允许操作	使能, 无错误
快速停止激活	快速停止启动
故障激活	停机的错误发生, 未处理; 轴不使能
故障	错误已处理, 等待切换 402 状态机从错误(Fault)到取消启动(Switch on disabled), 轴不使能

402 状态机的转换是依靠主站操作 2CL3-EC 伺服系统的控制字(6040h)来完成的。

表 7.2:

CiA402 状态切换		控制字 6040h	状态字 6041h 的 Bit1-Bit9
0	上电--> 初始化	自然过渡	0x0000
1	初始化--> 伺服无故障	自然过渡, 若发生错误, 直接进入 13	0x0250
2	伺服无故障--> 伺服准备好	0x0006	0x0231
3	伺服准备好--> 等待伺服打开使能	0x0007	0x0233
4	等待伺服打开使能--> 伺服运行	0x000F	0x0237
5	伺服运行--> 等待伺服打开使能	0x0007	0x0233
6	等待伺服打开使能--> 伺服准备好	0x0006	0x0231
7	伺服准备好--> 伺服无故障	0x0000	0x0250
8	伺服运行--> 伺服准备好	0x0006	0x0231
9	伺服运行--> 伺服无故障	0x0000	0x0250
10	等待伺服打开使能--> 伺服无故障	0x0000	0x0250
11	伺服运行--> 快速停机	0x0002	0x0217
12	快速停机--> 伺服无故障	自然过渡	0x0250
13	故障停机	自然过渡	0x021F
14	故障停机--> 故障	自然过渡	0x0218
15	故障--> 伺服无故障	0x80	0x0250
16	快速停机--> 伺服运行	0x0F	0x0237

各模式下, 控制字和状态字典典型值(与操作参考值)对应表, 表 7.3:

模式	步骤	0	1	2	3	4	5	6	7	6->8
	动作	预备工作	初始	得电	启动	使能	启动运行	变位	停止	故障
CSP 模式 8	6040	建立通信 OP 状态, 激活 NC 轴	--	06h	07h	1fh	主站发送指令	主站控制	主站停止位置指令	过压
	6041		--	0631h	0633h	1637h	1237h	1237h	1637h	638h
PP 模式 1	6040	建立通信	00h	06h	07h	0fh	2fh	3fh	10fh	过压
	6041	OP 状态, 设置运动参数	650h	631h	633h	8637h	8237h	1237h	0737h	638h
PV 模式 3	6040	建立通信 OP 状态, 设置运动参数	00h	06h	07h	0fh	使能后即运行	变速度	10fh	过压
	6041		650h	631h	633h	237h	237h	237h	0737h	638h
HM 模式 6	6040	建立通信 OP 状态, 设置运动参数	00h	06h	07h	0fh	1fh	错误/完成	10fh	过压
	6041		670h	631h	633h	8737h	237h	2637h /1637h	737h	638

### 7.3 控制模式的设定

利用 6060h 可以设置 2CL3-EC 的操作模式，6061h 可以显示当前设置的模式是否被 2CL3-EC 所执行，两者的定义是完全一致的，如表 7.3 所示。

表 7.4 6060h/6061h 对象定义

数据	英文名称	简称	中文名称
1	Profile position mode	PP	协议位置模式
3	Profile velocity mode	PV	协议速度模式
6	Homing mode	HM	原点模式
8	Cyclic synchronous position mode	CSP	循环同步位置模式

### 7.4 操作模式下的共同设定

#### 7.4.1 控制字

控制字(6040h)定义如表 7.5 所示。

表 7.5 控制字(6040h)位定义

位	15~11	10~9	8	7	6~4	3	2	1	0
定义	无	无	暂停	错误复位	视操作模式而定	允许操作	快速停止	电压输出	启动

位 7 与 3~0 的组合可触发的 402 状态机的转换命令如表 7.6 所示。

表 7.6 位 7 与 3~0 组合下转换命令

转换命令	位 7 与 3~0 组合					6040 典型值	402 状态机转换 *1)
	7: 错误复位	3: 允许操作	2: 快速停止	1: 电压输出	0: 启动		
关闭电源	0	×	1	1	0	0006h	2;6;8
启动	0	0	1	1	1	0007h	3*
启动	0	1	1	1	1	000Fh	3**
无输出电压	0	×	×	0	×	0000h	7;9;10;12
快速停止	0	×	0	1	×	0002h	7;10;11
未允许操作	0	0	1	1	1	0007h	5
允许操作	0	1	1	1	1	000Fh	4;16
错误复位	上升沿	×	×	×	×	0080h	15

×代表不受此位状态的影响；

\*表示在设备启动状态执行此转换；

\*\*表示对启动状态无影响，保持在启动状态。

\*1) 切换状态与图 3.1 对应。

位 8 与 6~4 在不同操作模式下的含义如表 7.7 所示。

表 7.7 位 8 和 6~4 在不同模式下的含义

位	操作模式			
	协议位置模式 (PP)	协议速度模式 (PV)	原点模式 (HM)	循环同步位置模式 (CSP)
8	减速停止	减速停止	减速停止	无效
6	绝对/相对	无效	无效	无效
5	立即触发	无效	无效	无效
4	新位置点	无效	启动运动	无效

## 7.4.2 状态字

状态字(6041h)定义如表 7.8 所示。

表 7.8 状态字位定义

位	定义
15~14	保留
13~12	视操作模式而定
11	限位有效
10	位置到达
9	远程
8	保留
7	保留
6	未启动
5	快速停止
4	电压输出
3	错误
2	允许操作
1	启动
0	准备启动

位 11 限位有效在硬件限位有效时会置位。

位 6 与 3~0 的组合代表的设备状态如表 7.9 所示。

表 7.9 位 6 与 3~0 的组合含义

位 6 与 3~0 组合	设备状态机状态
xxxx,xxxx,x0xx,0000	未准备启动
xxxx,xxxx,x1xx,0000	取消启动
xxxx,xxxx,x01x,0001	准备启动
xxxx,xxxx,x01x,0011	启动
xxxx,xxxx,x01x,0111	允许操作
xxxx,xxxx,x00x,0111	快速停止激活
xxxx,xxxx,x0xx,1111	故障效应激活
xxxx,xxxx,x0xx,1000	故障

x代表不受此位状态的影响。

## 7.4.3 同步周期设定

2CL3-EC 支持的同步周期默认为 250us~20ms。范围内 250us 整数倍率关系均支持，最小最大同步周期可以设置，最小可以参数设置 250us，最大可以参数设置 20ms。

## 7.4.4 举例-如何使能

本节介绍如何使用控制字(6040h)/状态字(6041h)命令切换/状态判断使 2CL3-EC 控制的电机轴使能。

步骤如下：

- 步骤 1: 对控制字 6040h 写 0，然后按位与 0x250 是否等于 0x250
- 步骤 2: 对控制字 6040h 写 6，然后按位与 0x231 是否等于 0x231
- 步骤 3: 对控制字 6040h 写 7，然后按位与 0x233 是否等于 0x233
- 步骤 4: 对控制字 6040h 写 15，然后按位与 0x237 是否等于 0x1237

## 7.5 位置控制功能（CSP、PP、HM）

### 7.5.1 位置控制共通功能

对象字典索引	子索引	含义	访问方式	PDO	对应模式		
					pp	CSP	HM
6040	0	控制字	rw	RxPDO	Yes	Yes	Yes
607A	0	目标位置	rw	RxPDO	Yes	Yes	/
6080	0	电机最大速度(受实际电机最大速度限制)	rw	RxPDO	Yes	Yes	Yes
6081	0	协议速度(受 607F 限制)	rw	RxPDO	Yes	/	/
6083	0	协议加速度	rw	RxPDO	Yes	/	/
6084	0	协议减速度	rw	RxPDO	Yes	/	/
60C5	0	协议最大加速度	rw	RxPDO	Yes	/	Yes
60C6	0	协议最大减速度	rw	RxPDO	Yes	/	Yes

对象字典索引	子索引	含义	访问方式	PDO	对应模式		
					pp	CSP	HM
6041	0	状态字	ro	TxPDO	Yes	Yes	Yes
6062	0	指令位置(方向前)	ro	TxPDO	Yes	Yes	Yes
6063	0	实际内部位置	ro	TxPDO	Yes	Yes	Yes
6064	0	实际反馈位置	ro	TxPDO	Yes	Yes	Yes
6065	0	跟随错误窗口	rw	RxPDO	Yes	Yes	/
6066	0	跟随错误检测时间	rw	RxPDO	Yes	Yes	/
606C	0	实际反馈速度	ro	TxPDO	Yes	Yes	Yes

### 7.5.2 循环同步位置模式(CSP)

#### 7.5.2.1 功能描述

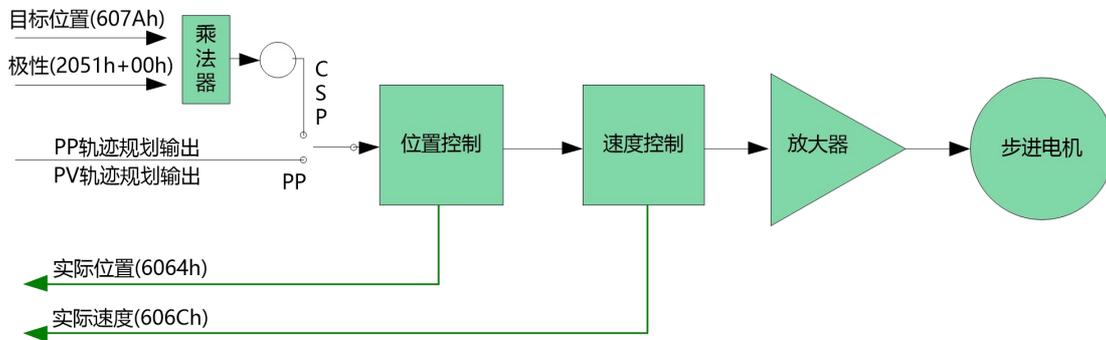


图 7.5 循环同步模式整体结构

#### 7.5.2.2 相关参数

基本参数对象(推荐配置的对象)

表 7.10 CSP 模式基本参数对象

数据方向*1)	索引+子索引	名称	数据类型	访问类型	单位	备注
输出 (RXPDO) *1)	6040-00h	控制字	U16	RW	—	必选
	607A-00h	目标位置	I32	RW	UInt	必选
输入 (TXPDO)	6041-00h	状态字	U16	RO	—	必选
	603F-00h	错误码	U16	RO		可选
	6064-00h	位置反馈	I32	RO	UInt	必选
	6061-00h	操作模式显示	I8	RO	--	可选
	60B9-00h	探针状态字	U32	RO	--	可选
	60BA-00h	探针数据 1	U32	RO	UInt	可选

\*1) 数据方向是主站为参考对象的，输出为主站到从站，输入为从站到主站。

## 扩展参数对象

表 7.11 CSP 模式扩展参数对象

索引+子索引	名称	数据类型	访问类型	单位
603F-00h	最近错误代码	U16	RO	—
6060-00h	操作模式	I8	RW	—
6061-00h	操作模式显示	I8	RO	—
6062-00h	内部指令位置	I32	RO	Uint
606B-00h	内部指令速度	I32	RO	Uint
605A-00h	快速停止代码	I16	RW	—
6085-00h	快速停止减速度	U32	RW	Uint /S
608F-01h	编码器分辨率	U32	RO	P

## 7.5.3 协议位置模式(PP)

## 7.5.3.1 功能描述

在非同步运动模式下，主站只负责发送运动参数和控制命令；2CL3-EC 伺服驱动器在收到主站的运动启动命令后，将按主站发送的运动参数进行轨迹规划；在非同步运动模式下，每个电机轴之间的运动是异步的。从驱动器的功能设计而言，PP 与 CSP 模式的区别在于，PP 需要 2CL3-EC 具有轨迹生成器的功能，所以 PP 在图 7.5 部分轨迹生成入口部分需要增加轨迹生成器；轨迹生成器的输入输出结构如图 7.8 所示。

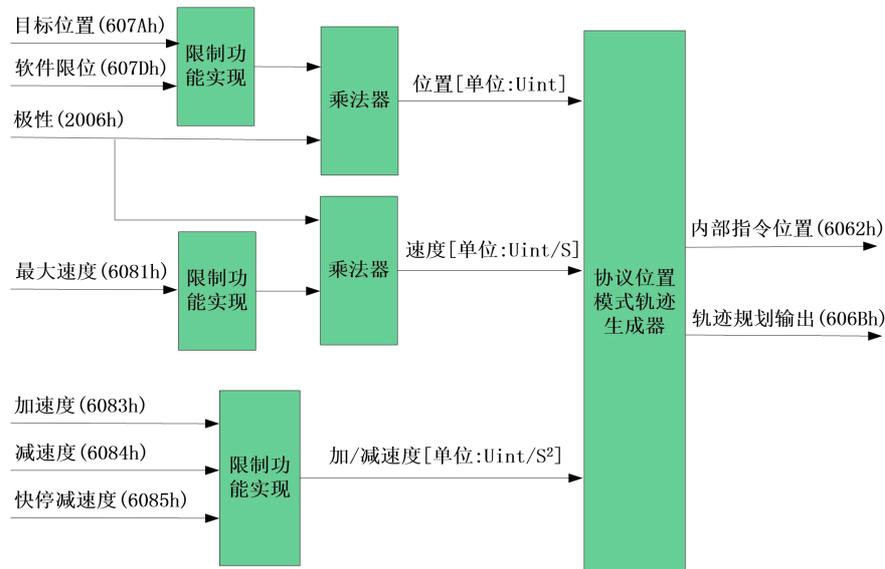


图 7.8PP 模式的轨迹生成

## 7.5.3.2 相关参数

基本参数对象(推荐配置的对象)

表 7.11 PP 模式基本参数对象

数据方向*1)	索引+子索引	名称	数据类型	访问类型	单位	备注
输出 (RXPDO)	6040-00h	控制字	U16	RW	—	必选
	607A-00h	目标位置	I32	RW	Uint	必选
	6081-00h	最大速度	U32	RW	Uint	必选
	6083-00h	加速度	I32	RW	Uint /S	可选
	6084-00h	减速度	I32	RW	Uint /S	可选
输入 (TXPDO)	6041-00h	状态字	U16	RO	—	必选
	603F-00h	错误码	U16	RO		可选
	6064-00h	位置反馈	I32	RO	Uint	必选
	606C-00h	速度反馈	I32	RO	Uint /S	可选

\*1) 数据方向是主站为参考对象的，输出为主站到从站，输入为从站到主站。

扩展参数对象

表 7.12 PP 模式扩展参数对象

索引+子索引	名称	数据类型	访问类型	单位
603F-00h	最近错误代码	U16	RO	—
6060-00h	操作模式	I8	RW	—
6061-00h	操作模式显示	I8	RO	—
6062-00h	内部指令位置	I32	RO	Uint
606B-00h	内部指令速度	I32	RO	Uint
605A-00h	快速停止代码	I16	RW	—
6084-00h	减速度	U32	RW	Uint /S
6085-00h	快速停止减速度	U32	RW	Uint /S
608F-01h	编码器分辨率	U32	RO	P

## 7.5.3.3 PP 模式下的控制字和状态字

PP 模式下与控制模式相关的控制字(6040h)位 6~4 三位如表 7.13 所列。

表 7.13 PP 模式下控制字位 6~4 定义

bit 位(名称)	值	定义
4(新位置点)	0→1	以最新的目标位置(607Ah)、最大速度(6081h)、加/减速度(6083h/6084h)开始位置运动
5(立即触发)	0	当前的位置运动完成后才能触发新的位置运动 <b><u>0x4F--0x5F (相对位置) /0xF--0x1F (绝对位置)</u></b>
	1	插断当前正在执行的位置运动, 立即开始新的位置运动 <b><u>0x6F--0x7f (相对位置) /0x2F--0x3F (绝对位置)</u></b>
6(绝对/相对)	0	将目标位置(607Ah)作为绝对位置处理
	1	将目标位置(607Ah)作为相对位置处理
8(停止运行)	0	-
	1	通过设置的减速度减速停止, 比如发送 <b>0x10F</b>

PP 模式下控制字位 5 动作模型如表 7.14 所示。

表 7.14 PP 模式下控制字位 5 动作模型

控制字位 5	0	1
在加/匀速段同向更新目标位置时		
在减速段同向更新目标位置时		
反向更新的目标位置时		

A: 来自主机的命令变更时间。

B: 目标位置(更新前)到达时间。

C: 目标位置(更新后)到达时间。

粗线: 命令变更前的条件下动作。

细线: 命令变更后的条件下动作。

与 PP 模式相关的状态字(6041h)15~12、10、8 位定义如表 7.15 所列。

表 7.15 PP 模式下状态字位 15~12、10、8 定义

位(名称)	值	定义
8(非正常停止)	0	正常运动
	1	非正常停止触发, 电机即将停止 *1)
10(位置到达)	0	运动未结束
	1	目标位置到达
12(新位置点应答)	0	当前运动已完成/可插断, 可更新新目标位置 *2)
	1	当前运动未完成/不可插断, 不可更新新目标位置
14(运动参数为 0)	0	运动参数有效, 必要参数全不为 0
	1	该运动下必要参数为 0, 即最大速度(6081h)、加速度(6083h)及减速度(6084h)三个参数至少有一个参数为 0
15(可触发应答)	0	当前运动未完成/不可插断, 不可更新新目标位置 *3)
	1	当前运动已完成/可插断, 可更新新目标位置

\*1)位 8 非正常停止一般在硬件限位、减速停止及快速停止触发状态下有效。

\*2) 位 12 在控制字(6040h)的位 5 有效触发且位 4 无效时(例如 6040h = 0x2F/4F)将清零, 可进入插断, 具体动作可参见表 6.23。

\*3) 位 15 与位 12 在 PP 模式中的逻辑意义相反。

#### 7.5.3.4 举例—相对位置运动实现

本节举例介绍如何相对位置运动。

步骤如下:

步骤 1: 操作模式 6060h 写 1, 判断 6061h 是否为 1, 以确定驱动器已经更改为 PP 模式

步骤 2: 写入运动参数目标位置 607Ah、最大速度 6081h、加速度 6083h 及减速度 6084h

步骤 3: 使能状态下切换控制字位 4~6 实现一次相对位置运动

### 7.5.4 原点模式

#### 7.5.4.1 功能描述

原点功能的实现方式与协议位置模式类似, 并且属于位置模式的范畴, 原点模式下的轨迹生成可参考协议位置模式(图 6.5 及 6.8)。

2CL3-EC 伺服系统支持除方法 36 以外的所有回原点运动, 2CL3-EC 原点运动的输入输出运动参数如图 7.11 所示。

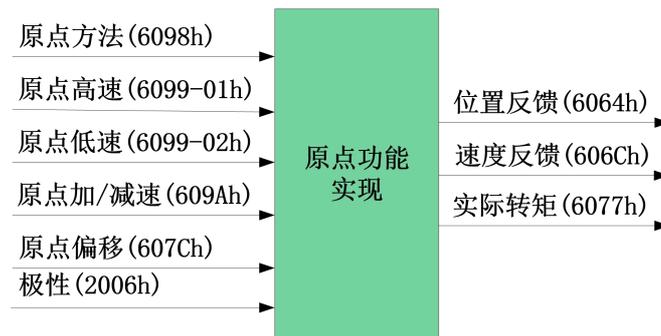


图 7.11 原点运动输入/出参数对象

一般来说, 原点运动只在增量编码器电机时需要, 原点运动后, 将该点作为机械原点。在此基础上进行其他模式的运动。

### 7.5.4.2 相关参数

基本参数对象(推荐配置的对象)

表 7.16 HM 模式基本参数对象

数据方向*1)	索引+子索引	名称	数据类型	访问类型	单位	备注
输出 (RXPDO)	6040-00h	控制字	U16	RW	—	必选
	6098-00h	原点方法	I8	RW	—	可选
	6099-01h	原点快速	U32	RW	Uint /S	可选
	6099-02h	原点慢速	U32	RW	Uint /S	可选
	609A-00h	原点加速度	U32	RW	Uint /S <sup>2</sup>	可选
	607C-00h	原点偏移	I32	RW	Uint	可选
输入 (TXPDO)	6041-00h	状态字	U16	RO	—	必选
	603F-00h	错误码	U16	RO		可选
	6064-00h	位置反馈	I32	RO	Uint	可选
	606C-00h	速度反馈	I32	RO	Uint /S	可选

\*1) 数据方向是主站为参考对象的, 输出为主站到从站, 输入为从站到主站。

扩展参数对象

表 7.17 HM 模式扩展参数对象

索引+子索引	名称	数据类型	访问类型	单位
603F-00h	最近错误代码	U16	RO	—
6060-00h	操作模式	I8	RW	—
6061-00h	操作模式显示	I8	RO	—
6062-00h	内部指令位置	I32	RO	Uint
606B-00h	内部指令速度	I32	RO	Uint
608F-01h	编码器分辨率	U32	RO	P

### 7.5.4.3 HM 模式下的控制字和状态字

HM 模式下与控制模式相关的控制字(6040h)位 6~4 三位如表 7.18 所列。

表 7.18 HM 模式下控制字位 6~4 定义

位(名称)	值	定义
4(原点运动开始/暂停)	0→1	原点运动开始
	1→0	原点运动暂停, 电机立即停止

与 HM 模式相关的状态字(6041h)15~12 位定义如表 7.19 所列。

表 7.19 HM 模式下状态字位 15~12、10、8 定义

位(名称)	值	定义
8(非正常停止)	0	正常运动
	1	非正常停止触发, 电机即将停止 *1)
10(位置到达)	0	运动未结束
	1	目标位置到达
12(原点完成)	0	原点未完成
	1	原点运动完成, 该位在位置到达(位 10 置位)后有效 *2)
14(运动参数为 0)	0	运动参数有效, 必要参数全不为 0
	1	该运动下必要参数为 0, 即原点方法(6098h)、原点快速(6099h-01)、原点慢速(6099h-02)及原点加减速(609Ah)四个参数至少有一个参数为 0
15(可触发应答)	0	原点运动已触发/已完成 *3)
	1	原点运动可触发

\*1) 位 8 非正常停止一般在硬件限位、减速停止及快速停止触发状态下有效。

\*2) 判断原点运动是否完成, 应当判断位 10 及 12 是否都被置位。

\*3) 用于标识原点运动是否可触发或者已触发。

#### 7.5.4.4 HM 模式错误位触发条件

原点模式下错误位指的是状态字位 13，其发生条件如表 7.20 所列。

表 7.20 HM 运动错误发生条件

触发条件	备注
检测到两个限位信号	HM 运动中同时检测到正负限位信号
使用正限位的方法下负限位有效	原点方法 2、7~10、23~26 下负限位信号有效
使用负限位的方法下正限位有效	原点方法 1、11~14、27~30 下正限位信号有效
不使用限位信号的方法下限位信号有效	原点方法 3、4、19、20 下限位信号有效
只是用 Z 信号的方法下碰到限位/原点信号	原点方法 33、34 下限位信号或者原点信号有效

## 7.5.4.5 HOME 回零方法

## 方法 -6:

电机初始以低速反转，发生堵转后，立即停止，以该位置作为原点。  
堵转回零误差限值（对象字典 0x22ef，默认=2000 脉冲）；  
堵转信号触发（对象字典 5000-04 的 bit1=1）。

● 表示起动起始点    ■ 表示结束停止点    → 低速6099h-02h



## 方法 -5:

电机初始以低速正转，发生堵转后，立即停止，以该位置作为原点。  
堵转回零误差限值（对象字典 0x22ef，默认=2000 脉冲）；  
堵转信号触发（对象字典 5000-04 的 bit1=1）。

● 表示起动起始点    ■ 表示结束停止点    → 低速6099h-02h




## 方法 -4:

电机初始以高速反转，发生堵转后，立即反向运动，并在转矩到达消失后立即停止，以该位置作为原点。

堵转回零误差限值（对象字典 0x22ef，默认=2000 脉冲）；  
堵转信号触发（对象字典 5000-04 的 bit1=1）。

● 表示起动起始点    ■ 表示结束停止点    → 高速6099h-01h    → 低速6099h-02h

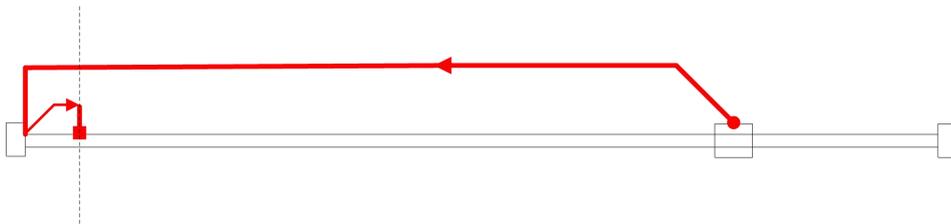


**方法 -3:**

电机初始以高速正转，发生堵转后，立即反向运动，并在转矩到达消失后立即停止，以该位置作为原点。

堵转回零误差限值（对象字典 0x22ef，默认=2000 脉冲）；

堵转信号触发（对象字典 5000-04 的 bit1=1）。

● 表示起动起始点    ■ 表示结束停止点    → 高速6099h-01h    → 低速6099h-02h

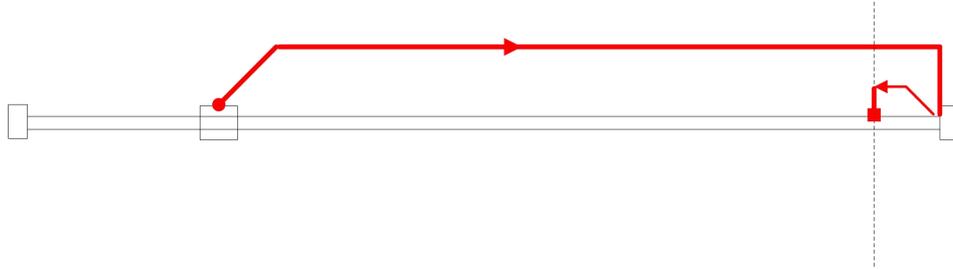
**方法 -2:**

电机反方向运动过程中，在发生堵转后，电机将会反转运动，并以寻找到的第一个 Z 信号作为原点信号。

电机发生堵转后，当位置误差大于堵转回零误差限值（对象字典 0x22ef，默认=2000 脉冲），堵转信号触发（对象字典 5000-04 的 bit1=1），然后电机开始反向运转并寻找第一个 Z 信号作为原点。

触发 Z 信号后，对象字典 60FD 的 bit31 会置位 1。

● 表示起动起始点    ■ 表示结束停止点    → 高速6099h-01h    → 低速6099h-02h

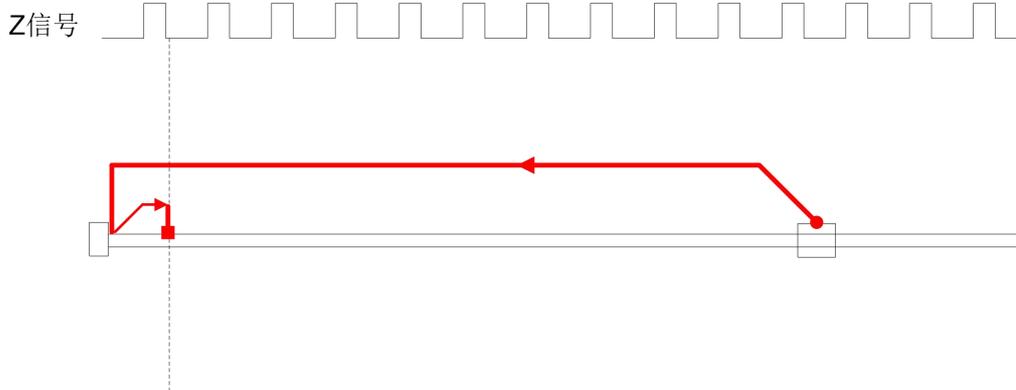


**方法 -1:**

电机初始以高速正转，发生堵转后，立即反向运动，并在转矩到达消失后立即停止，并以寻找到的第一个 Z 信号作为原点信号。

堵转回零误差限值（对象字典 0x22ef，默认=2000 脉冲）；

堵转信号触发（对象字典 5000-04 的 bit1=1）。

触发 Z 信号后，对象字典 60FD 的 bit31 会置位 1。

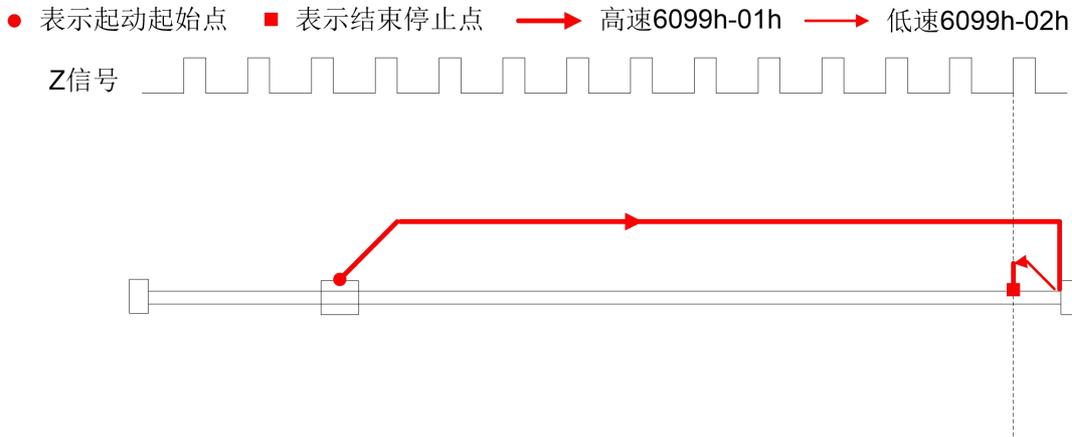


**限位开关信号+Z 信号模式**

**方法 1:**

如果负限位无效，电机将往负方向以原点高速运动，直到负限位开关信号有效，电机急停并开始正向以原点低速运动，在离开负限位开关后的第一个在编码器 Z 信号有效时停止运动，如下图的 A 情况。

如果电机开始原点运动时就停在负限位信号开关位置，那么电机将正向以原点高速运动，直到负限位信号无效，电机减速并停止，再负向以原点高速运动，直到负限位开关信号有效后急停，然后正向以原点低速运动，在离开负限位信号开关后的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如下图的 B 情况。

如果在运动过程中正限位信号有效，状态字 (6041h) bit13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

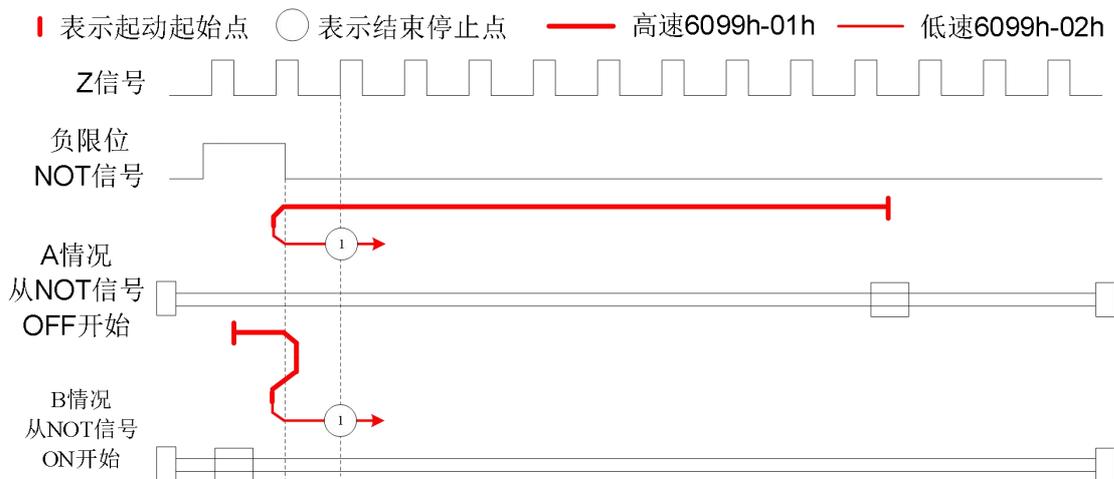


**方法 2:**

如果正限位无效，电机将往正方向以原点高速运动，直到正限位开关信号有效，电机停止并向负向以原点低速运动，在离开正限位开关后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如下图的 A 情况。

如果电机开始原点运动时就停在正限位信号开关位置，那么电机将负向以原点高速运动，直到正限位信号无效，电机减速并停止，再正向以原点高速运动，直到正限位信号有效后急停，然后负向以原点低速运动，在离开正限位信号开关的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如下图的 B 情况。


如果在运动过程中负限位信号有效，状态字(6041h)位 bit13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

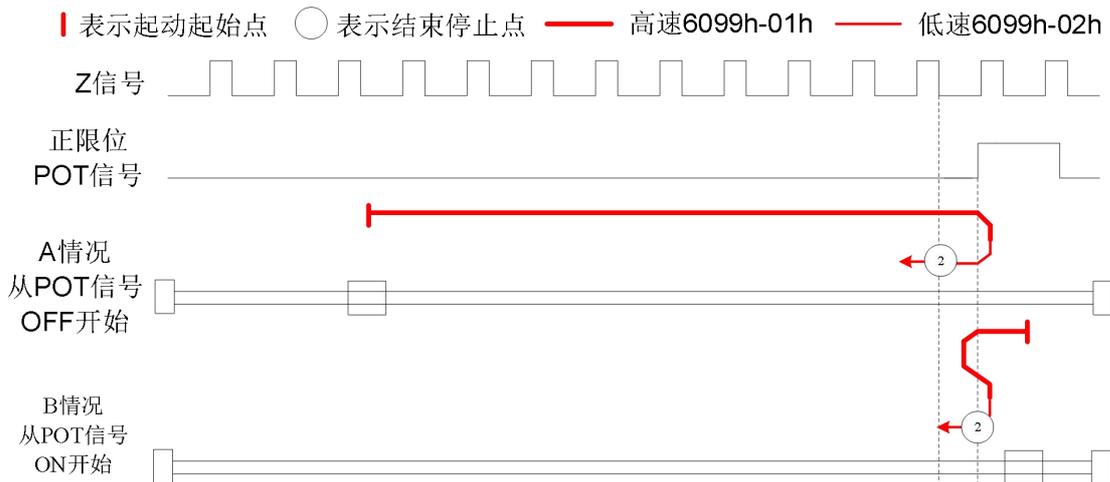**原点开关信号+Z 信号模式****方法 3:**

如果原点信号无效，电机将往正方向以原点高速运动，直到原点信号有效，电机停止并向负向以原点低速运动，在离开原点开关后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如下图的 A 情况。

如果电机开始运动时就停在原点信号开关位置，那么电机将负向以原点高速运动，直到原点信号无效，电机减速并停止，再正向以原点高速运动，直到原点信号有效后再次减速停止，然后负向以原点低速运动，直到离开原点信号开关的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如下图的 B 情况。

如果在运动过程中限位信号有效，状态字(6041h) bit13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

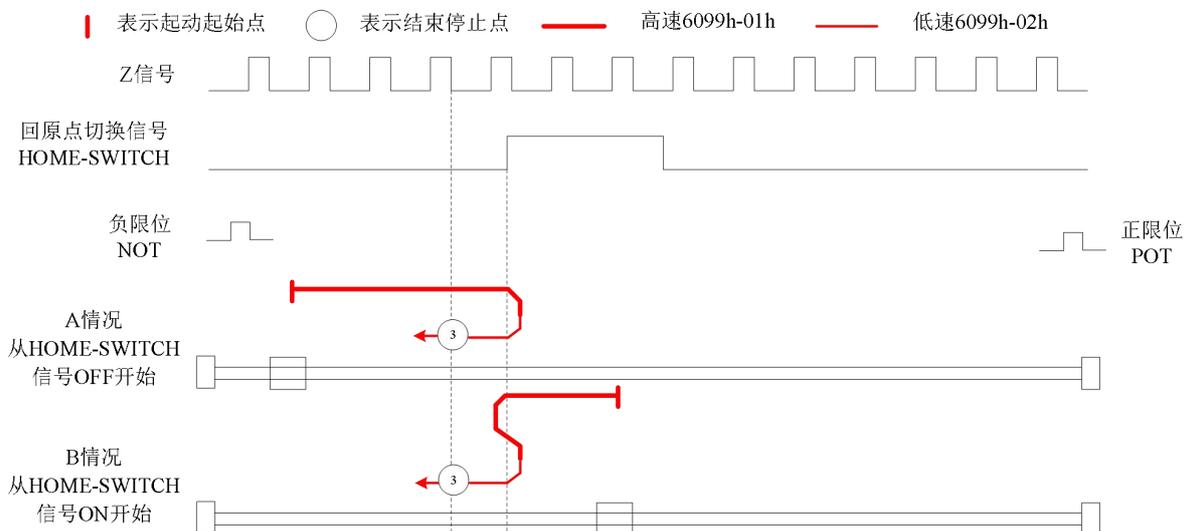


**方法 4:**

如果原点信号无效，那么电机将正向以原点高速运动，直到原点信号有效，电机减速并停止，再负向以原点高速运动，直到原点信号无效后再次减速停止，然后正向以原点低速运动，直到原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如下图所示的 A 情况所示。

如果电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，电机将负方向以原点高速运动，直到原点信号无效，电机减速停止并向正向以原点低速运动，在原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如下图所示的 B 情况。


如果在运动过程中限位信号有效，状态字(6041h)位 bit13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

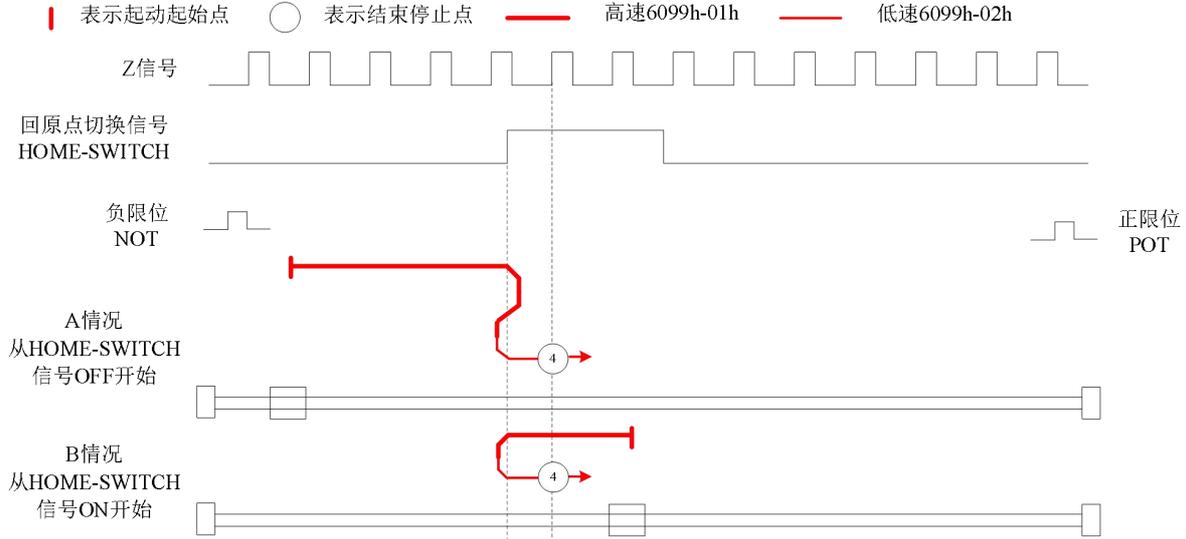**方法 5:**

如果原点信号无效，电机将往负方向以原点高速运动，直到原点信号有效，电机减速停止后向正向以原点低速运动，在离开原点信号开关后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如下图所示的 A 情况。

如果电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，那么电机将正向以原点高速运动，直到原点信号无效，电机减速并停止，再负向以原点高速运动，直到原点信号有效后再次减速停止，然后正向以原点低速运动，在离开原点信号开关后的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如下图所示的 B 情况。

如果在运动过程中限位信号有效，状态字(6041h) bit13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

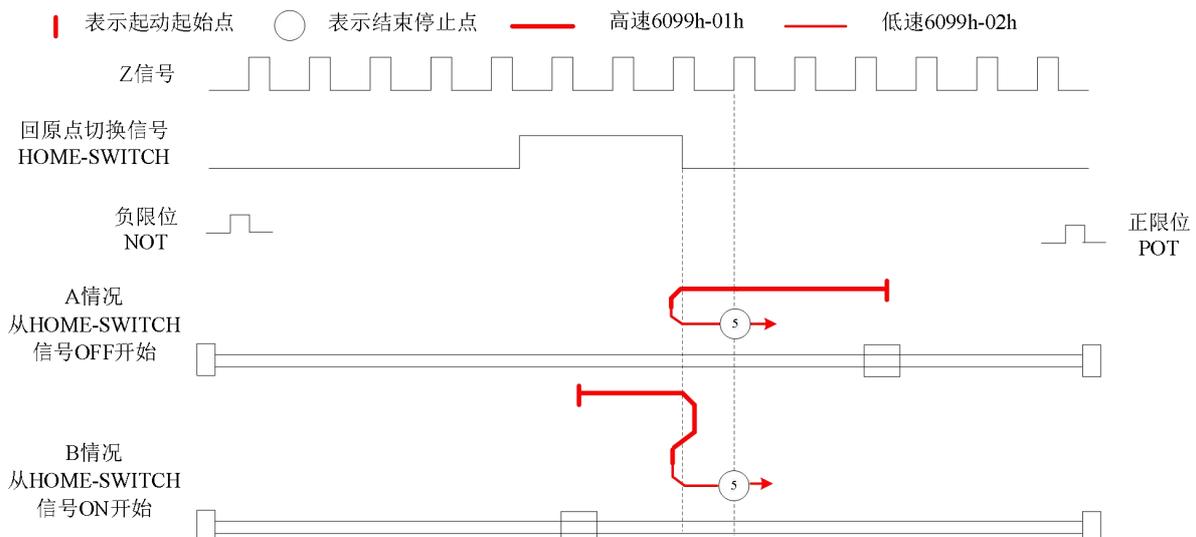


**方法 6:**

如果原点信号无效，电机将往负方向以原点高速运动，直到原点信号有效，电机减速并停止，再正向以原点高速运动，直到原点信号无效后再次减速停止，然后负向以原点低速运动，直到原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如下图的 A 情况。

如果电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，电机将正向以原点高速运动，在离开原点信号开关时减速停止，然后负向以原点低速运动，直到原点信号有效的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如下图的 B 情况。

如果在运动过程中限位信号有效，状态字(6041h) bit13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

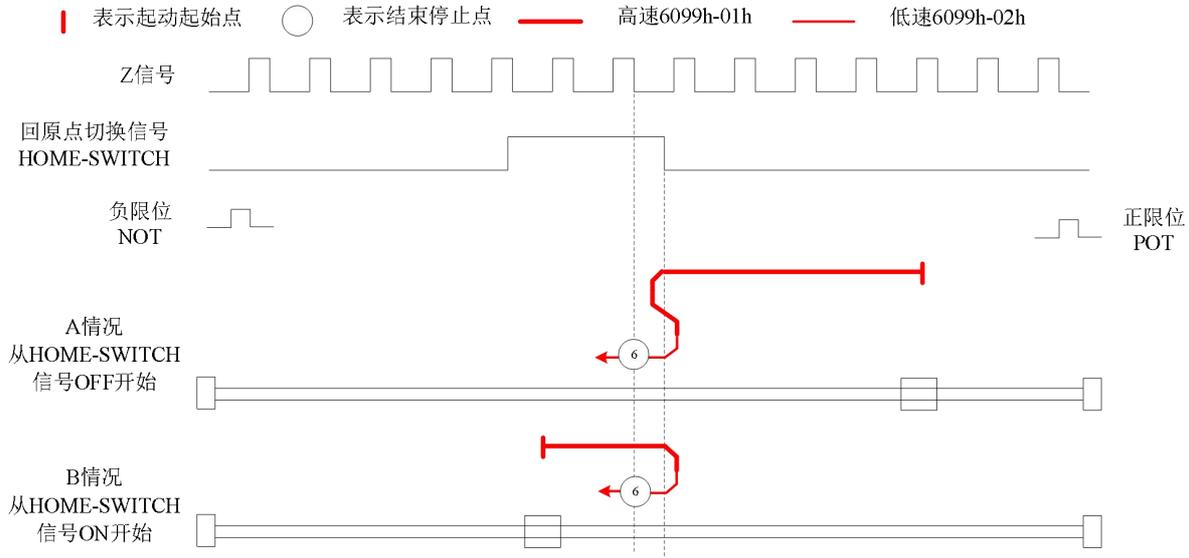

**限位开关信号+原点开关信号+Z 信号模式**
**方法 7:**

如果原点信号和正限位信号都无效，电机将往正方向以原点高速运动，直到原点信号有效时减速停止，然后往负方向以原点低速运动，在离开原点信号开关的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如下图的 A 情况。

如果电机开始回零运动时就停在原点信号开关位置，那么电机将负向以原点高速运动，直到原点信号无效，电机减速并停止，再正向以原点高速运动，直到原点信号有效后再次减速停止，然后负向以原点低速运动，直到离开原点信号开关的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如下图的 B 情况。

如果原点信号和正限位信号都无效，电机将往正向以原点高速运动，直到正限位信号有效急停，然后往负方向以原点高速运动，在原点信号有效时继续运动，直到原点信号无效，电机减速停止，再正向以原点高速运动，直到原点信号有效后再次减速停止，然后负向以原点低速运动，直到离开原点信号开关的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如下图的 C 情况。

如果在运动过程中负限位信号有效，状态字(6041h) bit13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

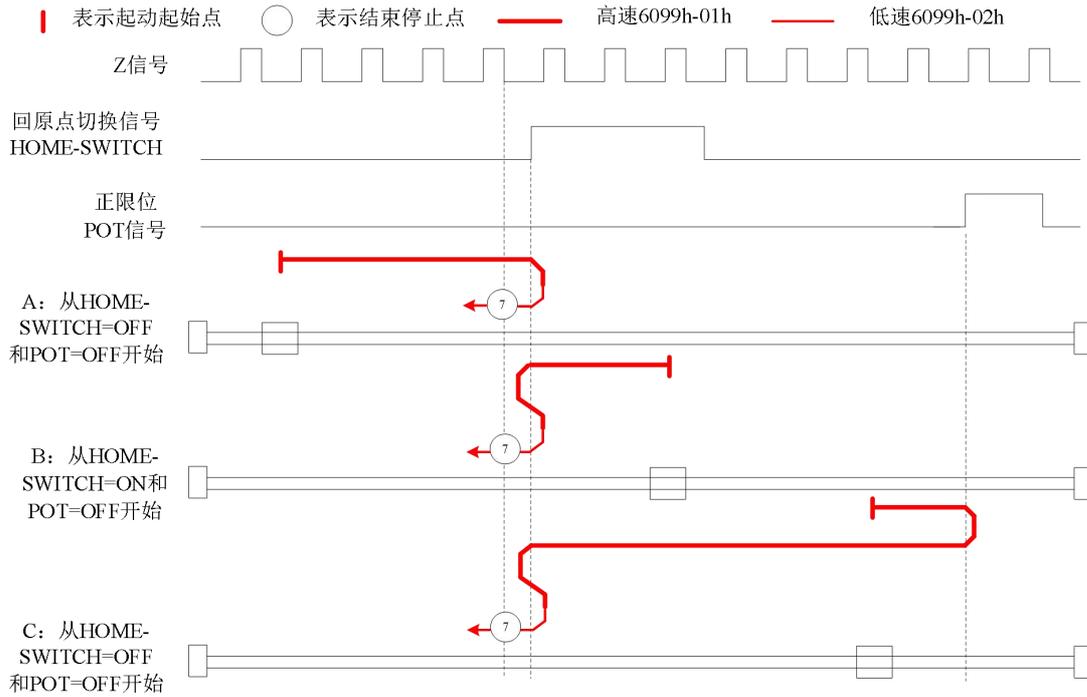


### 方法 8:

如果原点信号无效，那么电机将正向以原点高速运动，直到原点信号有效，电机减速并停止，再负向以原点高速运动，直到原点信号无效后再次减速停止，然后正向以原点低速运动，直到原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如下图的 A 的情况。

如果正限位无效，电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，电机将负向以原点高速运动，在离开原点信号开关后减速停止，然后往正向以原点低速运动，在原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如下图的 B 情况。

如果原点信号和正限位信号都无效，电机将往正向以原点高速运动，直到正限位信号有效急停，然后往负方向以原点高速运动，在原点信号有效时继续运动，直到原点信号无效，电机减速停止，再正向以原点低速运动，在原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如下图的 C 情况。

如果在运动过程中负限位信号有效，状态字(6041h) bit13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

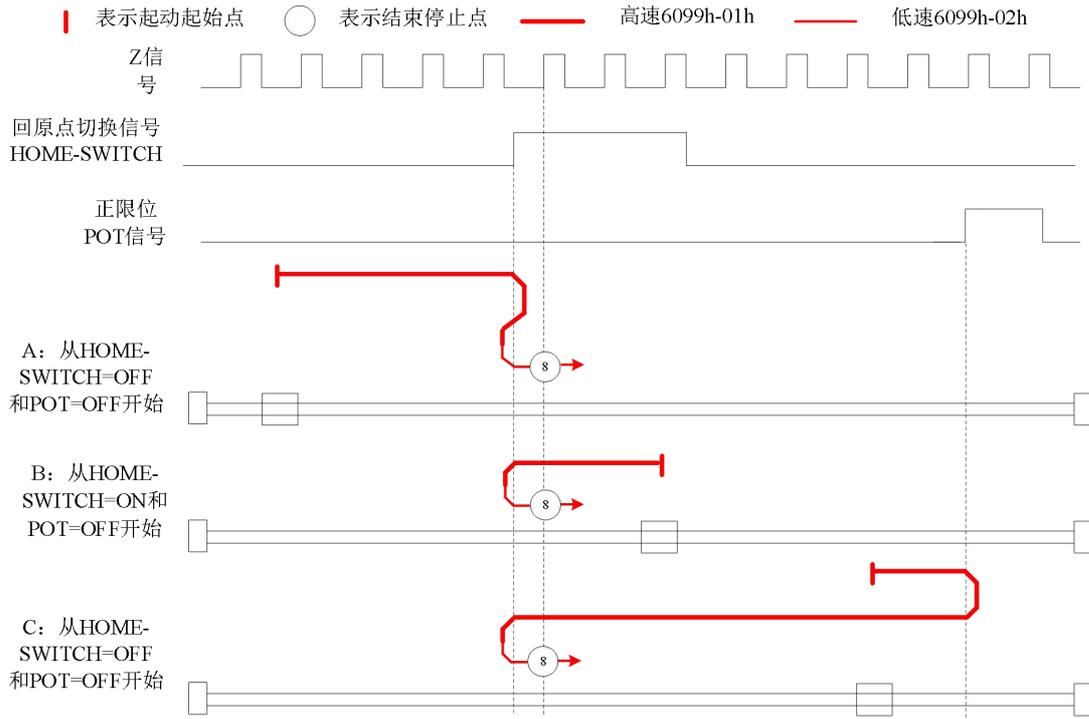


**方法 9:**

如果原点信号和正限位信号都无效，电机将往正方向以原点高速运动，原点信号有效时继续运动，在离开原点信号开关时减速停止，然后往负向以原点低速运动，直到原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如下图的 A 情况。

如果正限位无效，电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，电机将正向以原点高速运动，在离开原点信号开关后减速停止，然后往负向以原点低速运动，在原点信号有效后的第一个 Z 信号有效时停止，如下图的 B 情况。

如果原点信号和正限位信号都无效，电机将往正向以原点高速运动，直到正限位信号有效后急停，然后往负方向以原点高速运动，直到原点信号有效，电机减速并停止，再正向以原点高速运动，直到原点信号无效后再次减速停止，然后负向以原点低速运动，在原点信号有效后的第一个 Z 信号有效时停止，如下图的 C 情况。

如果在运动过程中负限位信号有效，状态字 (6041h) bit13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

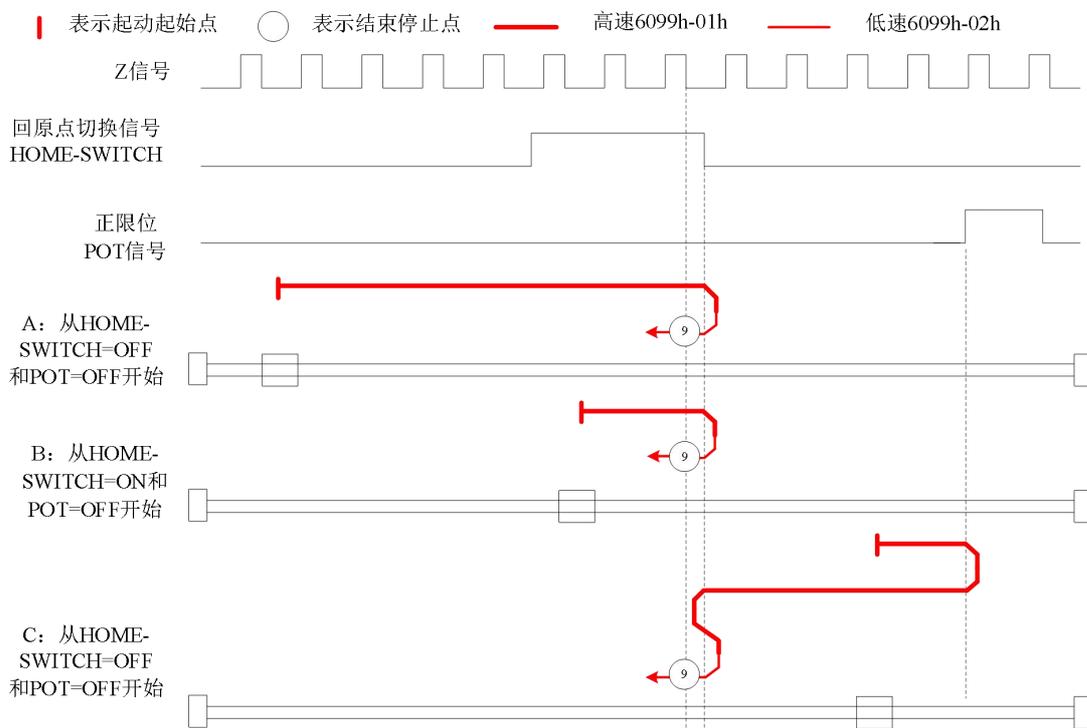


**方法 10:**

如果原点信号无效，电机将正向以原点高速运动，在原点信号有效时继续运动，直到原点信号无效，电机减速并停止，再负向以原点高速运动，直到原点信号有效后再次减速停止，然后正向以原点低速运动，直到离开原点信号开关的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如下图的 A 情况。

如果电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，那么电机将正向以原点高速运动，直到原点信号无效，电机减速并停止，再负向以原点高速运动，直到原点信号有效后再次减速停止，然后正向以原点低速运动，在离开原点信号开关后的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如下图的 B 情况。

如果原点信号和正限位信号都无效，电机将往正向以原点高速运动，直到正限位信号有效后急停，然后往负方向以原点高速运动，在原点信号有效后减速停止，然后往正向以原点低速运动，直到离开原点信号开关后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如下图的 C 情况。

如果在运动过程中负限位信号有效，状态字(6041h) bit13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

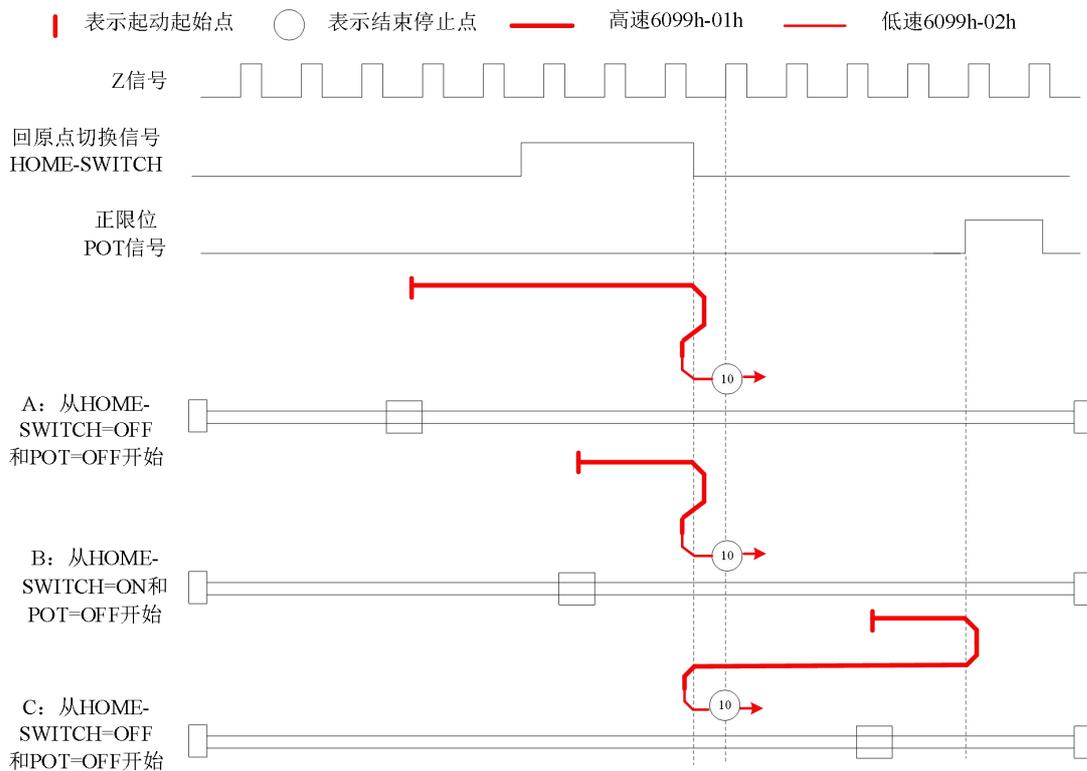


**方法 11:**

如果原点信号和负限位信号都无效，电机将往负方向以原点高速运动，直到原点信号有效时减速停止，然后往正方向以原点低速运动，在离开原点信号开关的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如下图的 A 情况。

如果电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，那么电机将正向以原点高速运动，直到原点信号无效，电机减速并停止，再负向以原点高速运动，直到原点信号有效后再次减速停止，然后正向以原点低速运动，在离开原点信号开关后的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如下图的 B 情况。

如果原点信号和负限位信号都无效，电机将往负向以原点高速运动，直到负限位信号有效急停，然后往正方向以原点高速运动，在原点信号有效时继续运动，直到原点信号无效，电机减速并停止，再负向以原点高速运动，直到原点信号有效后再次减速停止，然后正向以原点低速运动，在离开原点信号开关后的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如下图的 C 情况。

如果在运动过程中正限位信号有效，状态字 (6041h) bit13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

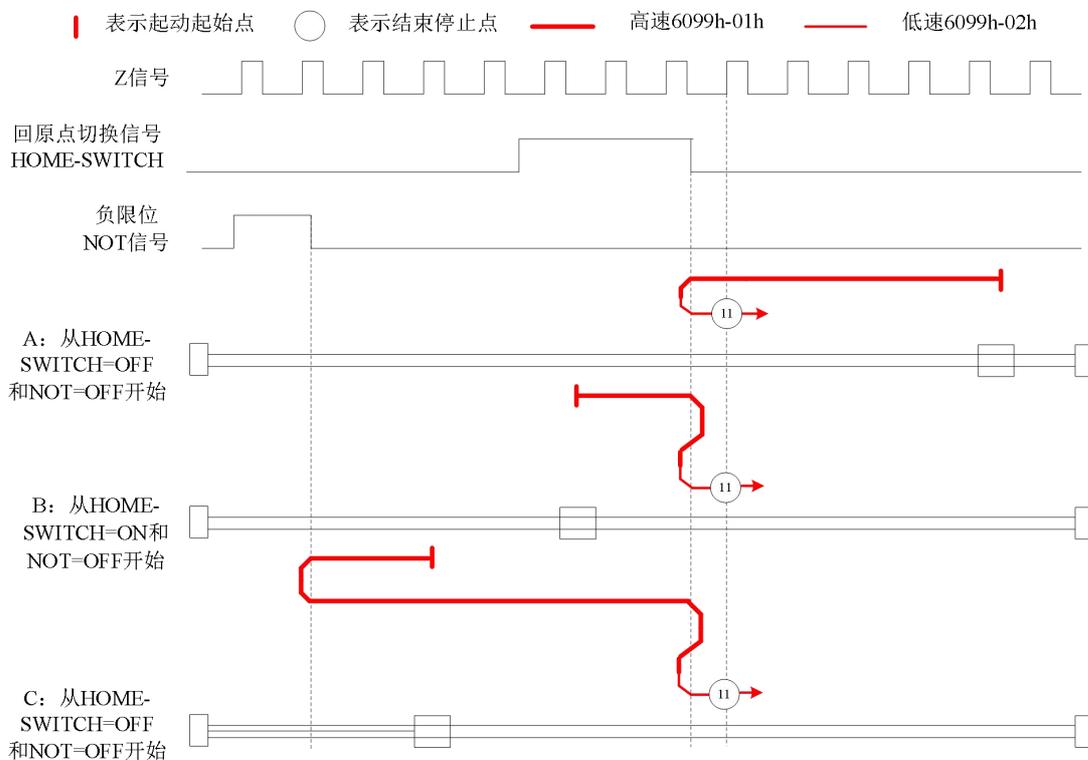


**方法 12:**

如果原点信号无效，电机将往负方向以原点高速运动，直到原点信号有效，电机减速并停止，再正向以原点高速运动，直到原点信号无效后再次减速停止，然后负向以原点低速运动，直到原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如下图所示的 A 情况。

如果负限位无效，电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，电机将正向以原点高速运动，在原点信号无效后减速停止，然后往负向以原点低速运动，在原点信号有效后的第一个 Z 信号有效时停止，如下图所示的 B 情况。

如果原点信号和负限位信号都无效，电机将往负向以原点高速运动，直到负限位信号有效急停，然后往正方向以原点高速运动，在原点信号有效时继续运动，直到离开原点信号开关后减速停止，然后往负向以原点低速运动，在原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如下图所示的 C 情况。

如果在运动过程中正限位信号有效，状态字(6041h) bit13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

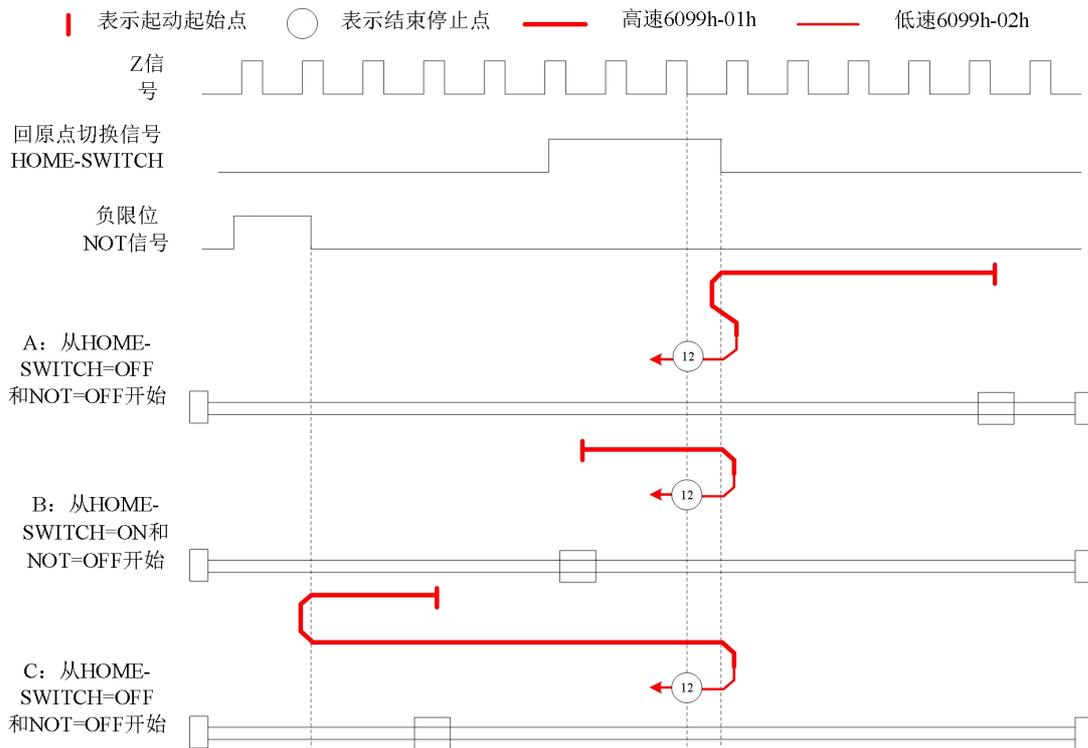


**方法 13:**

如果原点信号和负限位信号都无效，电机将往负方向以原点高速运动，原点信号有效时继续运动，在离开原点信号开关时减速停止，然后往正向以原点低速运动，直到原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如下图的 A 情况。

如果负限位无效，电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，电机将负向以原点高速运动，在离开原点信号开关后减速停止，然后往正向以原点低速运动，在原点信号有效后的第一个 Z 信号有效时停止，如下图的 B 情况。

如果原点信号和负限位信号都无效，电机将往负向以原点高速运动，直到负限位信号有效急停，然后往正方向以原点高速运动，直到原点信号有效，电机减速并停止，再负向以原点高速运动，直到原点信号无效后再次减速停止，然后正向以原点低速运动，直到原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如下图的 C 情况。

如果在运动过程中负限位信号有效，状态字 (6041h) bit13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

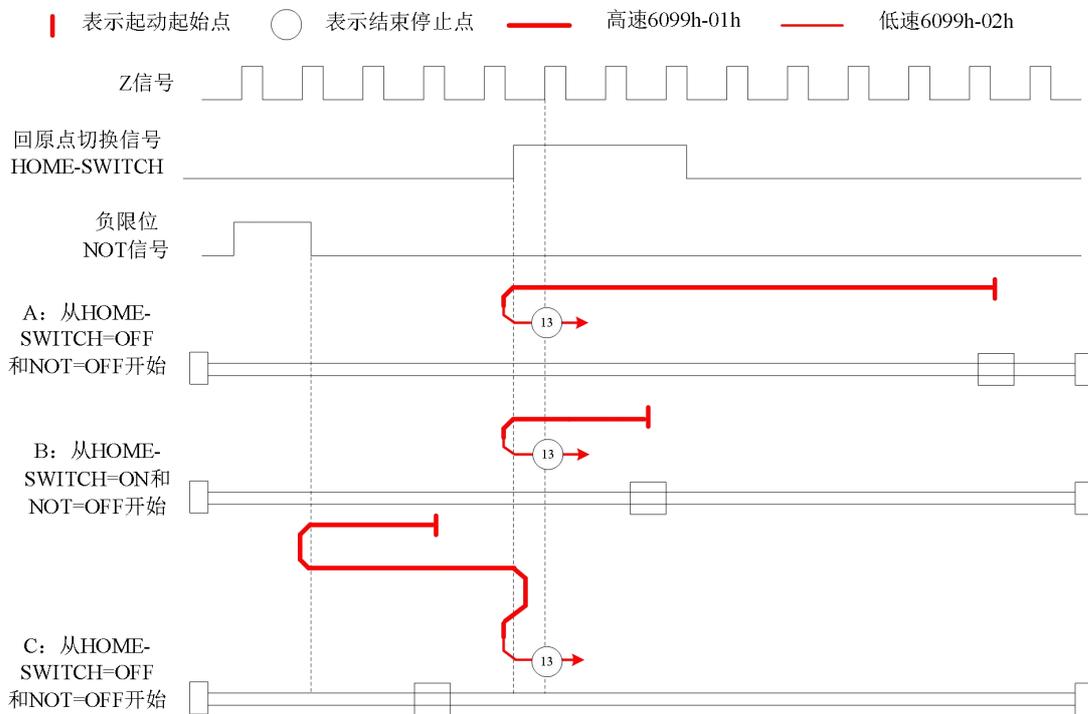


**方法 14:**

如果原点信号和负限位信号都无效，电机将往负方向以原点高速运动，在原点信号有效时继续运动，直到原点信号无效，电机减速并停止，再正向以原点高速运动，直到原点信号有效后再次减速停止，然后负向以原点低速运动，直到离开原点开关后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如下图的 A 情况。


如果负限位无效，电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，电机将往负方向以原点高速运动，直到原点信号无效，电机减速并停止，再正向以原点高速运动，直到原点信号有效后再次减速停止，然后负向以原点低速运动，直到离开原点开关后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如下图的 B 情况。

如果原点信号和负限位信号都无效，电机将往负向以原点高速运动，直到负限位信号有效后急停，然后往正方向以原点高速运动，在原点信号有效后减速停止，然后往负向以原点低速运动，直到离开原点开关后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如下图的 C 情况。

如果在运动过程中负限位信号有效，状态字 (6041h) bit13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

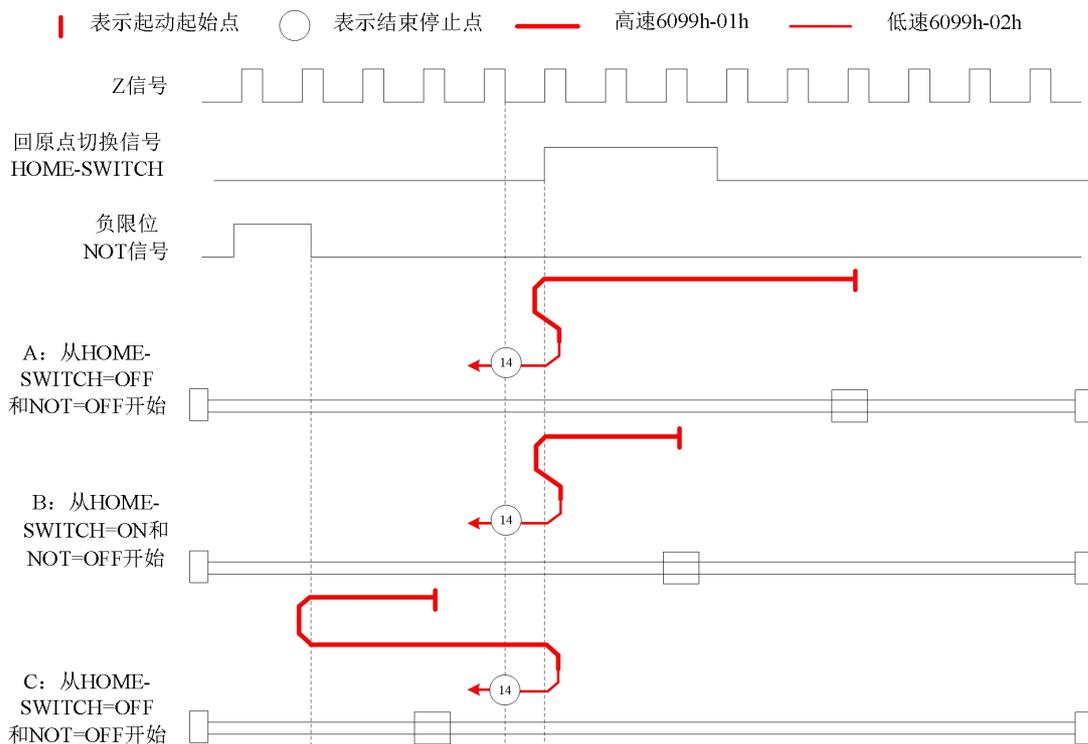
**限位开关信号状态切换检测模式****方法 17:**

此方法是和方法 1 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是负限位变化的位置。错误位的触发条件与方法 1 一致。

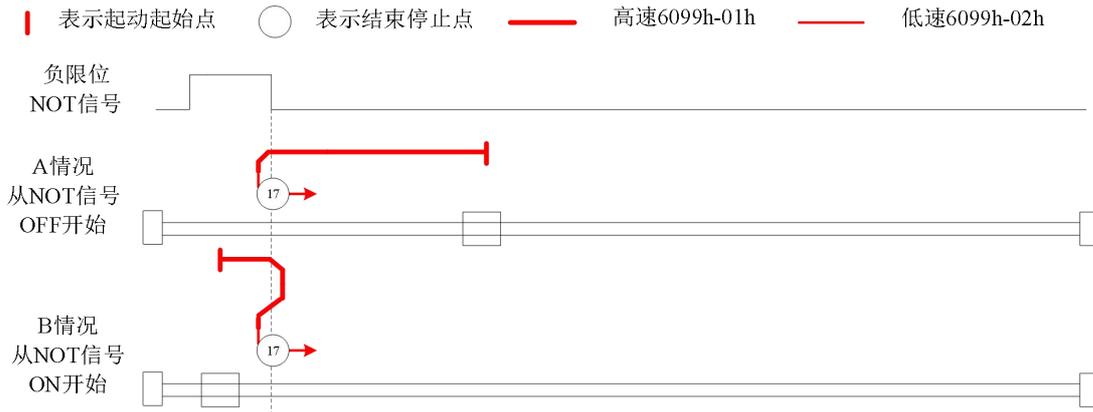

**方法 18:**


此方法是和方法 2 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是正限位变化的位置。错误位的触发条件与方法 2 一致。

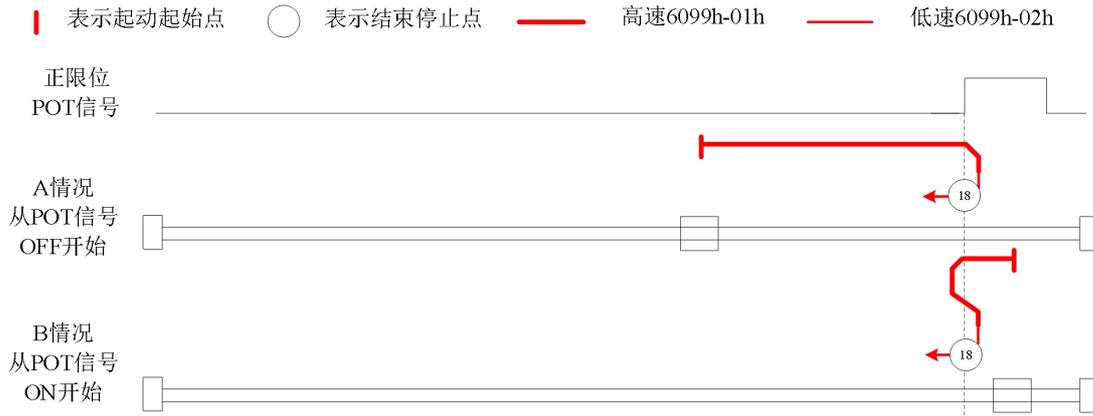

## 原点开关信号状态切换检测模式


### 方法 19:

此方法是和方法 3 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 3 一致。

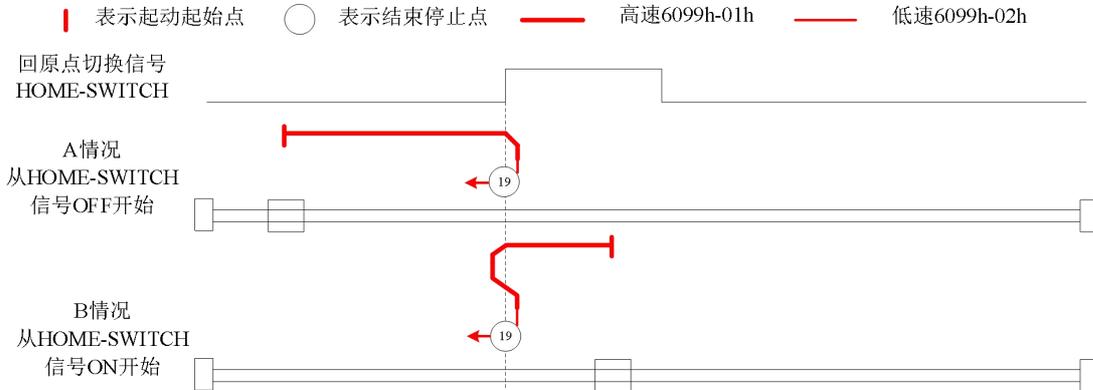


### 方法 20:

此方法是和方法 4 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 4 一致。

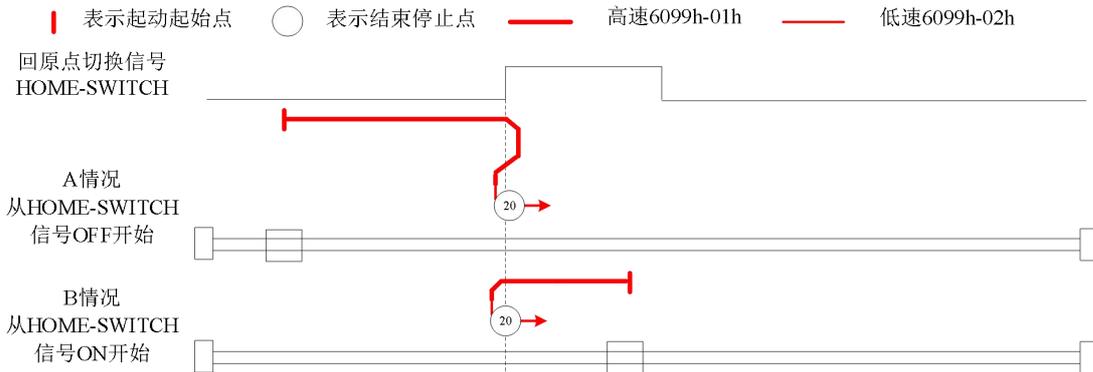


### 方法 21:

此方法是和方法 5 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 5 一致。

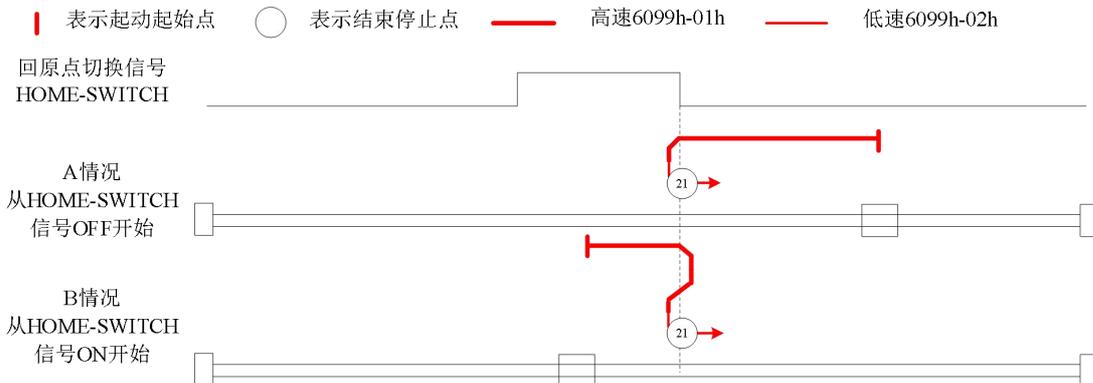


**方法 22:**

此方法是和方法 6 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 6 一致。

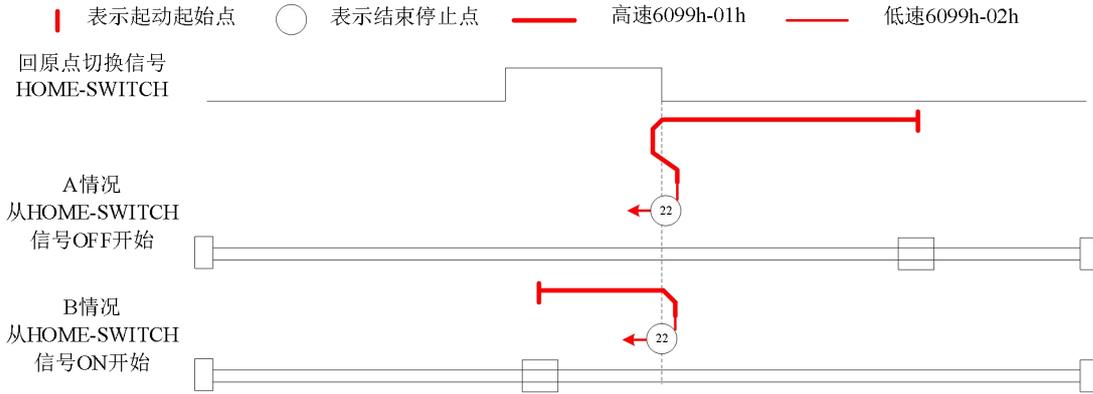


**方法 23:**

此方法是和方法 7 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 7 一致。

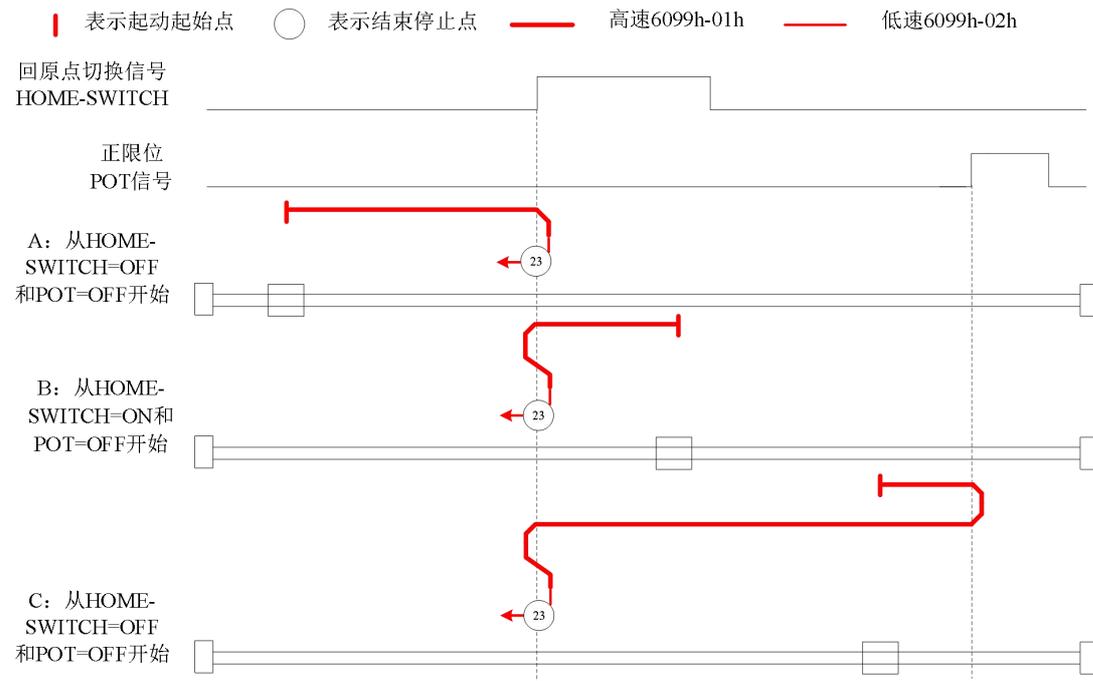


**方法 24:**

此方法是和方法 8 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 8 一致。

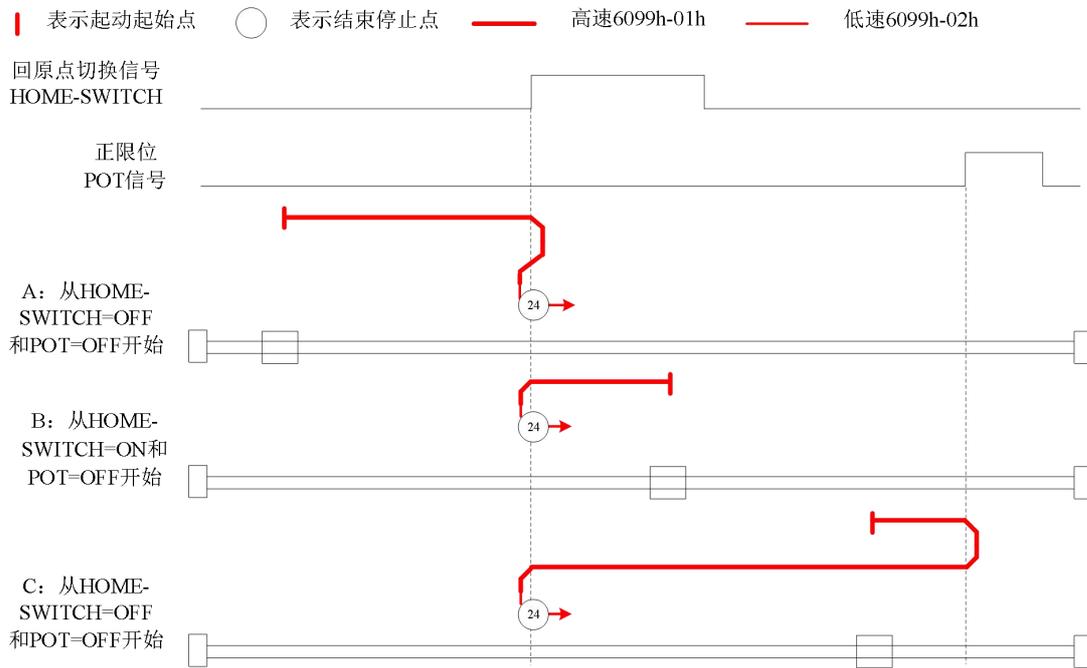


**方法 25:**

此方法是和方法 9 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 9 一致。

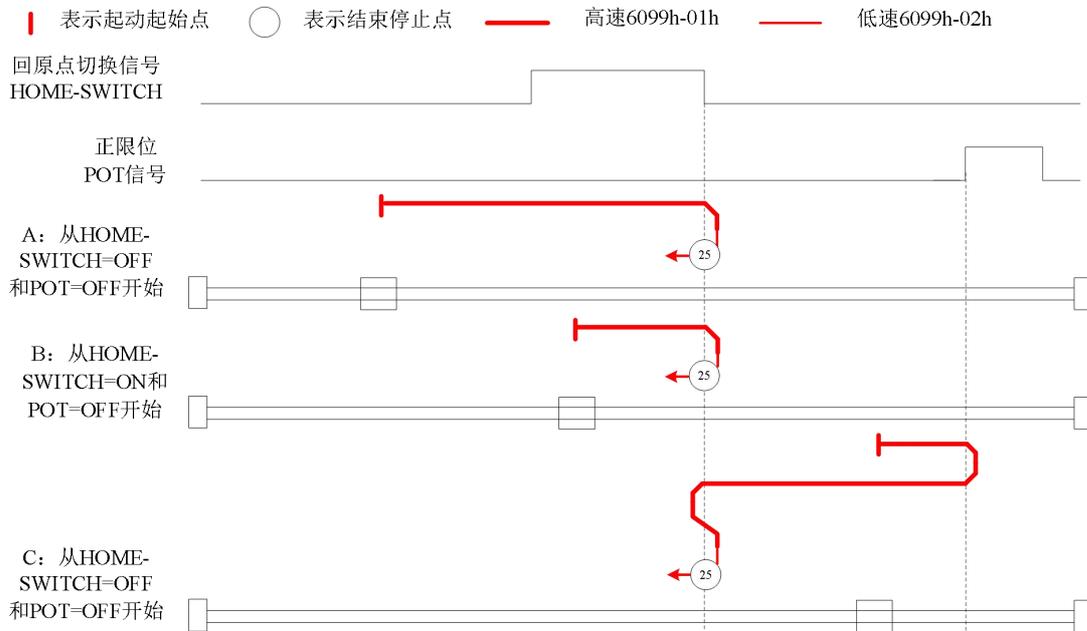


**方法 26:**

此方法是和方法 10 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 10 一致。

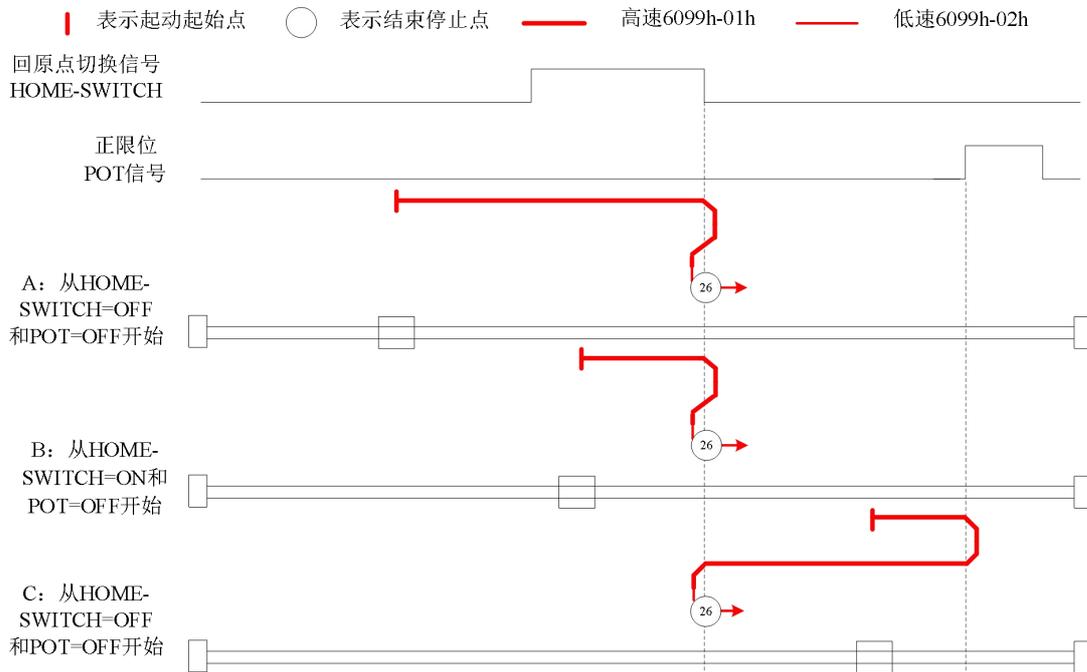


**方法 27:**

此方法是和方法 11 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 11 一致。

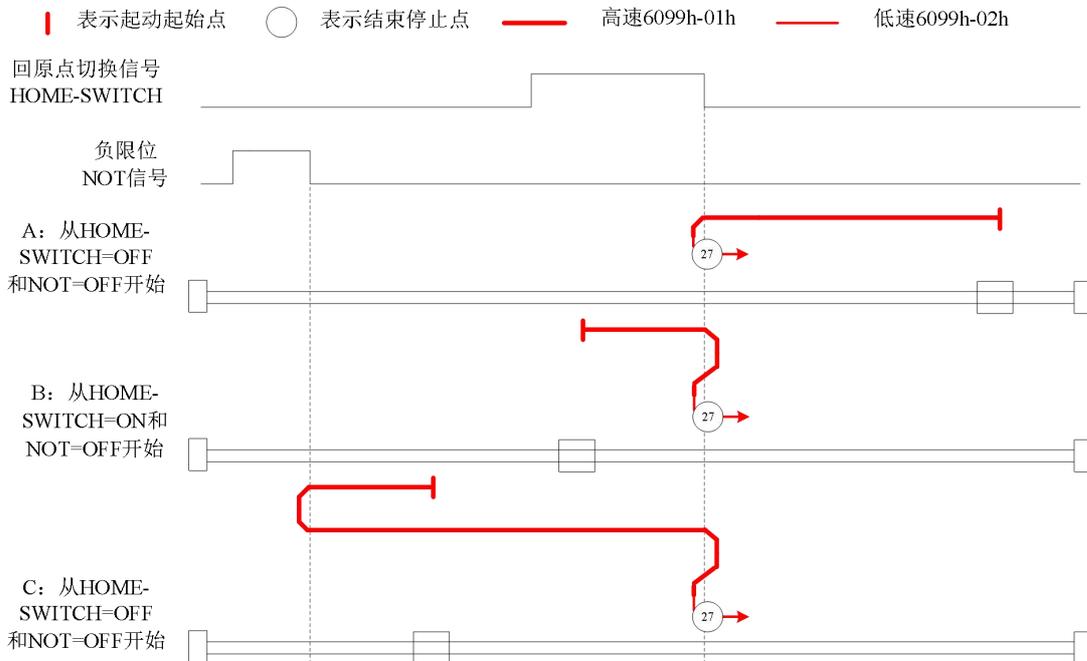


**方法 28:**

此方法是和方法 12 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 12 一致。

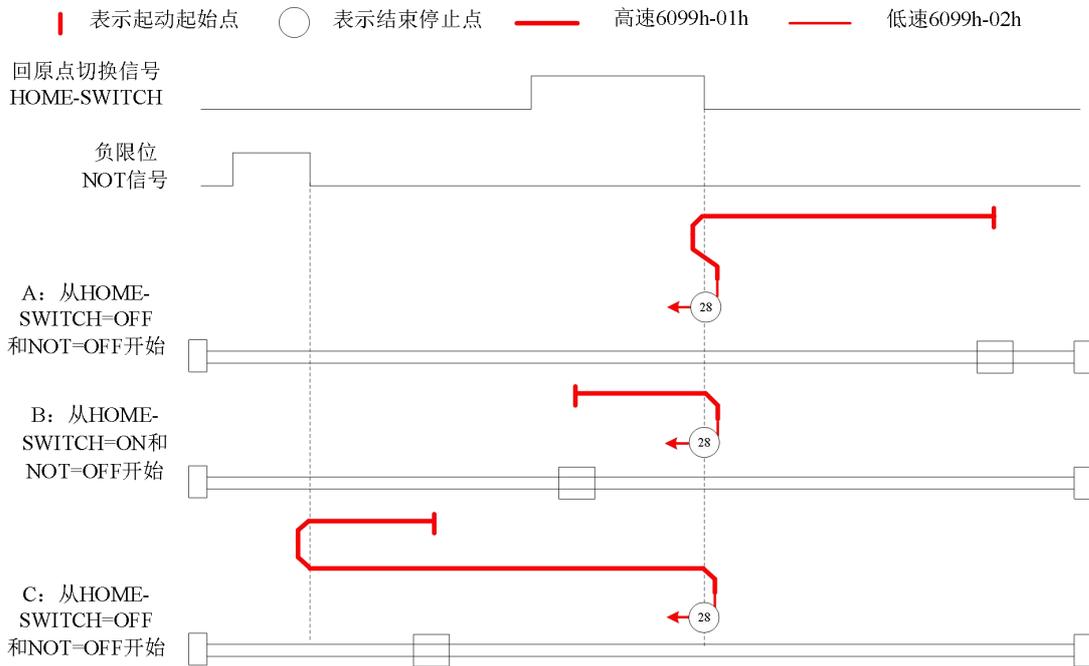


**方法 29:**

此方法是和方法 13 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 13 一致。

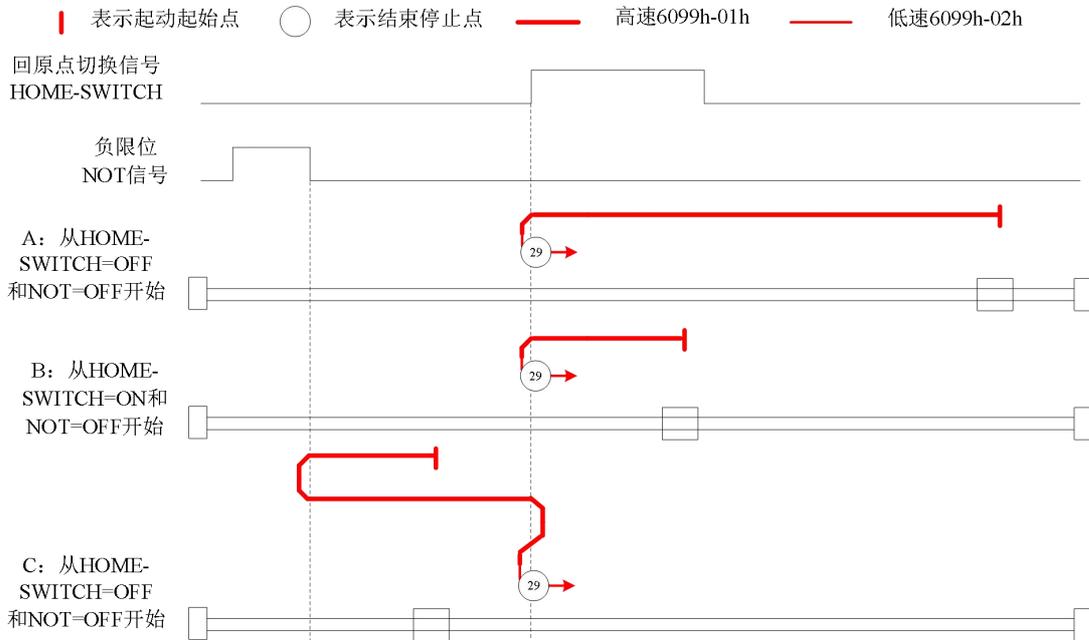

**方法 30:**


此方法是和方法 14 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 14 一致。

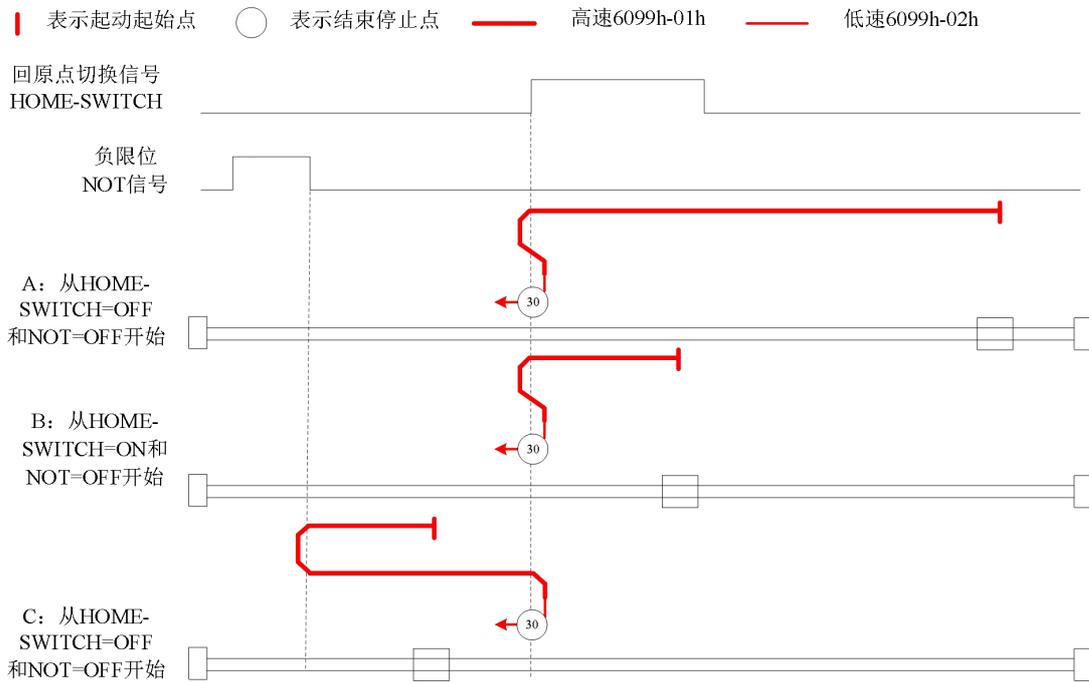

**其他模式**

**方法 33:**


此方法是只使用编码器 Z 信号，开始电机向负方向运动，在 Z 信号有效时停止。当利用该方法时，运动中如果限位或者原点信号有效时，将触发状态字 (6041h) bit13 有效，电机将停止。

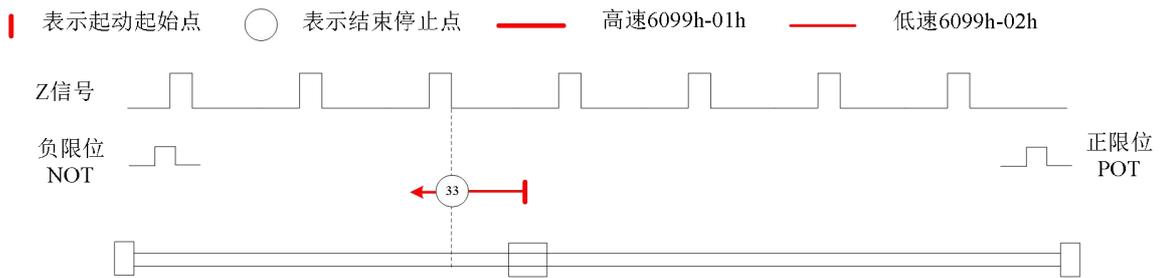

**方法 34:**


此方法是只使用编码器 Z 信号，开始电机向正方向运动，在 Z 信号有效时停止。

当利用该方法时，运动中如果限位或者原点信号有效时，将触发状态字(6041h) bit13 有效，电机将停止。

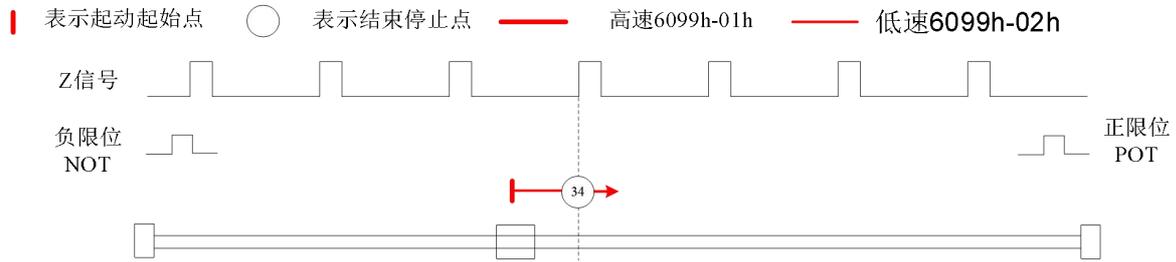**方法 35/37:**

方法 35/37 是以当前位置为原点，该方法下电机并不会旋转。

当利用该方法时，电机不需要使能，只需要将控制字 6040h bit4 执行从 0 到 1 即可。

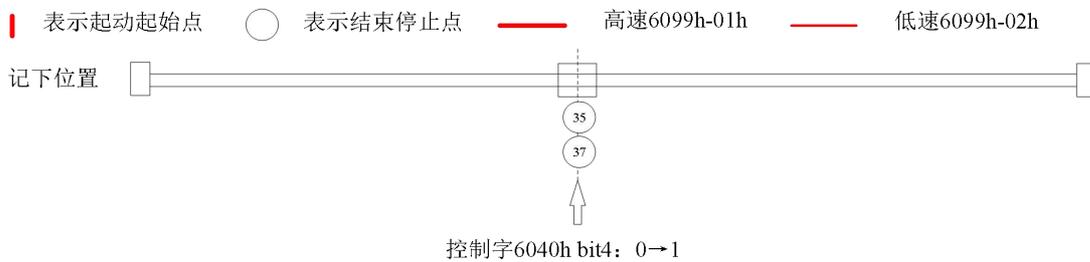**7.5.4.6 举例—HM 运动实现**

本节举例介绍如何实现 HM 运动。

**步骤如下:**

步骤 1: 操作模式 6060h 写 6，判断 6061h 是否为 6，以确定驱动器已经更改为 HM 模式

步骤 2: 写入运动参数原点方法 6098h、原点速度 6099h-01/6099h-02 及加/减速度 609Ah

步骤 3: 使能状态下切换控制字位 4 从 0 至 1 启动原点运动

## 7.6 速度控制功能 (PV)

### 7.6.1 速度控制共通功能

对象字典索引	子索引	含义	访问方式	PDO	对应模式	
					CSV	PV
6040	0	控制字	rw	RxPDO		Yes
6080	0	电机最大速度(受实际电机最大速度限制)	rw	RxPDO		Yes
60B1	0	速度前馈(受 6080 限制)	rw	RxPDO		Yes
60B2	0	转矩前馈	rw	RxPDO		Yes
60FF	0	目标速度(受 6080 限制)	rw	RxPDO		Yes

对象字典索引	子索引	含义	访问方式	PDO	对应模式	
					CSV	PV
6041	0	状态字	ro	TxPDO		Yes
6063	0	实际内部位置	ro	TxPDO		Yes
6064	0	实际反馈位置	ro	TxPDO		Yes
606B	0	内部指令速度	ro	TxPDO		Yes
606C	0	实际反馈速度	ro	TxPDO		Yes

### 7.6.3 协议速度模式

#### 7.6.3.1 功能描述

在非同步运动模式下，主站只负责发送运动参数和控制命令；2CL3-EC 伺服驱动器在收到主站的运动启动命令后，将按主站发送的运动参数进行轨迹规划；这非同步运动模式下，每个电机轴之间的运动是异步的。

PV 和 CSV 的区别与 PP 与 CSP 模式的区别一样，PV 需要 2CL3-EC 具有轨迹生成器的功能，所以 PV 在图 7.6 部分轨迹生成入口部分需要增加轨迹生成器；轨迹生成器的输入输出结构如图 7.9 所示。

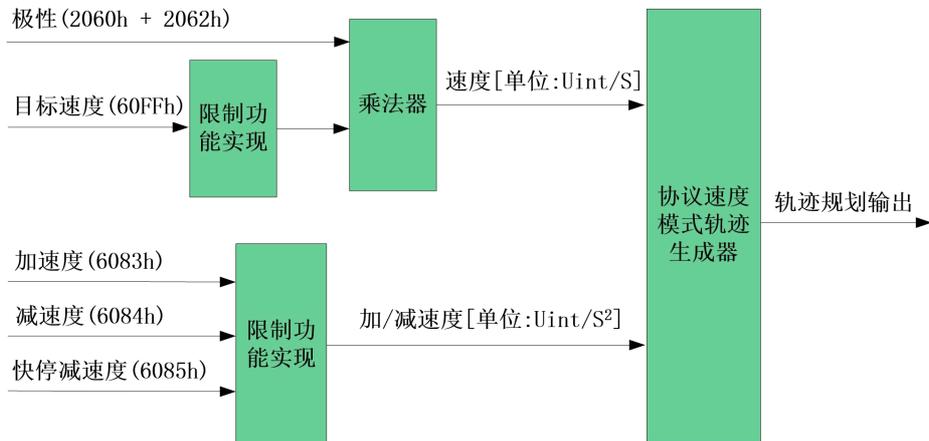


图 7.9 PV 模式的轨迹生成

#### 7.6.3.2 相关参数

基本参数对象(推荐配置的对象)

表 7.27PV 模式基本参数对象

数据方向*1)	索引+子索引	名称	数据类型	访问类型	单位	备注
输出 (RXPDO)	6040-00h	控制字	U16	RW	—	必选
	60FF-00h	目标速度	I32	RW	Uint	必选
	6083-00h	加速度	I32	RW	Uint /S	可选
输入 (TXPDO)	6041-00h	状态字	U16	RO	—	必选
	603F-00h	错误码	U16	RO		可选
	6064-00h	位置反馈	I32	RO	Uint	可选

	606C-00h	速度反馈	I32	RO	Uint /S	可选
	60F4-00h	位置误差	I32	RO	Uint	可选

\*1) 数据方向是主站为参考对象的，输出为主站到从站，输入为从站到主站。

扩展参数对象

表 7.28PV 模式扩展参数对象

索引+子索引	名称	数据类型	访问类型	单位
603F-00h	最近错误代码	U16	RO	—
6060-00h	操作模式	I8	RW	—
6061-00h	操作模式显示	I8	RO	—
605A-00h	快速停止代码	I16	RW	—
6084-00h	减速度	U32	RW	Uint /S
6085-00h	快速停止减速度	U32	RW	Uint /S

### 7.6.3.3 PV 模式下的控制字和状态字

PV 模式下与控制模式相关的控制字(6040h)位 6~4 是无效的；也就是说 PV 模式的运动，只要在轴使能后给定运动参数(目标速度(60FFh)、加/减速度(6083h/6084h))后即可运动。

与 PV 模式相关的状态字(6041h)15~12、10 及 8 位定义如表 7.29 所列。

表 9.29 PV 模式下状态字位 15~12、10、8 定义

位(名称)	值	定义
8(快速停止)	0	快速停止未触发
	1	已触发快速停止
10(速度到达)	0	当前速度未达到目标速度
	1	目标速度到达
12(速度为 0)	0	速度不为 0，正在运动
	1	速度为 0 或者即将减速到 0 *1)

\*1) PV 模式下，执行减速停止或者驱动器限位有效，该位有效。

### 7.6.3.4 举例—PV 运动实现

本节举例介绍如何实现 PV 运动。

步骤如下：

步骤 1：操作模式 6060h 写 3，判断 6061h 是否为 3，以确定驱动器已经更改为 PV 模式

步骤 2：写入运动参数目标速度 60FFh、加速度 6083h 及减速度 6084h

## 第八章 报警处理

### 8.1 报警一览表

正常运行阶段，如果发生故障，数码管只闪烁显示相应的报警代码。

以轴 1 报 E180，轴 2 报 E152 为例，代码间以 1s 的间隔进行切换，如此交替出现，直到故障清除为止。如图所示：



图 8.1 面板报警显示

待故障清除后，数码管切换到运行阶段。

注：

- 轴 1 和轴 2 的报警是独立的，其中一个轴报警，不会影响到另一个轴的运行。
- 当其中一个轴报警，则数码管显示该轴的报警信息。如果两个轴都报警，则数码管同时显示两个轴的报警信息。

表 8.2 报警和 603Fh 对应关系

数码管显示	603Fh 对象	含义
E0e0	0x2211	过流故障
E0c0	0x3211	直流母线电压过高
E0a0	0x3150	电流检测回路错误
E0a1	0x3151	电流检测回路错误
E150	0x7321	编码器断线
E152	0x7323	电机初始化位置错误
E180	0x8611	位置误差过大错误
E1a0	0x8402	指令超速故障
E210	0x6321	I/O 输入端口分配错误
E211	0x6322	I/O 输入端口功能设定错误
E212	0x6323	I/O 输出端口功能设定错误
E240	0x5530	EEPROM 参数保存错误
E242	---	参数保存断电错误
E260	0x7329	正/负超程输入有效
E570	0x5441	强制报警输入有效
E5F0	---	参数自整定错误
E801	0x8201	ESM 状态机转换失败
E811	0xA001	无效的 ESM 转换请求
E812	0xA002	未知的 ESM 转换请求
E813	0x8213	引导状态请求保护
E816	0x8216	预操作状态无效的邮箱配置
E815	0x8215	引导状态无效的邮箱配置
E818	0x8211	无有效的输入数据
E819	0x8212	无有效的输出数据
E81a	0xFF02	同步错误
E81b	0x821B	同步管理器 2 看门狗超时
E81c	0x821C	无效的同步管理器类型
E81d	0x821D	无效的输出配置
E81e	0x821E	无效的输入配置
E821	0xA003	等待 ESM 初始状态

E822	0xA004	等待 ESM 预操作状态
E823	0xA005	等待 ESM 安全操作状态
E824	0x8224	无效过程数据输入映射
E825	0x8225	无效过程数据输出映射
E82b	0x8210	无效的输入和输出
E82c	0x872C	致命的同步错误
E82d	0x872D	无同步错误
E82e	0x872E	同步周期过小
E830	0x8730	无效的 DC 同步配置
E833	0x8733	DC 同步 IO 错误
E835	0x8735	DC 周期无效
E836	0x8736	无效的 DC 同步周期
E851	0x5551	EEPROM 错误
E870	0x5201	不支持的模式下使能了

## 8.2 驱动报警处理方法

【注】出现错误时，请清除错误原因后，再重新打开电源。

### E0E0: 过流

产生机理:

原因	确认方法	处理措施
驱动器输出短路。	驱动器输出线间是否短路, 是否对 PG 地短路。	确保驱动器输出线未短路; 确保电机未损坏。
电机接线异常。	检查电机的接线顺序。	调整电机的接线顺序。
驱动器内部电路损坏	/	更换新的驱动器。

### E0C0: 过压

产生机理:

原因	确认方法	处理措施
主电源输入电压过高。	测量驱动器的 VDC/GND 端子间电压。	减小 VDC/GND 端子上供电电压;
驱动器泵升电压过高		降低加速度、减速度;

### E0A0: 电流检测回路错误

产生机理:

原因	确认方法	处理措施
电机输出 A+A-B+B- 端子接线错误。	检查电机输出 A+A-B+B-端子接线是否错误。	确保电机输出 A+A-B+B-端子接线正确。
主电压 VDC/GND 端子上电压是否过低。	检查主电压 VDC/GND 端子上电压是否过低。	确保 VDC/GND 端子电压在合适范围。
驱动器内部故障。	/	更换新的驱动器。

### E0A1: 电流检测回路错误

产生机理:

原因	确认方法	处理措施
电机输出 A+A-B+B- 端子接线错误。	检查电机输出 A+A-B+B-端子接线是否错误。	确保电机输出 A+A-B+B-端子接线正确。
主电压 VDC/GND 端子上电压是否过低。	检查主电压 VDC/GND 端子上电压是否过低。	确保 VDC/GND 端子电压在合适范围。
驱动器内部故障。	/	更换新的驱动器。

**E100: 电流过载报警****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
实际检测到的电流大于驱动器设定的电流值	驱动器报警 E100	增大驱动器输出峰值电流值 Pr4.22 或 0x2056 的 bit6 置为 0, 可屏蔽

**E102: 堵转报警****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
<p>(1)电机堵转, 电机出力已出到最大</p> <p>(2)堵转速度小于设置的堵转速度阈值 ( P5.34 (OD 22BC): 堵转速度阈值设定, 单位是 0.1r/s)</p> <p>(3)堵转时间大于堵转时间阈值 (Pr5.35(0x22BD): 堵转时间设定, 单位是 1ms)</p> <p>以上三个条件同时满足, 才会触发报警。</p> <p>报警功能:</p> <p>(1)可防止电机运行过程中出现了堵转, 且堵转突然释放引发的飞车问题;</p> <p>(2)可以部分避免由于电机锁轴不成功, 引起的电机不受控飞车问题。</p>	检查机构, 检查电机运行是否顺畅	<p>(1) 电机的编码器分辨率不对, 导致电机不能运行</p> <p>(2)电机的动力线接错</p> <p>(3)电机出力不够, 适当的增大驱动器电流</p> <p>(4)若增大了电流还是不行, 可排查下机械结构是否存在堵转及电机选型过小导致</p> <p>报警屏蔽:</p> <p>Pr4.22 的 bit5 设置为 0, 即可屏蔽。</p> <p>屏蔽的风险:</p> <p>(1) 若实际电机由于出力不够或者机械卡顿, 导致电机锁轴不成功, 引起电机飞车</p> <p>(2) 电机运行过程中出现电机堵转, 且堵转阈值未达到报 E180 的条件, 此时堵转条件释放了, 引起电机飞车。</p>

**E110: 拉零报警****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
<p>拉零过程中, 电机不能正常运行到位置, 即可报警。</p> <p>报警功能:</p> <p>(1)主站连接使能时, 可防止电机拉零不成功时, 主站检测不到使能完成信号, 主站不能正常控制电机引起的报警问题。</p> <p>(2)主站连接使能时, 若电机动力线连接错误, 会报警, 从而引导客户去排查动力线接线问题。</p>	<p>驱动器报警 E110, 一般会与 E102 搭配出现; 检查驱动器电流是否设置过小;</p> <p>检查电机、机构是否有堵转、卡顿、运行不顺畅;</p>	<p>(1) 电机的编码器分辨率不对, 导致电机不能运行</p> <p>(2)电机的动力线接错</p> <p>(3)电机出力不够, 适当的增大驱动器电流</p> <p>(4)若增大了电流还是不行, 可排查下机械结构是否存在堵转及电机选型过小导致</p> <p>报警屏蔽: 可将通过 Pr0.31 (OD 2238) 参数设置为 1, 将拉零功能进行关闭。</p> <p>屏蔽的风险:</p> <p>(1) 有些客户可能需要电机在使能前后电机的位置能保持不变, 若进行了屏蔽, 则电机使能后的位置会发生改变, 相差一个电机锁轴的位置</p> <p>(2) 主站使能时, 实际电机由于出力不够或者机械卡顿以及电机动力线接错, 不能及时报警。</p>

**E150: 编码器断线**

产生机理:

原因	确认方法	处理措施
编码器线没接	检查编码器线路	确保编码器线正确连接
编码器端子接线错误、接触不良	检查编码器端子接线	确保编码器端子正确接线

**E152: 编码器初始化位置错误（缺相报警）**

产生机理:

原因	确认方法	处理措施
电机输出 A+A-B+B-端子接线错误。 (可能较大)	检查电机输出 A+A-B+B-端子接线是否正确, 是否有一一对应。	确保电机输出 A+A-B+B-端子接线正确。确保电机线没有断线。
通讯数据异常。	编码器电源电压是否为 DC5V±5%; 编码器线缆是否破损; 编码器线缆的屏蔽层是否接好; 编码器线缆是否与强电线缆绞缠在一起。	确保编码器电源电压正常; 确保编码器线缆完好; 确保编码器线缆的屏蔽层与 FG 地接触良好; 确保编码器线缆与强电线缆分开布线。

**E180: 位置误差过大错误**

产生机理:

原因	确认方法	处理措施
编码器分辨率设置错误	如果开始运行时报 E180, 则有可能是编码器分辨率设置原因。检测对象字典 0x2029 或 0x608F-01 的值是否正确	通过上位机或主站软件修改编码器分辨率。保存后, 重启生效。
电机输出 A+A-B+B-端子接线错误。	如果开始运行时报 E180, 则有可能是电机动力线接线原因。检查电机输出 A+A-B+B-端子接线是否正确, 是否有一一对应。	确保电机输出 A+A-B+B-端子接线正确。
电机发生堵转	如果运行过程中报 E180, 则很大可能是电机发生堵转或卡顿。	检查机构是否运行顺畅; 检查负载大小, 并增大输出电流, 增大供电电压; 降低运行速度; 用 MS 调试软件试运行, 将转速调低, 看是否还会报错; 检查是否运行过程中电机绕组线、编码器线有松动;

**E1A0: 指令超速故障**

产生机理:

原因	确认方法	处理措施
部分主站中, 回原点后切换到 CSP 模式时会出现指令超速	检查故障是否出现在回零完成后; 检查是否使用的从站回零模式;	将 5503-04 设置为 7, 保存, 断电重启即可。 CL3B 上值默认为 7, 无需再设置。
电机使能时出现指令超速	检查故障是否出现在使能时或刚使能后; 检查机构或电机是否有卡顿, 是否存在阻力不均匀、摩擦力大等; 电机是否停在硬限位上, 再在此位置上使能;	优化机构, 减少摩擦阻力; 操作对象字典 0x2073 (Pr5.09), 说明如下: 0x2073 = 1: 开启自运行功能, 允许左右摇摆寻找电机的初始位置 0x2073 = 0: 不开启自运行功能
部分控制卡上, 主站设置的同步周期大于从站实际运行中的同步周期值	检查主站上设置的同步周期大小, 并监控从站网络的同步周期大小	保证主站设置的同步周期一定要小于或等于从站内部的同步周期 (可用 MS 调试软件监控), 若出现大于从站内部同步周期, 则会出现指令超速故障。
主站同步性能差	部分主站属于其产品线中的经济型,	关闭同步, 改用指令滤波: 将对象字典

	主站性能偏弱，同步性能差。	0x2232 和 2233 值改为 0，同时，把驱动器指令滤波设到最大，保存，重启。
--	---------------	--

**E210、211、212：IO 口功能设定错误、分配错误产生机理：**

原因	确认方法	处理措施
在参数列表配置重复的 IO 会报警 E210	检查 IO 是否设置正确，功能口是否设置重复了；报警 E210	确保正确设置 IO 参数
信号未设置。	检查 IO 参数是否设置正确。	确保正确设置 IO 参数
DI1 和 DI2 可任意配置成探针 1 和探针 2，但不能重复配置同一个探针，否则驱动器报警 E211	报警 E211	/

**E240：EEPROM 参数保存错误产生机理：**

原因	确认方法	处理措施
软件异常	可恢复出厂设置	恢复出厂设置，（通过主站上对 0x1011-01 写值 16#64616F6C，或者通过 MS 调试软件，在对象字典列表中做恢复出厂）
驱动器损坏。	可重复保存几次。	更换新的驱动器。

**E242：参数保存断电错误产生机理：**

原因	确认方法	处理措施
主从站断电顺序先后问题	主站先于从站断电，导致从站报 81B，从站保存故障代码途中又遭遇从站断电，从而导致 E242 故障。	主站复位，或者主站上延长看门狗报警时间可解决

**E570：强制报警输入有效产生机理：**

原因	确认方法	处理措施
强制报警输入信号导通。	检查强制报警输入信号是否导通。	确保输入信号接线正确。

**E5F0：参数自整定错误产生机理：**

原因	确认方法	处理措施
电机运行工况异常	电机运行卡顿，报警 E5F0	检查电机型号，以及运行工况；将对象字典 0x2013 改为 0，保存。同时，通过手动调整电流环参数，保证电机运行顺畅。

**E801：ESM 状态机转换失败产生机理：**

原因	确认方法	处理措施
ESM 状态机转换失败。	ERR LED 常亮	确认网络连接及主站 ESM 转换次序

**E811: 无效的 ESM 转换请求****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
CL3B 接收到 ESM 无法转换请求	ERR LED 慢闪烁	确认主站发送的转换信息是否恰当

**E812: 未知的 ESM 转换请求****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
CL3B 接收到 ESM 所有状态以外的转换请求	ERR LED 慢闪烁	确认主站发送的转换信息

**E813: 引导状态请求保护****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
CL3B 接收到引导状态的转换请求	ERR LED 快闪烁	确认软件版本是否支持该状态的转换

**E815: 引导状态无效的邮箱配置****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
当前配置无法支持引导状态下的动作	ERR LED 慢闪烁	确认 CL3B 软件版本是否支持该状态动作

**E816: 预操作状态无效的邮箱配置****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
预操作下同步管理器配置无效	ERR LED 慢闪烁	1、确认 CL3B 的 XML 是否与软件版本相符 2、ESC 故障, 请与维修联系

**E818: 无有效的输入数据****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
输入数据无更新超过 1 秒	ERR LED 状态双闪	1、确认当前 TXPDO 是否都无效 2、确认主站同步配置

**E819: 无有效的输出数据****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
输出数据无更新超过 1 秒	ERR LED 状态双闪	3、确认当前 TXPDO 是否都无效 4、确认主站同步配置

**E81A: 同步错误****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
RXPDO 和 DC 更新次序故障或其一未按同步周期更新	ERR LED 状态单闪	1、确认 RXPDO 是否全无效 2、确认主站同步配置

**E81B: 同步管理器 2 看门狗超时****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
在操作状态下 RXPDO 更新超时	ERR LED 状态双闪	1、确认 CL3B 的通讯线是否断线； 2、确保为超五类及以上带屏蔽网线； 3、确定 RXPDO 更新时间； 4、从干扰角度排查；

**E81C: 无效的同步管理器类型****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
同步管理器配置了以下之外的类型： 1、邮箱输出 2、邮箱输入 3、过程数据输出 4、过程数据输入	ERR LED 状态慢闪烁	确认 CL3B 的 XML 文件是否和程序版本一致

**E81D: 无效的输出生配置****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
过程数据输出同步管理器配置无效	ERR LED 状态慢闪烁	1、确认 CL3B 同步管理器配置 2、确认 XML 文件与程序版本一致性

**E81E: 无效的输入配置****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
过程数据输入同步管理器配置无效	ERR LED 状态慢闪烁	1、确认 CL3B 同步管理器配置 2、确认 XML 文件与程序版本一致性

**E821: 等待 ESM 初始状态****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
CL3B 等待主站发送初始化请求	ERR LED 状态慢闪烁	确认主站发送的转换请求

**E822: 等待 ESM 预操作状态****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
CL3B 等待主站发送预操作请求	ERR LED 状态慢闪烁	确认主站发送的转换请求

**E823: 等待 ESM 安全操作状态****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
过程数据输出同步管理器配置无效	ERR LED 状态慢闪烁	确认主站发送的转换请求

**E824: 无效过程数据输入映射****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
TXPDO 配置了不可映射的对象	ERR LED 状态慢闪烁	重新配置 TXPDO 的映射对象

**E825: 无效过程数据输出映射****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
RXPDO 配置了不可映射的对象	ERR LED 状态慢闪烁	重新配置 RXPDO 的映射对象

**E82B: 无效的输入和输出****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
RXPDO 和 TXPDO 无更新超过 1 秒	ERR LED 状态慢闪烁	1、确认当前 RXPDO 和 TXPDO 是否都无效 2、确认主站同步配置

**E82C: 致命的同步错误****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
DC 看门狗超时	ERR LED 状态双闪	1、确认 CL3B 硬件是否存在故障 2、确认 DC 设定及延时

**E82D: 无同步错误****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
同步无效	ERR LED 状态单闪	1、确认有无发生“致命的同步错误” 2、确认主站同步配置

**E82E: 同步周期过小****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
主站同步周期设置小于 250 微秒	ERR LED 状态单闪	确认主站设置的同步周期

**E830: 无效的 DC 同步配置****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
同步模式下同步设置无效	ERR LED 状态慢闪烁	确认主站同步配置

**E835: DC 周期无效****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
设置的同步周期与驱动器位置环不成比例	ERR LED 状态快闪烁	参考手册设置合理的同步周期

**E836: 无效的 DC 同步周期****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
无效的同步周期值	ERR LED 状态单闪	确认主站设置的同步周期

**E851: EEPROM 错误****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
ESC 的 EEPROM 操作失败	ERR LED 状态快闪烁	确认主站是否释放了访问权

**E870: 不支持的模式下使能了****产生机理:**

原因	确认方法	处理措施
不支持的控制模式下使能	无	修改为正确的控制模式

**8.3 其他报警及处理方法****8.3.1 故障排查思路****故障排查步骤:**

- a) 驱动器的版本是多少?
- b) 报警的时候, 对象字典 603F 的值是多少? 3FFE 下子索引的值是多少? 数码管显示的什么? 主站显示什么错误信息?
- c) 驱动器是否有其他异常? 比如网口指示灯, ALM 指示灯等。
- d) 驱动器是什么情况下报的警, 运行过程中, 还是使能的时候?
- e) 驱动器用的多大的电源, 设的多大电流? 电机跑的多大速度, 什么负载, 什么结构类型?
- f) 是否有驱动器可更换对比?

**8.3.2 部分故障及解决思路****一、 组网时节点无法正常通讯, 或节点报通讯错误**

1. 如果是第一次使用该型号产品, 检查 XML(设备描述文件)的版本是否正确。大部分主站支持扫描从站, 建议以扫描的方式建立组态, 可以避免或快速定位问题。
2. 部分主站区分物理连接的 IN 和 OUT, 检查 IN 或 OUT 是否正确。
3. 检查主站与从站设置的 PDO 同步周期是否一致。
4. 不支持的 PDO 同步周期(Ethercat 通讯周期), 如 1.1ms、0.9ms 等, 常见 PDO 同步周期为 250us/500us/1ms/2ms/4ms 等。咨询厂商是否支持你设定的同步周期。
5. 部分主站需要设置从站节点号, 检查节点号拨的是否与组态设定一致且没有重复。大部分主站支持扫描从站, 建议以扫描的方式建立组态, 可以避免或快速定位问题。
6. 网线有问题或接触不好, 更换网线。与可正常连接的节点上的网线进行对调, 可以快速定位问题。
7. 驱动器本身问题。通过更换或对调可以正常连接的驱动器, 可以快速定位问题。

**二、 主站操作, 从站不使能。**

1. 查看驱动器状态。正常情况下, 驱动器 IN 和 OUT 网口 L/A 快速闪烁, run 灯常量, Err 灯熄灭。驱动器的 Power 灯常亮, ALM 灯熄灭。
2. PDO 配置或 PDO 映射错误。可以参考应用指导手册, 按照说明正确配置 PDO 或 PDO 映射。

3. 查看监视对象字典 6040 的值是否为 16#F，监视字典 6040 的 bit0~bit3 是否为 0111。
4. 检查主站是否有警告或错误。清除主站报警或警告。
5. 主站显示使能完成，而电机没有使能。检查电机线接线是否接错或断线。检查驱动器电流参数是否设置正确。

### 三、 定位运行便报错

1. 查看驱动器是否有报警。检查驱动器 ALM 灯和 EtherCat 网口 err 灯是否有闪烁，如有报警，查看驱动器使用手册，根据报警说明定位问题。
2. 操作模式不对。监视对象字典 6060 是否为 8(CSP 模式)。
3. PDO 配置异常。部分主站需要检查从站对象字典 6061 返回的值是否正确，如果 6061 没有配置，从站可能会不动或者主站报警。
4. 限位信号有效。检查限位信号状态与主站设定的逻辑是否一致。从站输入端口极性是否与使用的限位开关一致。限位开关是否损坏。限位开关与从站之间的接线是否正确。对象字典 60FD 的 bit 位与主站之间的映射错误。
5. 电机与驱动器之间接线错误或者没接。闭环产品的绕组线和编码器线接线有严格要求，必须严格按照定义来接，否则电机一动就会报警。测试方法：使能后，通过外力让电机轴转动 180 度后，撤消外力，如果电机能自动返回到初始位置，说明接线正确，否则接线或线路有异常。
6. 编码器分辨率设置错误。根据不同工艺要求，雷赛闭环电机编码器有多种选择，要求驱动器内部参数设置与电机编码器分辨率一致，通过驱动器上位机软件检查或设置一致。

### 四、 电机不转

1. 上位机指令没有给到。查看对象字典 607A(指令位置)的值有没有变化，如没有变化，则客户需检查程序是否有异常，或者限位是否生效。
2. 限位信号生效。检查限位信号状态与主站设定的逻辑是否一致。从站输入端口极性是否与使用的限位开关一致。限位开关是否损坏。限位开关与从站之间的接线是否正确。对象字典 60FD 的 bit 位与主站之间的映射错误。
3. 上位机指令正常，电机不转。负载太重，电机选型错误。电机接线或编码器接线错误。编码器分辨率设置错误。电机本身异常。由于闭环过载报警阈值为 1 圈，故以上可能都可以通过让电机空载，且设定电机速度为 60rpm，加减速时间不小于 200ms，行程大于 1 圈进行测试来定位问题。

### 五、 运动功能块 Busy 状态

1. 主站参数：“定位完成范围”，“完成宽度”等参数，只有当(607A-6064)<设定值时，才算定位完成。由于负载较重，结构摩擦力太大，存在干涉等原因。当定位结束时，对象字典 6064(实际位置)的值与 607A(指令位置)的值相差较大，导致主站判定从站没有到位，故处于 Busy 状态。通过加大主站 “定位完成范围”，“完成宽度”或类似功能参数可以解决该问题。

### 六、 回原点无法完成

1. 回原点方法错误。目前回原点可分为采用主站回原点方法，回原点时 6060 等于 8；采用从站回原点方法，回原点时 6060 等于 6；采用主从配合的回原点方法，回原点时 6060 等于 8 然后等 6。询问主站厂商，其主站回原点方式，并仔细查看所选择的回原点方法，回原点相关参数，方向是否正确及所选回原点方法中所涉及到的传感器信号是否正常。
2. 停在感应器上，一直处理 Busy 状态。由于定位未完成(详见第五点描述)，回原点无法继续往下进行导致。部分主站的回原点是主从站结合方式(松下和基恩士)，通过主站回原点方法找到原点位置后，切

换至从站回原点方法进行坐标清零，此时需要修改 6060=6 至回原点模式，如 PDO 内无 6060 或没有配置或从站回原点方法配置错误，均会导致回原点无法完成。

## 七、 运行中偶尔掉线

1. 总线是固定的那个驱动器掉线。网线问题。网线与驱动器接口接触不良。上一台驱动器的 OUT 口问题。驱动器本身问题。以上可能都可以通过对调驱动器或对调网线来定位问题。

2. 驱动器随机性掉线。干扰问题：网线质量差，建议使用超五类及以上，工业级网线，带双绞屏蔽。保证设备接地良好。电气柜布局时，强弱电气注意分离。远离大功率强干扰器件，如等离子发生器，激光发生器，变频器等。

## 八、 MS 调试软件断使能断不了

1、检查电机动力线接线顺序，检查是否有错接。

## 第九章 对象字典

### 9.1 对象字典结构

对象字典结构遵照 CiA402 的标准，分为如下。

索引	对象
0000H-----0FFFH	数据类型描述
1000H-----1FFFH	COE 通信对象
2000H-----5FFFH	厂家自定义对象
6000H-----9FFFH	设备子协议对象

2CL3-EC403T 一个驱动器上包含两个轴，每个轴支持的参数完全一致。除 1000H--1FFFH 通信对象为两个轴公共参数，其他无特别说明，两个轴的参数地址互相独立，但存在如下关系：

$$\text{轴 2 的参数地址 (HEX)} = \text{轴 1 的参数地址 (HEX)} + 0x800$$

例如：

	轴 1	轴 2
峰值电流	0x2000	0x2800
目标位置	0x607A	0x687A

### 9.2 对象组 1000h 分配一览

对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	备注
0x1000	0	设备类型	R	UDINT	0~32767	0x40912	与 CIA 规则一致
0x1001	0	错误寄存器	R	USINT	0~255	0	
0x1010	00	子索引个数	R	USINT	0~32767	4	无
	01	保存全部参数	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	0	命令同 1010:04
	02	保存通信参数	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	0	命令同 1010:04
	03	保存运动参数	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	0	命令同 1010:04
	04	保存厂商参数	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	0	保存命令：0x65766173 10 进制：1702257011 保存成功后返回 1
0x1011	00	子索引个数	R	USINT	0~32767	4	无
	01	恢复全部参数出厂值	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	0	命令同 1011:04
	02	恢复轴 1 轴 2 的 1000 参数	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	0	命令同 1011:04
	03	恢复轴 1 轴 2 的 6000 参数	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	0	命令同 1011:04
	04	恢复轴 1 轴 2 的 2000~5000 参数	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	0	恢复命令：0x64616f6c 10 进制：1684107116 恢复出厂完成后返回 1
	05	恢复轴 1 6000 参数	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	0	命令同 1011:04
	06	恢复轴 1 2000~5000 参数	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	0	命令同 1011:04
	07	恢复轴 2 6000 参数	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	0	命令同 1011:04
	08	恢复轴 2 2000~5000 参数	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	0	命令同 1011:04

0x1018	00	子索引个数	R	USINT	0~32767	4	无
	01	厂商 ID	R	UDINT	0~32767	4321	LeadShine 标识码
	02	产品代码	R	UDINT	0~32767	100	
	03	修改编码	R	UDINT	0~32767	1	无
	04	序列号	R	UDINT	0~32767	1	无
0x1600	0	子索引个数	R/W	U2INT	0~32767	3	轴 1 组 1 默认映射对象个数
	01~08	RXPDO 映射对象组 1	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	略	轴 1 组 1 默认 RXPDO 映射对象
0x1601	0	子索引个数	R/W	USINT	0~32767	6	轴 1 组 2 默认映射对象个数
	01~08	RXPDO 映射对象组 2	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	略	轴 1 组 2 默认 RXPDO 映射对象
0x1602	0	子索引个数	R/W	USINT	0~32767	5	轴 1 组 3 默认映射对象个数
	01~08	RXPDO 映射对象组 2	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	略	轴 1 组 3 默认 RXPDO 映射对象
0x1603	0	子索引个数	R/W	USINT	0~32767	7	轴 1 组 4 默认映射对象个数
	01~08	RXPDO 映射对象组 3	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	略	轴 1 组 4 默认 RXPDO 映射对象
0x1610	0	子索引个数	R/W	U2INT	0~32767	3	轴 2 组 1 默认映射对象个数
	01~08	RXPDO 映射对象组 1	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	略	轴 2 组 1 默认 RXPDO 映射对象
0x1611	0	子索引个数	R/W	USINT	0~32767	6	轴 2 组 2 默认映射对象个数
	01~08	RXPDO 映射对象组 2	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	略	轴 2 组 2 默认 RXPDO 映射对象
0x1612	0	子索引个数	R/W	USINT	0~32767	5	轴 2 组 3 默认映射对象个数
	01~08	RXPDO 映射对象组 2	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	略	轴 2 组 3 默认 RXPDO 映射对象
0x1613	0	子索引个数	R/W	USINT	0~32767	7	轴 2 组 4 默认映射对象个数
	01~08	RXPDO 映射对象组 3	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	略	轴 2 组 4 默认 RXPDO 映射对象
0x1A00	0	子索引个数	R/W	USINT	0~32767	7	组 1 默认映射对象个数
	01~08	TXPDO 映射对象组 1	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	略	组 1 默认 TXPDO 映射对象
0x1A01	0	子索引个数	R/W	USINT	0~32767	0	组 2 默认映射对象个数
	01~08	TXPDO 映射对象组 2	R/W	USINT	0~0xFFFFFFFF	略	组 2 默认 TXPDO 映射对象
0x1A10	0	子索引个数	R/W	USINT	0~32767	7	轴 2 组 1 默认映射对象个数
	01~08	TXPDO 映射对象组 1	R/W	UDINT	0~0xFFFFFFFF	略	轴 2 组 1 默认 TXPDO 映射对象
0x1A11	0	子索引个数	R/W	USINT	0~32767	0	轴 2 组 2 默认映射对象个数
	01~08	TXPDO 映射对象组 2	R/W	USINT	0~0xFFFFFFFF	略	轴 2 组 2 默认 TXPDO 映射对象
0x1C00	0	子索引个数	R	USINT	0~32767	4	无
	01	邮箱输出类型	R	USINT	0~32767	1	无
	02	邮箱输入类型	R	USINT	0~32767	2	无

	03	过程数据输出类型	R	USINT	0~32767	3	无
	04	过程数据输入类型	R	UINT	0~32767	4	无
0x1C12	0~04	RXPDO 分配	R/W	UINT	0~32767	1600	无
0x1C13	0~02	TXPDO 分配	R/W	UINT	0~32767	1A00	无
0x1C32	0~0A	RXPDO 管理参数	R	UINT	0~32767	略	无
0x1C33	0~0A	TXPDO 管理参数	R	UINT	0~32767	略	无

### 9.3 对象组 2000h 分配一览

详细对象字典解释，以轴 1 列出如下：

参数名称	对象字典		可访问性	数据类型
	索引	子索引		
电机峰值电流	0x2000	00	R/W	UDINT
指令脉冲数/转	0x2001	00	R/W	UDINT
指令脉冲 FIR 滤波时间	0x2010	01	R/W	UDINT
上电锁轴电流上升时间	0x2012	00	R/W	UDINT
电流环上电自整定	0x2013	00	R/W	UDINT
到位脉冲补偿	0x2019	01	R/W	UDINT
不使能到位模式	0x2019	02	R/W	UDINT
上电锁轴电流百分比	0x201A	01	R/W	UDINT
开环保持电流百分比	0x201A	02	R/W	UDINT
闭环保持电流百分比	0x201A	03	R/W	UDINT
锁轴持续时间	0x201B	00	R/W	UDINT
停车最长时间	0x201C	00	R/W	UDINT
零速度阈值	0x201D	00	R/W	UDINT
开闭环模式切换	0x2024	00	R/W	UDINT
开环切到闭环速度阈值	0x2025	01	R/W	UDINT
开环切到闭环延时	0x2025	02	R/W	UDINT
闭环切到开环速度阈值	0x2025	03	R/W	UDINT
闭环切到开环延时	0x2025	04	R/W	UDINT
闭环切到开环反馈速度阈值	0x2025	05	R/W	UDINT
编码器分辨率	0x2029	00	R/W	UDINT
跟踪误差最大值	0x2030	00	R/W	UDINT
到位时位置误差设定	0x2032	00	R/W	UDINT
到位时位置误差软件消抖	0x2033	00	R/W	UDINT
电机运行方向	0x2051	00	R/W	UDINT
故障检测选择	0x2056	00	R/W	UDINT
使能清除故障选择	0x2057	00	R/W	UDINT
上电自动运行	0x2073	00	R/W	UDINT
电流环比例增益 P	0x2090	01	R/W	UDINT
电流环积分增益 I	0x2090	02	R/W	UDINT

电流环 KC	0x2090	03	R/W	UDINT
电流环增益的调整比例	0x2090	04	R/W	UDINT
转矩前馈	0x2090	05	R/W	UDINT
速度环 KP	0x2091	01	R/W	UDINT
速度环 KI	0x2091	02	R/W	UDINT
速度环滤波频率	0x2091	05	R/W	UDINT
位置环 KP	0x2092	01	R/W	UDINT
位置环滤波频率	0x2092	03	R/W	UDINT
拨码状态	0x214a	00	R	UDINT
LED 状态显示设定	0x214b	00	R/W	UDINT
从站节点	0x2150	00	R/W	UDINT
从站地址来源	0x2151	00	R/W	UDINT
I1	0x2152	01	R/W	UDINT
I2	0x2152	02	R/W	UDINT
I3	0x2152	03	R/W	UDINT
I4	0x2152	04	R/W	UDINT
输入输出 IO 状态	0x2155	00	R	UDINT
SO1	0x2156	01	R/W	UDINT
SO2	0x2156	02	R/W	UDINT
同步补偿时间 1	0x2232	00	R/W	UDINT
同步补偿时间 2	0x2233	00	R/W	UDINT
M-PWM 滞后周期值	0x2234	00	R/W	UDINT
指令平滑周期值	0x2235	00	R/W	UDINT
S-PWM 滞后周期值	0x2236	00	R/W	UDINT
CRC 错误计数阈值设定	0x2237	00	R/W	UDINT
模式切换保护阈值设定	0x223E	00	R/W	UDINT
PWM 中断调度时间最大值	0x223F	00	R/W	UDINT
PWM 中断处理时间最大值	0x2240	00	R/W	UDINT
特殊功能寄存器	0x225c	00	R/W	UDINT
静止时超前角切换延时	0x225E	00	R/W	UDINT
位置环积分切入延时	0x225F	00	R/W	UDINT
指令脉冲 IIR 滤波带宽	0x2260	00	R/W	UDINT
保留	0x2261	00	R/W	UDINT
VBS 开启	0x2265	00	R/W	UDINT
VBS 补偿相位	0x2266	00	R/W	UDINT
VBS 增益	0x2267	00	R/W	UDINT
VBS 上限速度值	0x2268	00	R/W	UDINT
VBS 下限速度值	0x2269	00	R/W	UDINT
VBS 电流限幅值	0x226A	00	R/W	UDINT
加速度 HP 滤波带宽	0x226B	00	R/W	UDINT
加速度 LP 滤波带宽	0x226C	00	R/W	UDINT
加速度系数	0x226D	00	R/W	UDINT
加速度前馈角限幅值	0x226E	00	R/W	UDINT
锁轴相位	0x22A8	00	R/W	UDINT
驱动禁止输入设定	0x22a9	00	R/W	UDINT
E-STOP 功能选择	0x22B4	00	R/W	UDINT
Z 轴力矩补偿方向	0x22B8	00	R/W	UDINT

z 轴力矩补偿百分比	0x22B9	00	R/W	UDINT
厂家自定义参数 2	0x22C7	00	R/W	UDINT
R4D 状态字	0x22CE	00	R/W	UDINT
DC 补偿值	0x22EC	00	R/W	UDINT
堵转回零误差限制值	0x22EF	00	R/W	UDINT
z 信号脉宽设定值	0x22F0	00	R/W	UDINT
回零模式到位误差设定	0x22F1	00	R/W	UDINT
版本信息 (软件)	0x3100	01	R	UINT
版本信息 (算法)	0x3100	02	R	UINT
版本信息 (协议栈)	0x3100	03	R	UINT
历史故障信息	0x3FFE	01-0B	R	UDINT
抱闸吸合的延时	0x2403	01	R/W	UDINT
抱闸松开的延时	0x2403	02	R/W	UDINT
抱闸吸合速度阈值	0x2403	03	R/W	UDINT
当前错误 ID	0x4500	00	R	UINT
内部使能状态	0x5000	03	R	UINT
内部到达状态	0x5000	04	R	UINT
ESC 地址	0x5002	01	R/W	UINT
ESC 数据	0x5002	02	R	UINT
特殊功能设定	0x5004	0F	R/W	UINT
DC 补偿基值	0x5005	00	R/W	UINT
同步错误检测	0x5006	00	R/W	UINT
内部实际位置	0x5011	00	R	UDINT
回零到达位置	0x5012	01	R/W	UDINT
回零输入位置	0x5012	02	R/W	UDINT
回零输入模拟	0x5012	03	R/W	UDINT
回零设置	0x5012	04	R/W	UDINT
碰极限位处理	0x5015	05	R/W	UDINT
最小同步周期	0x5400	01	R/W	UDINT
最大同步周期	0x5400	02	R/W	UDINT
特殊功能寄存器	0x5503	04	R/W	UDINT

参数详解如下：

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR5.00	轴 1	0x2000	00	峰值电流	R/W	DINT	0~30	25	0.1A
	轴 2	0x2800	00	峰值电流	R/W	DINT	0~30	25	0.1A

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR0.00	轴 1	0x2001	00	细分数	R/W	DINT	200~51200	10000	Pulse
	轴 2	0x2801	00	细分数	R/W	DINT	200~51200	10000	Pulse
每转脉冲数，重启生效									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR2.00	轴 1	0x2010	01	滤波时间	R/W	DINT	0~512	100	0.1ms
	轴 2	0x2810	01	滤波时间	R/W	DINT	0~512	100	0.1ms

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR5.07	轴 1	0x2012	00	上电锁轴电流上升时间	R/W	DINT	1~60	1	100ms
	轴 2	0x2812	00	上电锁轴电流上升时间	R/W	DINT	1~60	1	100ms
软启动时间：减少电机上电和使能时的振动									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR5.13	轴 1	0x2013	00	电流环上电自整定	R/W	DINT	0~1	1	--
	轴 2	0x2813	00	电流环上电自整定	R/W	DINT	0~1	1	--
0：不自整定 1：自整定									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR5.17	轴 1	0x2019	01	到位脉冲补偿	R/W	DINT	0~1	1	--
	轴 2	0x2819	01	到位脉冲补偿	R/W	DINT	0~1	1	--
0：有补偿，到位后 6064=607A 1：无补偿，到位后，6064 与 607A 相差一个编码器量化单位。									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR5.16	轴 1	0x2019	02	失能到位模式	R/W	DINT	0~1	0	--
	轴 2	0x2819	02	失能到位模式	R/W	DINT	0~1	0	--
0：不使能时无到位信号输出； 1：不使能时有到位信号输出；									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR5.03	轴 1	0x201a	01	上电锁轴电流百分比	R/W	DINT	0~100	100	%
	轴 2	0x281a	01	上电锁轴电流百分比	R/W	DINT	0~100	100	%
参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR5.02	轴 1	0x201a	02	开环保持电流百分比	R/W	DINT	0~100	50	%
	轴 2	0x281a	02	开环保持电流百分比	R/W	DINT	0~100	50	%

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR5.01	轴 1	0x201a	03	闭环保持电流百分比	R/W	DINT	0~100	50	%
	轴 2	0x281a	03	闭环保持电流百分比	R/W	DINT	0~100	50	%

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR5.04	轴 1	0x201b	00	上电锁轴持续时间	R/W	DINT	0~1500	200	ms
	轴 2	0x281b	00	上电锁轴持续时间	R/W	DINT	0~1500	200	ms

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR5.10	轴 1	0x201c	00	停车最长时间	R/W	DINT	100~10000	1000	ms
	轴 2	0x281c	00	停车最长时间	R/W	DINT	100~10000	1000	ms

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR0.01	轴 1	0x2024	00	模式选择	R/W	DINT	0~10	2	--
	轴 2	0x2824	00	模式选择	R/W	DINT	0~10	2	--
0: 开环 2: 闭环									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR2.01	轴 1	0x2025	01	开切闭环速度阈值	R/W	DINT	0~200	18	
	轴 2	0x2825	01	开切闭环速度阈值	R/W	DINT	0~200	18	

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR2.03	轴 1	0x2025	02	开切闭环延时	R/W	DINT	0~32767	5	ms
	轴 2	0x2825	02	开切闭环延时	R/W	DINT	0~32767	5	ms

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR2.02	轴 1	0x2025	03	闭切开环速度阈值	R/W	DINT	0~200	12	0.1r/s
	轴 2	0x2825	03	闭切开环速度阈值	R/W	DINT	0~200	12	0.1r/s

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR2.04	轴 1	0x2025	04	闭切开环延时	R/W	DINT	0~32767	250	ms
	轴 2	0x2825	04	闭切开环延时	R/W	DINT	0~32767	250	ms

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR2.05	轴 1	0x2025	05	闭切开环反馈速度阈值	R/W	DINT	0~200	50	0.1r/s
	轴 2	0x2825	05	闭切开环反馈速度阈值	R/W	DINT	0~200	50	0.1r/s

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR7.01	轴 1	0x2029	00	编码器分辨率	R/W	DINT	200~51200	4000	Pulse
	轴 2	0x2829	00	编码器分辨率	R/W	DINT	200~51200	4000	Pulse
默认 1000 线编码器，4 倍频。保存重启后生效；支持 1000~5000 线编码器；									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PRO.05	轴 1	0x2030	00	位置超差值	R/W	DINT	0~32767	4000	Pulse
	轴 2	0x2830	00	位置超差值	R/W	DINT	0~32767	4000	Pulse

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR4.24	轴 1	0x2032	00	到位脉冲数	R/W	DINT	0~1000	4	Pulse
	轴 2	0x2832	00	到位脉冲数	R/W	DINT	0~1000	4	Pulse

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR4.25	轴 1	0x2033	00	到位位置误差消抖延时	R/W	DINT	0~1000	3	ms
	轴 2	0x2833	00	到位位置误差消抖延时	R/W	DINT	0~1000	3	ms

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PRO.03	轴 1	0x2051	00	电机运行方向	R/W	DINT	0~255	0	--
	轴 2	0x2851	00	电机运行方向	R/W	DINT	0~255	0	--

0: 轴向顺时针
1: 轴向逆时针

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR4.22	轴 1	0x2056	00	故障检测	R/W	DINT	0~65535	65279	--
	轴 2	0x2856	00	故障检测	R/W	DINT	0~65535	65279	--
bit0: 过流, E0E0, 不可屏蔽 bit1: 过压, E0C0, 可屏蔽 bit2: 超差, E180, 可屏蔽 bit3: 编码器断线, E150, 不可屏蔽 bit4: 指令超速, E1A0, 可屏蔽 Bit5: 堵转检测, 若发生堵转, 持续时间为 3s 时, 此时会报警 E102; 可屏蔽 Bit6: 电流过载检测, 可屏蔽 Bit7: 拉零报警检测, 可屏蔽 Bit8: 运行过程中断线检测功能, 可屏蔽, <b>默认为关闭中, 需要时手动打开</b>  Bit 位置 0, 进行报警检测屏蔽									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR4.23	轴 1	0x2057	00	报警清除	R/W	DINT	0~255	0	--
	轴 2	0x2857	00	报警清除	R/W	DINT	0~255	0	--
在不使能情况下该对象字典设置为 '1' 可以清除报警, 清除后该值自动变为 '0'									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR5.09	轴 1	0x2073	00	上电自动运行	R/W	DINT	0~1	0	--
	轴 2	0x2873	00	上电自动运行	R/W	DINT	0~1	0	--
0: 上电后电机正常待机 1: 上电后先自运行后待机 部分场景中, 客户电机存在使能前被卡住、有运行阻力的情况。这可能会导致电机使能时无法找到正常相位角而导致跑飞。开启该功能后, 电机上电后会先自运行, 之后, 电机即可正常运行。									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR	轴 1	0x2090	01	电流环 Kp	R/W	DINT	0~32767	1500	--
	轴 2	0x2890	01	电流环 Kp	R/W	DINT	0~32767	1500	--

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR	轴 1	0x2090	02	电流环 Ki	R/W	DINT	0~32767	200	0x2090
	轴 2	0x2890	02	电流环 Ki	R/W	DINT	0~32767	200	0x2090

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR7.06	轴 1	0x2090	03	电流环 Kc	R/W	DINT	0~32767	300	--
	轴 2	0x2890	03	电流环 Kc	R/W	DINT	0~32767	300	--

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR	轴 1	0x2091	01	速度环 Kp	R/W	DINT	0~10000	30	--
	轴 2	0x2891	01	速度环 Kp	R/W	DINT	0~10000	30	--

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR1.01	轴 1	0x2091	02	速度环 Ki	R/W	DINT	0~10000	3	--
	轴 2	0x2891	02	速度环 Ki	R/W	DINT	0~10000	3	--

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR1.00	轴 1	0x2092	01	位置环 Kp	R/W	DINT	0~100	25	--
	轴 2	0x2892	01	位置环 Kp	R/W	DINT	0~100	25	--

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR4.36	轴 1	0x214b	00	LED 初始状态设定	R/W	DINT	0~100	0	--
	轴 2	0x294b	00	LED 初始状态设定	R/W	DINT	0~100	0	--
0: 状态机/操作模式 1: 节点地址 2: 速度									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR4.37	轴 1	0x2150	00	从站站号	R/W	DINT	0~256	1	--
	轴 2	0x2950	00	从站站号	R/W	DINT	0~256	1	--
上电生效，参数 Pr4.38 为 1 时，才生效作为从站地址									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR4.38	轴 1	0x2151	00	从站地址来源	R/W	DINT	0~10	0	--
	轴 2	0x2951	00	从站地址来源	R/W	DINT	0~10	0	--
默认设为 0 时，从站地址来源于上电时刻拨码状态； 参数设为 1 时，从站地址来源于上电时刻参数 Pr4.37 的数值；									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
------	----	------	-----	----	----	----	----	-----	----

PR4.02	轴 1	0x2152	01	输入 I1	R/W	DINT	0—65535	0x17	--
	轴 2	0x2952	01	输入 I1	R/W	DINT	0—65535	0x17	--
默认探针 1,重启生效									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR4.03	轴 1	0x2152	02	输入 I2	R/W	DINT	0—65535	0x16	--
	轴 2	0x2952	02	输入 I2	R/W	DINT	0—65535	0x16	--
默认原点,重启生效									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR4.04	轴 1	0x2152	03	输入 I3	R/W	DINT	0—65535	0x01	--
	轴 2	0x2952	03	输入 I3	R/W	DINT	0—65535	0x01	--
默认正限位,重启生效									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR4.05	轴 1	0x2152	04	输入 I4	R/W	DINT	0—65535	0x02	--
	轴 2	0x2952	04	输入 I4	R/W	DINT	0—65535	0x02	--
默认负限位,重启生效									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR4.28	轴 1	0x2155	00	输入输出 IO 状态	R	DINT	0—65535	0	--
	轴 2	0x2955	00	输入输出 IO 状态	R	DINT	0—65535	0	--
低 8 位 IN 状态 高 8 位 OUT 状态									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR4.11	轴 1	0x2156	01	输出 I1	R/W	DINT	0—65535	0x01	--
	轴 2	0x2956	01	输出 I1	R/W	DINT	0—65535	0x01	--
默认报警输出,修改后重启生效									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR4.12	轴 1	0x2156	02	输出 I2	R/W	DINT	0—65535	0x03	--
	轴 2	0x2956	02	输出 I2	R/W	DINT	0—65535	0x03	--
默认抱闸输出,修改后重启生效									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PRO.25	轴 1	0x2232	00	软同步设定参数 1	R/W	DINT	0—50	2	--
	轴 2	0x2A32	00	软同步设定参数 1	R/W	DINT	0—50	2	--

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR0.26	轴 1	0x2233	00	软同步设定参数 2	R/W	DINT	0—500	100	
	轴 2	0x2A33	00	软同步设定参数 2	R/W	DINT	0—500	100	

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR0.27	轴 1	0x2234	00	PWM 滞后周期数	R/W	DINT	0—500	2	--
	轴 2	0x2A34	00	PWM 滞后周期数	R/W	DINT	0—500	2	--

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR1.38	轴 1	0x225C	00	特殊功能寄存器	R/W	DINT	0~0xffff	0	--
	轴 2	0x2A5C	00	特殊功能寄存器	R/W	DINT	0~0xffff	0	--
Bit2: 开启 5012-03 虚拟 IO									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR5.06	轴 1	0x22A9	00	限位模式	R/W	DINT	0-10	0	--
	轴 2	0x2Aa9	00	限位模式	R/W	DINT	0-10	0	--
0: 碰到正负限位, 驱动器停止, 发反向指令后驱动器能反向运行 (CSP 模式下, 放开限位报警 E1A0) 1: 无效 2: 碰到正负限位, 报警 260 3: 碰到正负限位, 驱动器停止, 发反向指令后驱动器能反向运行 (CSP 模式下, 放开限位不报警)									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR5.26	轴 1	0x22B4	00	急停输入选择码	R/W	DINT	0-1	0	--
	轴 2	0x2AB4	00	急停输入选择码	R/W	DINT	0-1	0	--
0: 急停会报警, 报警 E570, 复位解决 1: 急停不报警, 触发急停后, 按 605A 功能停止。									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR7.26	轴 1	0x22ef	00	堵转回零时误差限设置	R/W	DINT	0~32767	2000	p
	轴 2	0x2Aef	00	堵转回零时误差限设置	R/W	DINT	0~32767	2000	p
编码器单位									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR7	轴 1	0x22f0	00	Z 信号脉宽	R/W	DINT	0~32767	10	ms
	轴 2	0x2Af0	00	Z 信号脉宽	R/W	DINT	0~32767	10	ms
Z 脉宽映射到 60FD 时长									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR7.28	轴 1	0x22f1	00	回零模式到位脉冲设定	R/W	DINT	0~32767	1	p
	轴 2	0x2Af1	00	回零模式到位脉冲设定	R/W	DINT	0~32767	1	p
编码器单位									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR6.15	轴 1	0x3100	01	G4 软件版本	R	DINT	0~32767	101	--

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR6.16	轴 1	0x3100	02	RZ 软件版本	R	DINT	0~32767	422	--

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR6.17	轴 1	0x3100	03	Ethercat 协议栈软件版本	R	DINT	0~32767	105	--

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
	轴 1	0x3FFE	01-0B	故障记录	R	DINT	0~32767	--	--
	轴 2	0x47FE	01-0B	故障记录	R	DINT	0~32767	--	--

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR4.19	轴 1	0x2403	01	抱闸吸合延时	R/W	DINT	0~32767	250	ms
	轴 2	0x2C03	01	抱闸吸合延时	R/W	DINT	0~32767	250	ms

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR4.20	轴 1	0x2403	02	抱闸松开延时	R/W	DINT	0~32767	250	ms
	轴 2	0x2C03	02	抱闸松开延时	R/W	DINT	0~32767	250	ms

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR4.21	轴 1	0x2403	03	抱闸吸合速度阈值	R/W	DINT	0~32767	500	0.1r/s
	轴 2	0x2C03	03	抱闸吸合速度阈值	R/W	DINT	0~32767	500	0.1r/s

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
PR	轴 1	0x4500	00	当前错误 ID	R	DINT	0~32767	--	--
	轴 2	0x4D00	00	当前错误 ID	R	DINT	0~32767	--	--

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
	轴 1	0x5000	03	内部使能状态	R	DINT	0~32767	--	--
	轴 2	0x5800	03	内部使能状态	R	DINT	0~32767	--	--
0-不使能, 1-使能									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
	轴 1	0x5000	04	目标到达状态	R	UINT	0~32767	--	--
	轴 2	0x5800	04	目标到达状态	R	UINT	0~32767	--	--
Bit0=0 未到达, bit0=1 到达 bit1=0 未发生堵转 bit1=1 发生堵转									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
	轴 1	0x5002	01	ESC 地址	R/W	UINT	0~32767	--	--
	轴 2	0x5802	01	ESC 地址	R/W	UINT	0~32767	--	--
写 0, 返回 ESC 中的地址数据到 5002-02 中; 写 0x12, 返回当前拨码地址;									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
	轴 1	0x5002	02	ESC 数据	R	UINT	0~32767	--	--
	轴 2	0x5802	02	ESC 数据	R	UINT	0~32767	--	--
返回地址数据									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
	轴 1	0x5004	0F	特殊功能设定	R/W	UINT	0~32767	0x1FF	--
	轴 2	0x5804	0F	特殊功能设定	R/W	UINT	0~32767	0x1FF	--
bit0:设置 RPDO 映射的对象是否可 SDO 写: 1: 不可; 0: 可写。  bit1: 是否检测 PDO 映射的个数超过 8 个: 1: 检测; 0: 不检测。  Bit2:是否简化使能, 直接发 0xF 即可使能: 1: 使用简化使能; 0: 不使用。									

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
	轴 1	0x5005	00	DC 补偿基值	R/W	UINT	0~32767	500	--
	轴 2	0x5805	00	DC 补偿基值	R/W	UINT	0~32767	500	--

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
	轴 1	0x5006	00	同步错误检测	R/W	UINT	0~32767	0	--
	轴 2	0x5806	00	同步错误检测	R/W	UINT	0~32767	0	--

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
	轴 1	0x5011	00	内部实际位置	R	UINT	0~32767	--	--
	轴 2	0x5811	00	内部实际位置	R	UINT	0~32767	--	--

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
	轴 1	0x5012	01	回零到达位置	R/W	DINT	0~32767	0	--
	轴 2	0x5812	01	回零到达位置	R/W	DINT	0~32767	0	--

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
	轴 1	0x5012	02	回零触发位置	R/W	DINT	0~32767	0	--
	轴 2	0x5812	02	回零触发位置	R/W	DINT	0~32767	0	--

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
	轴 1	0x5012	03	回零输入模拟	R/W	UDINT	0~32767	0	--
	轴 2	0x5812	03	回零输入模拟	R/W	UDINT	0~32767	0	--

225C=4, 开启该虚拟 IO 功能;

开启后, 60FD 的 IO 信号来源该对象, 给 60FD 对应 bit 位赋值, 即可模拟输入进行回零;

输入功能	对应 60FD 值
探针信号 1	0x60FD.26=1
原点信号	0x60FD.02=1
正限位信号	0x60FD.01=1
负限位信号	0x60FD.00=1

例如: 225C=4, 启动回原后, 5012-03 写 4, 触发原点信号输入; 5012-03 写 2, 触发正限位信号输入; 5012-03 写 1, 触发负限位信号输入;

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
	轴 1	0x5012	04	回零设置	R/W	UINT	0~32767	0x54	--
	轴 2	0x5812	04	回零设置	R/W	UINT	0~32767	0x54	--
		<p>Bit0=0: 不开启回零保护            Bit0=1: 开启回零保护;            (回零保护: 当启动回原点时, 如限位信号生效, bit0=0 时, 可以正常回原点; bit0=1 时, 处于限位保护无法回原点。)</p> <p>Bit1=0: 不开启停止后回拉, 回零最后一段位置过冲后, 直接停止不回拉            Bit1=1: 开启停止后回拉, 回零最后一段位置过冲后, 会拉至原点信号有效点</p> <p>Bit2=0: 到位后电机当前值=607Ch            Bit2=1: 607Ch 的数据作为运动偏移, 最终 6064h = 0</p> <p>Bit3=0: 到位后 6064h= 607Ch            Bit3=1: 到位后 6064h = - 607Ch</p> <p>Bit4=0: 第一段和第二段速度切换时出现过冲不回拉, 只触发原点错误。            Bit4=1: 第一段和第二段速度切换时出现过冲会回拉。</p> <p>Bit5=0: 回零最后一段速度急停            Bit5=1: 回零最后一段按 609A 停</p> <p>Bit6=0: 碰限位 605A 方式停            Bit6=1: 碰限位急停</p> <p>Bit13=0: 回零 607F 无效            Bit13=1: 回零 607F 有效</p>							

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
	轴 1	0x5015	05	碰极限位处理	R/W	UINT	0~32767	1	--
	轴 2	0x5815	05	碰极限位处理	R/W	UINT	0~32767	1	--
		<p>Bit6=0: 碰限位清除状态字 6041 的 bit12 位            Bit6=1: 碰限位不清除状态字 6041 的 bit12 位</p>							

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
	轴 1	0x5400	01	最小同步周期	R/W	UINT	250~2000	250	us
	轴 2	0x5C00	01	最小同步周期	R/W	UINT	250~2000	250	us

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
	轴 1	0x5400	02	最大同步周期	R/W	UINT	250~20000	10000	us
	轴 2	0x5C00	02	最大同步周期	R/W	UINT	250~20000	10000	us

参数编号	轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
	轴 1	0x5503	04	特殊功能寄存器	R/W	UINT	0~65535	7	--
	轴 2	0x5D03	04	特殊功能寄存器	R/W	UINT	0~65535	7	--
	= 2: 使用非同步模式, 主机会实时跟随 607A-00h; =3 或 =7: 使用非同步模式, 主机不实时跟随 607A-00h。								

## 9.4 对象组 6000h 分配一览

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x603F	00	错误寄存器	R	UINT	0~65535	0	--
轴 2	0x683F	00	错误寄存器	R	UINT	0~65535	0	--

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6040	00	控制字	R/W	UINT	0~65535	0	--
轴 2	0x6840	00	控制字	R/W	UINT	0~65535	0	--

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6041	00	状态字	R	UINT	0~65535	0	--
轴 2	0x6841	00	状态字	R	UINT	0~65535	0	--

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x605A	00	快速停止代码	R/W	INT	0~65535	2	--
轴 2	0x685A	00	快速停止代码	R/W	INT	0~65535	2	--

0: 立即停止后, 切换到断使能状态

1: 通过 6084 电机减速停止后, 切换到断使能状态

2: 通过 6085 电机减速停止后, 切换到断使能状态

3: 通过 60C6 电机减速停止后, 切换到断使能状态

4: 立即停止后, 切换到断使能状态

5: 通过 6084 电机减速停止后, 切换到急停状态, 电机使能中

6: 通过 6085 电机减速停止后, 切换到急停状态, 电机使能中

7: 通过 60C6 电机减速停止后, 切换到急停状态, 电机使能中

CSP 模式下, 605A 为 5-7 模式, 急停后后驱动器复位后控制字为 0x0086。主站不能使能, 需控制字先切回零, 才能在使能。

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x605D	00	非同步模式暂停方式选择	R/W	INT	0~65535	1	--
轴 2	0x685D	00	非同步模式暂停方式选择	R/W	INT	0~65535	1	--

1: 通过 6084 电机减速停止后, 保持 operation enable 状态。

2: 通过 6085 电机减速停止后, 保持 operation enable 状态。

3: 通过 60C6 电机减速停止后, 保持 operation enable 状态。

4: 立即停止后, 保持 operation enable 状态

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6060	00	操作模式	R/W	USINT	0~255	8	--
轴 2	0x6860	00	操作模式	R/W	USINT	0~255	8	--

1—pp  
3—pv  
6—Home  
8—CSP

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6061	00	操作模式显示	R	USINT	0~255	8	--
轴 2	0x6861	00	操作模式显示	R	USINT	0~255	8	--

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6062	00	内部命令位置	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P
轴 2	0x6862	00	内部命令位置	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P

P 表示脉冲单位

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6063	00	内部电机位置	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	E
轴 2	0x6863	00	内部电机位置	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	E

E 表示编码器单位

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6064	00	实际位置	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P
轴 2	0x6864	00	实际位置	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P

P 表示脉冲单位

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x606B	00	命令速度	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P/s
轴 2	0x686B	00	命令速度	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P/s

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x606C	00	实际速度	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P/S
轴 2	0x686C	00	实际速度	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P/S

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6073	00	最大电流	R/W	UINT	0~1000	0	0.1%
轴 2	0x6873	00	最大电流	R/W	UINT	0~1000	0	0.1%

非 0 即生效

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6077	00	力矩实际值	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	Nm
轴 2	0x6877	00	力矩实际值	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	Nm

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x607A	00	目标位置	R/W	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P
轴 2	0x687A	00	目标位置	R/W	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x607E	00	极性	R/W	USINT	0~255	0	--
轴 2	0x687E	00	极性	R/W	USINT	0~255	0	--

0x607E=0x80 (10 进制 128) , 运行方向取反  
功能同 0x2051 (写值 1, 运行方向取反)

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x607F	00	最大协议速度	R/W	UDINT	0-2147483648	2147483648	--
轴 2	0x687F	00	最大协议速度	R/W	UDINT	0-2147483648	2147483648	--

最大协议速度(受 6080 限制), 6080 仅在各个模式下均有效, 607F 仅在非同步模式下有效

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60FF	00	目标速度	R/W	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P/S
轴 2	0x68FF	00	目标速度	R/W	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P/S

pv 模式 3 的参考指令

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6080	00	最大限制速度	R/W	UDINT	-2147483648 ~2147483647	3000	rpm
轴 2	0x6880	00	最大限制速度	R/W	UDINT	-2147483648 ~2147483647	3000	rpm

电机最大速度(受实际电机最大速度限制)

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6081	00	梯形速度	R/W	UDINT	-2147483648 ~2147483647	50000	--
轴 2	0x6881	00	梯形速度	R/W	UDINT	-2147483648 ~2147483647	50000	--

pp 模式 1 最大速度

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6083	00	加速度	R/W	UDINT	-2147483648 ~2147483647	4000	P/S^2
轴 2	0x6883	00	加速度	R/W	UDINT	-2147483648 ~2147483647	4000	P/S^2

pp、pv 模式加速度

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6084	00	减速度	R/W	UDINT	-2147483648 ~2147483647	4000	P/S^2
轴 2	0x6884	00	减速度	R/W	UDINT	-2147483648 ~2147483647	4000	P/S^2

pp、pv 模式减速度

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6085	00	急停减速度	R/W	UDINT	-2147483648 ~2147483647	400000000	P/S^2
轴 2	0x6885	00	急停减速度	R/W	UDINT	-2147483648 ~2147483647	400000000	P/S^2

急停减速度(pp、pv、Home)

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x608F	01	编码器分辨率	R	UDINT	0~2147483647	4000	P
轴 2	0x688F	01	编码器分辨率	R	UDINT	0~2147483647	4000	P

也可通过 0x2029 修改

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6092	01	细分数	R/W	UDINT	0~2147483647	10000	P
轴 2	0x6892	01	细分数	R/W	UDINT	0~2147483647	10000	P

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6098	00	原点方法	R/W	SINT	-100~100	19	无
轴 2	0x6898	00	原点方法	R/W	SINT	-100~100	19	无

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6099	01	寻原点速度 1	R/W	UDINT	-2147483648 ~2147483647	50000	P/S
轴 2	0x6899	01	寻原点速度 1	R/W	UDINT	-2147483648 ~2147483647	50000	P/S

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6099	02	寻原点速度 2	R/W	UDINT	-2147483648 ~2147483647	25000	P/S
轴 2	0x6899	02	寻原点速度 2	R/W	UDINT	-2147483648 ~2147483647	25000	P/S

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x607C	00	原点偏移	R/W	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P
轴 2	0x687C	00	原点偏移	R/W	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x609A	00	回零加减速度	R/W	USINT	-2147483648 ~2147483647	25000	P/S^2
轴 2	0x689A	00	回零加减速度	R/W	USINT	-2147483648 ~2147483647	25000	P/S^2

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60B0	00	位置偏移	R/W	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P
轴 2	0x68B0	00	位置偏移	R/W	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P

PP 模式 1 位置偏移量

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60B8	00	探针控制字	R/W	UINT	0~65535	0	无
轴 2	0x68B8	00	探针控制字	R/W	UINT	0~65535	0	无

设置探针功能

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60B9	00	探针状态字	R	UINT	0~65535	0	无
轴 2	0x68B9	00	探针状态字	R	UINT	0~65535	0	无

探针动作状态

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60BA	00	探针数据 1	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P
轴 2	0x68BA	00	探针数据 1	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P

probe1 上升沿捕获数据

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60BB	00	探针数据 2	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P
轴 2	0x68BB	00	探针数据 2	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P

probe1 下降沿捕获数据

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60BC	00	探针数据 3	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P
轴 2	0x68BC	00	探针数据 3	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P

## probe2 上升沿捕获数据

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60BD	00	探针数据 4	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P
轴 2	0x68BD	00	探针数据 4	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	P

## probe2 下降沿捕获数据

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60C2	01	插补时间值	R/W	USINT	0~255	2	--
轴 2	0x68C2	01	插补时间值	R/W	USINT	0~255	2	--

## 内部调试用

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60C2	02	插补时间单位	R/W	SINT	-128-127	0	--
轴 2	0x68C2	02	插补时间单位	R/W	SINT	-128-127	0	--

## 内部调试用

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60D5	00	探针 1 上升沿触发计数器	R	UINT	0~65535	0	--
轴 2	0x68D5	00	探针 1 上升沿触发计数器	R	UINT	0~65535	0	--

## probe1 上升沿捕获次数

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60D6	00	探针 1 下降沿触发计数器	R	UINT	0~65535	0	--
轴 2	0x68D6	00	探针 1 下降沿触发计数器	R	UINT	0~65535	0	--

## probe1 下降沿捕获次数

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60D7	00	探针 2 上升沿触发计数器	R	UINT	0~65535	0	--
轴 2	0x68D7	00	探针 2 上升沿触发计数器	R	UINT	0~65535	0	--

## Probe2 上升沿捕获次数

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60D8	00	探针 2 下降沿触发计数器	R	UINT	0~65535	0	
轴 2	0x68D8	00	探针 2 下降沿触发计数器	R	UINT	0~65535	0	

## Probe2 下降沿捕获次数

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60F4	00	位置环跟踪误差	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	--
轴 2	0x68F4	00	位置环跟踪误差	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	--

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60FA	00	控制误差	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	--
轴 2	0x68FA	00	控制误差	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	--

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60FC	00	内部命令位置	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	--
轴 2	0x68FC	00	内部命令位置	R	DINT	-2147483648 ~2147483647	0	--

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x6FD	00	输入 IO 状态	R	UDINT	0~ 4294967296	0	
轴 2	0x68FD	00	输入 IO 状态	R	UDINT	0~ 4294967296	0	

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60FE	01	物理输出开启	R/W	UDINT	0~ 4294967296	0	--
轴 2	0x68FE	01	物理输出开启	R/W	UDINT	0~ 4294967296	0	--

轴号	对象字典	子索引	名称	属性	类型	范围	默认值	单位
轴 1	0x60FE	02	物理输出使能	R/W	UDINT	0~ 4294967296	0	--
轴 2	0x68FE	02	物理输出使能	R/W	UDINT	0~ 4294967296	0	--

手册版本说明：

手册版本	更新时间	更新内容	更新者
V1.00			LYJ